



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني العمارة
قسم التقنيات الالكترونية والاتصالات



الحقيبة التدريسية لمادة اجهزة القياس الالكتروني

الصف الثاني

تدريسي المادة

رئيس مدرسين فنيين اقدم

محمد عبد الحسن عبد

الفصل الدراسي الاول

جدول مفردات مادة اجهزة القياس الالكترونية

الاسبوع	المفردات
الاول	علم القياس – نظام الوحدات العالمي للقياس – وحدات القياس الاساسية – وحدات القياس المشتقة- المضاعفات العشرية و اجزاء المضاعفات - اخطاء القياس - امثلة
الثاني	الكلفانوميتر- حساسية الكلفانوميتر – الانحراف النهائي- السلوك الحركي- الية التضاؤل. أمثلة
الثالث	تصنيف اجهزة القياس- اجهزة التاشير والاسس المعتمد عليها- انواع العزوم المؤثرة،- عزم الانحراف- عزم السيطرة- عزم التضاؤل
الرابع	اجهزة القياس ذو الملف المتحرك – التركيب – مبدأ العمل – معادلات العزوم – المميزات – المساوي
الخامس	اجهزة القياس ذات الحديد المتحركة – نوع التجاذبي – نوع التنافري- التركيب- مبدأ العمل – المحاسن – المساوي.
السادس	انواع المقاومات من حيث قيمها- طرق قياس المقاومة الكهربائية- طريقة الاميتر والفولتميتر – جهاز الاوميتر- نوع التوالي – نوع التوازي - أمثلة
السابع	جهاز الميكر لقياس العازلية والمقاومات العالية القيمة - المكونات – مخطط الدائرة الكهربائية- مبدأ العمل
الثامن	قناطر التيار المستمر – قنطرة وتستون للتيار المستمر لقياس المقاومة المجهولة – مبدأ العمل- حالة الاتزان – عدم الاتزان – اشتقاق معادلة الاتزان للقنطرة – أمثلة- قنطرة كلفن المزدوجة
التاسع	أميتر التيار المستمر- مقاومة على التوالي – اشتقاق معادلة حساب مقاومة التوازي – أميتر متعدد المديات – إجراءات الامان عند الاستخدام - أمثلة
العاشر	فولتميتر التيار المستمر- مقاومة على التوالي- اشتقاق معادلة حساب مقاومة التوالي – فولتميتر متعدد المديات – إجراءات الامان عند الاستخدام- أمثلة
الحادي عشر	الأوفوميتر -المخطط التفاضلي -دائرة مقياس تيار وفولتية- دائرة مقياس تيار وفولتية ومقاومة احادي المدى تيار مستمر – معايرة اجهزة التيار المستمر- معايرة الفولتميتر والاميتر.
الثاني عشر	جهاز راسم الاشارة ثنائي الحزمة (الاولوسكوب)
الثالث عشر	معايرة اميتر الرقمي باستخدام جهاز الاولوسكوب

الرابع عشر	معايرة الفولتميتر الرقمي باستخدام جهاز الاوسكوب
الخامس عشر	فولتميتر التيار المستمر وتوسيع مداه.

الهدف من دراسة مادة اجهزة القياس الالكترونية (الهدف العام): الهدف العام والخاص :اكتساب الطالب المهارة في مجال استخدام اجهزة القياس الالكترونية والكهربائية المختلفة. ومعرفة المكونات الاساسية لهذه الاجهزة وكيفية استخدامها بالصورة الصحيحة وبعيدا عن المخاطر في العمل عليها. والتعرف على كيفية معايرة اجهزة القياس التناظرية والرقمية. وكذلك التعرف على العوامل المؤثرة في دقة القراءة وكيفية اختيار الجهاز المناسب للقياس. بحيث يتمكن الطالب من استخدام اجهزة القياس المختلفة بعد التخرج بصورة

(تذكر الأهداف الموجودة في الخطط الدراسية او مفردات المنهج)

الفئة المستهدفة:

طالبة الصف الثاني / قسم تقنيات الالكترونيات والاتصالات

التقنيات التربوية المستخدمة:

١. سبورة واقلام
٢. السبورة التفاعلية
٣. عارض البيانات Data Show
٤. جهاز حاسوب محمول Laptop

➤ مفاهيم عامة للقياس

➤ الحاجة الى القياس

المعروف أن قدرات الإنسان الذاتية محدودة ولكن يزيد الإنسان من قدراته ويوسع إمكانياته فلذلك كان لابد له من أن يخترع كثيراً من الأجهزة العلمية التي تساعد على فهم ودراسة الأشياء والظواهر المحيطة به ومن أهم الأجهزة التي ساعدت الإنسان على التوصل إلي حقائق الأشياء هي أجهزة القياس التي تطورت تطوراً هائلاً في إطار التطور الصناعي الضخم الذي أعقب الحرب العالمية الثانية . وكما أننا لا نستطيع أن نفصل بين التقدم العلمي والتقدم الصناعي كذلك لا نستطيع الفصل بين التقدم الصناعي وتقدم أجهزة القياس لأن أي اكتشاف علمي يتبعه اكتشافات في مجال الصناعة والتكنولوجيا كما يتبعه ويلزمه استحداث طرق ووسائل جديدة للقيام بعمليات القياس أو المراقبة أو التسجيل .

وهكذا ازدادت المتغيرات التي تحتاج إلى القياس الدقيق، وزاد الاهتمام بتحسين طرق القياس وتطوير أجهزة القياس وحتى في حياة الإنسان الخاصة انتقل الاهتمام من النوع إلى اهتمام بالنوع و الكم معاً , والكم معناه القياس والقياس يتطلب استخدام الجهاز ومعرفة استخدامه صحيحاً.

➤ ما هو القياس

إيجاد مقدار كمية فيزيائية أو متغير فيزيائي أو تقدير حالة ما باستخدام جهاز مناسب أو أداة مناسبة وإذا كان الجهاز المستخدم جهازاً عيارياً متفق عليه عالمياً اعتبرت عملية القياس عملية معايرة، وتكون عندئذ الكمية المقاسة كمية ستاندر أما إذا لم يكن الجهاز عيارياً فتكون عملية القياس عبارة عن مقارنة بالكمية القياسية وقد يستخدم في ذلك جهاز تمت معايرته من قبل . **والمعايرة** هي مقارنة الأجهزة المستخدمة بأجهزة متفق عليها عالمياً من حيث الدقة ومحفوظة تحت ظروف بيئية محددة. هناك اتفاق عالمي على عملية القياس العيارية وعلى وحدات القياس مثل المتر والكيلو جرام والثانية والأمبير

■ **والخلاصة** ان القياس عملية مقارنة يستخدم فيها جهاز دقته معلومة للتوصل إلى معرفة مقدار كمية أو مقدار متغير أو تحديد حالة ما وفي أي عملية قياسية لابد من تحويل طاقة لتشغيل الجهاز ولا يتم ذلك عادة دون التأثير على حالة الشيء الذي يراد استنباط المعلومات عنه. فانت لا تستطيع قياس درجة كمية من الماء دون إدخال الترمومتر في الماء. يتأثر الترمومتر بحرارة الماء فهو يمتص جزء من الحرارة فيتمدد الزئبق ويظهر درجة حرارة الماء على الأنبوبة الشعرية المعايرة.

■ **بعض المفاهيم التي تستخدم في عملية القياس في أجهزة القياس .**

■ **الدقة Accuracy**

دقة الجهاز هي مقدرة على إعطاء قراءة تكون أقرب إلى القراءة الحقيقية " العيارية ". وكلما أعطى الجهاز قراءة أقرب إلى المقدار الحقيقي للكمية المقاسة كلما كان الجهاز دقيقاً أكثر. وتعتبر الدقة **مقياساً لدرجة الخطأ** في النتيجة النهائية المقاسة ويمكن تحديد دقة الجهاز بإعطاء مدى الخطأ الذي يعطيه الجهاز عند قياس مدى معين من المقدار المقاس مثل : ترمومتر وصف بأنه يعطي خطأ قدره $(\pm 0.5^{\circ} \text{C})$ في المدى $(50^{\circ} \text{C} \text{ to } 100^{\circ} \text{C})$ يمكن أن يقال أن دقته هي $(\pm 0.5^{\circ} \text{C})$ في هذا المدى .

■ **الضبط الإحكام Precision**

الضبط هو مقدرة الجهاز على إعطاء نفس القراءة عند تكرار عملية القياس بنفس الجهاز، وكلما كان الجهاز مضبوطاً كلما كانت القراءات التي يعطيها لنفس الكمية عند تكرار عملية القياس متقاربة مع بعضها البعض .

مثال :استخدم ترمومتر عياري لقياس درجة حرارة سائل فوجدت تساوي 65°C وعندما استخدم ترمومتر زئبقي وجدت درجة الحرارة تساوي 64.5°C ووجد أن الترمومتر الزئبقي يعطي نفس قراءته السابقة عند تكرار التجربة فما هي دقة وأحكام الترمومتر الزئبقي ؟

$$\text{ج/ دقة الترمومتر تساوي } 65^{\circ} \text{C} - 64.5^{\circ} \text{C} = 0.5^{\circ} \text{C}$$

أي أن الخطأ في هذا المدى هو $\pm 0.5^{\circ} \text{C}$ وهذا مقياس الدقة . لكن الترمومتر مضبوطاً ومحكماً بدرجة عالية لأنه يعطي نفس القراءة عند تكرار القياس .

الحساسية Sensitivity

هي نسبة الإشارة الخارجة إلى التغير في الإشارة الداخلة . ويختلف تعريف الحساسية حسب نوع الجهاز فمثلاً الكلفانومتر يمكن استخدامه لقياس التيار فتعرف الحساسية S_i في هذه الحالة بنسبة مقدار الانحراف بالمليمتر أو التقسيمات (d) إلى شدة التيار بالمايكروأمبير.

$$S_i = \frac{d(mm)}{i(\mu A)}$$

إذاً وعند استخدام الفولتمتر تكون الحساسية عبارة عن نسبة الانحراف إلى فرق الجهد بالملي فولت الذي يحدث ذلك الانحراف.

$$S_i = \frac{d(mm)}{V_i(mv)}$$

أما في حالة جهاز الأوسيلسكوب فتعرف حساسية الانحراف S_o بأنها نسبة الانحراف بالمتر D إلى فرق الجهد الذي يحدث الانحراف V_d .

$$S_o = \frac{D}{V_d} = \frac{m}{v}$$

ويعرف أيضاً معامل الانحراف بأنه معكوس الحساسية أي أن : deflection factor G

$$G = \frac{1}{S_o} = \frac{V_d}{D}$$

■ استجابة الجهاز Response

هي مقدار الإزاحة التي يمكن أن يحدثها أقل مقدار من الكمية المقاسة يكون مقروءاً مثل إذا كان مقياس ضغط يقيس ارتفاع الزئبق 200 mm ويتراوح مقداره $\pm 2\text{mm}$ ستكون استجابته إذن :

$$R_s = \frac{2}{200} \times 100 = 1\%$$

وإذا كان ثرمومتر يستجيب لمتغير في درجة الحرارة قدره $\pm 0.1\text{ C}$ عندما تكون درجة الحرارة 50°C إذن استجابته تكون :

$$R_s = \frac{0.1}{50} \times 100 = 0.2\%$$

■ القدرة على التمييز Resolution

هي المقدرة على الفصل بين صورتين صغيرتين متلاصقتين فإذا كانت مقدرة الجهاز مثلاً جهاز التلفزيون أو الأوسيلسكوب " غير عالية فإن صورتين متلاصقتين تظهران كأنهما صورة واحدة وكلما كانت مقدرة الجهاز على التمييز عالية كلما كان الجهاز قادراً على الفصل بين الصور المتقاربة وإظهارها واضحة .

■ خطأ القياس Error

- هو الفرق بين مقدار الكمية المقاسة والمقدار الحقيقي أو " العياري " للكمية . ومن المهم جداً معرفة مصادر الخطأ وكيفية التقليل من آثارها وقد تتطلب القياسات الدقيقة اختيار الأجهزة المناسبة و إجراء العديد من القياسات للتوصل إلى نتائج دقيقة .
- وعند إجراء أي تجربة لإيجاد كمية معينة لابد من عمل الاحتياطات اللازمة لتجنب الأخطاء التي يمكن أن تدخلها الأجهزة والظروف المحيطة بها كما يجب تكرار قياس الكمية لتقليل الأخطاء العشوائية والوصل إلى نتيجة دقيقة.

■ أخطاء القياس Errors

لا يمكن قياس أي كمية بدقة كاملة لذلك من المهم جداً معرفة تقدير الدقة التي تم بها القياس وحساب مقدار الخطأ المتوقع في النتيجة و دراسة أخطاء القياس و أخطاء أجهزة القياس هي الخطوة الأولى لإيجاد الطرق والوسائل للتقليل منها . وسنرى فيما يلي أن مصادر الأخطاء متعددة , بعضها من الأجهزة وطرق استخدامها و البيئة التي يعمل فيها وبعضها من الشخص الذي يقوم بعملية القياس لافتقاره للخبرة أو بسبب عادات مكتسبة وبعض الأخطاء لها أسباب عشوائية غير معروف يمكن التقليل من مقاديرها بتكرار عملية القياس واستخدام الوسائل الإحصائية لحسابها .

► ويمكن تصنيف أخطاء القياس إلى ثلاث مجموعات هي :

1. - الخطأ الإجمالي Gross Error

هذا النوع من الخطأ يتضمن الأخطاء الإنسانية في قراءة واستخدام الأجهزة وفي تسجيل وحساب نتائج القياس . هذه الأخطاء كثيراً ما تحدث ويمكن توقعها وتجنبها . ومن هذه الأخطاء عدم التطابق وتحدث لإفتقار الخبرة عند قراءة موقع مؤشر بالنظر إلى المؤشر والتدريج بزاوية معينة بدلاً من أن يكون خط الرؤية والمؤشر والتدريج على مستقيم واحد .

ومن الأخطاء الشائعة بين المستجدين عدم اختيار الجهاز المناسب للقياس مثل استخدام فولتميتر مقاومته غير عالية لقياس فرق جهد بين طرفي مقاومة عالية وتكون النتيجة وجود ما يعرف بخطأ "أثر التحميل" وكثيراً ما تنتج الأخطاء من الإهمال مثل عدم التأكد من ضبط الموقع الصفري لمؤشر الجهاز وينتج من ذلك أن تتضمن جميع القراءات خطأ صفرياً، **هذه الأخطاء لا يمكن معالجتها حسابياً ولكن يجب تجنبها بالاهتمام والعناية ومعرفة أخذ القراءات الصحيحة وتسجيلها بالممارسة والتمرين.**

2. الأخطاء الرتيبة Systematic Errors

تنقسم عادة إلى مجموعتين هما (i) أخطاء الأجهزة التي تحدث من عيوب الأجهزة و (ii) الأخطاء البيئية التي تحدث من تأثير الوسط المحيط بالأجهزة .

i. **أخطاء الأجهزة :** هي أخطاء متأصلة في أجهزة القياس نسبة للأجهزة الميكانيكية المتحركة التي تتأثر بالاحتكاك وينشأ من ذلك ما يعرف "بخطأ الاحتكاك" أو نتيجة لسوء استخدام الجهاز مثل تمرير تيار أعلي من المسموح به فتؤدي هذه العيوب إلى أخطاء في القراءة تعرف "بأخطاء التشوه" . ومن الأخطاء أيضاً أخطاء تحدث نتيجة لعدم الجهاز مثل ضعف المغنطيس الدائم المستخدم في الكلفانومتر.

ii. **الأخطاء البيئية أو الوسطية:** هي أخطاء المؤثرات الخارجية مثل الآثار الحرارية و أثر الرطوبة أو الضغط الجوي أو المجالات الكهربائية و المغناطيسية على الأجهزة . **وهذه الأخطاء يمكن التخلص منها باتخاذ الاحتياطات اللازمة ومعالجة الظروف المحيطة بالأجهزة قبل استخدامها.**

3. الاحطاء العشوائية Random Errors

هذه الأخطاء لا يعرف أسبابها وتكون موجودة دائماً حتى بعد التخلص من كل الأخطاء الرتيبة وبالرغم من إن الأخطاء العشوائية في التجارب التي يخطط لها تخطيطاً دقيقاً تكون عادة صغيرة لكنها ذات أهمية بالغة متى كانت الدقة المطلوبة عالية.

لنفترض أننا نسجل مقدار فرق جهد ما كل نصف ساعة باستخدام فولتميتر محكم و إننا تحكمنا في ظروف مثالية فإننا سوف نجد أن القراءات تختلف عن بعضها اختلافات طفيفة ولن يكون من السهل معرفة أسباب هذه الفروقات في القراءات **ولكننا يمكن أن نقلل الآثار المترتبة عليها بزيادة عدد القراءات وإيجاد المتوسط الحسابي.**

► وفيما يلي سنستعرض انواع الاحطاء بالتفصيل :

٤ مصادر الأخطاء في عملية القياسات Error Sources in Measurements

لما كانت عملية القياس هي عملية تقييم كمي للكمية المقاسة مقارنة بنظام وحدات معينة عن طريق جهاز قياس، فإن عملية التقييم هذه تعتمد بشكل أو بآخر على عدة عوامل منها:

(١) عوامل تتعلق بجهاز القياس (Instrumental Error) مثل:

(i) نوع الجهاز: (كهربائي - إلكتروني - رقمي)

(ب) دقة الجهاز: (مدى قدرة الجهاز على القراءة الدقيقة وقربها من القراءة الواقعية)

(ت) حالة الجهاز: (سليم - متهالك)

(ث) عمر الجهاز: (قديم - جديد)

(٢) عوامل تتعلق بالشخص المستخدم للجهاز (Gross Error) مثل:

(i) دقة نظر الشخص

(ب) اعتناء الشخص بعملية القياس

(ت) اختيار الشخص لدى القياس المناسب ومراعاة ذلك

(ب) ظروف تشغيل مختلفة مثل: قرب جهاز القياس من الكمية المراد قياسها

وعدم تأثر الإشارة: الكهربائية المقاسة بأطراف التوصيل أو مأول أسلاك

التوصيل أو وقوع الجهاز في حيز مجال مغناطيسي أو مجال كهربائي

وخلافه.

(٢) عوامل خارجية (Environmental Error)

(i) العوامل الجوية المختلفة من: درجة الحرارة والضغط الجوي ونسبة الرطوبة

وخلافه

القيمة المقاسة غالباً ما تختلف عن القيمة المتوقعة، فإن هذا الفرق يسمى بالخطأ (Error) في القياس. هذا الخطأ في عملية القياس يتم التعبير عنه بإحدى طريقتين: إما يعبر عنه بصورة مطلقة ويسمى بالخطأ المطلق (Absolute Error) أو كنسبة مئوية ويسمى بالنسبة المئوية للخطأ (Percentage Error).

تعريف الخطأ المطلق للقياس Absolute Error

هو الفرق ما بين القيمة المتوقعة للقياس والقيمة المقاسة فعلياً. ويمكن تمثيل هذه العلاقة رياضياً كما يأتي:

$$e = Y_n - X_n$$

حيث:

e : الخطأ المطلق

Y_n : القيمة المتوقعة للقياس

X_n : القيمة المقاسة فعلياً

القيمة المتوسطة أو المتوسط الحسابي Average value (arithmetic mean)

القيمة للمتوسطة أو المتوسط الحسابي $\bar{X}$ لمجموعة n من القراءات $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ هي مجموع هذه القراءات مقسوماً على عددها n . وتعرف رياضياً كما يلي:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

تعريف النسبة المئوية للخطأ Percentage Error

هي النسبة بين الخطأ المطلق للقياس والقيمة المتوقعة للقياس كنسبة مئوية. ويمكن تمثيل هذه العلاقة رياضياً كما يأتي:

$$\text{Percentage Error} = \frac{e}{Y_n} \times 100 = \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \times 100$$

الانحراف deviation

يعرف انحراف القراءة i ويرمز له بالرمز (d_i) لجموعة من القراءات، بأنه الفارق بين القراءة X_i والقيمة المتوسطة لجموعة القراءات $\bar{X}$. ونعرف رياضياً كما يلي:

$$d_i = X_i - \bar{X}$$

ويلاحظ أن المجموع الجبري لهذه الانحرافات لابد أن يساوي صفراً. ويعرف رياضياً كما يلي:

$$d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n = 0$$

وبيمكن وضع المعادلة السابقة على الصورة المختصرة:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 0$$

وذلك لأن الانحراف قد يكون بإسهاب كما أنه يمكن أن يكون بالإيجاب.

مثال :

من الجدول التالي، احسب:

(أ) المتوسط الحسابي للقراءات $\bar{X}$.

(ب) انحراف كل قيمة d_i .

(ج) المجموع الجبري للانحرافات $\sum_{i=1}^n d_i$.

المتغير	القيمة
X_1	٥٠.١
X_2	٤٩.٧
X_3	٤٩.٦
X_4	٥٠.٣

الحل:

(أ) المتوسط الحسابي $\bar{X}$:

$$\bar{X} = \frac{50.1 + 49.7 + 49.6 + 50.2}{4} = 49.9$$

(ب) انحراف كل قيمة d_i :

$$d_1 = 50.1 - 49.9 = 0.2$$

$$d_2 = 49.7 - 49.9 = -0.2$$

$$d_3 = 49.6 - 49.9 = -0.3$$

$$d_4 = 50.2 - 49.9 = 0.3$$


(ج) المجموع الجبري للانحرافات $\sum_{i=1}^n d_i$:

$$\sum_{i=1}^4 d_i = d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 0.2 - 0.2 - 0.3 + 0.3 = 0$$

أجهزة القياس الإلكترونية

٧ عناصر أجهزة القياس الإلكترونية Elements of Electronic Instruments

تتكون أجهزة القياس الإلكترونية من العناصر المبينة بشكل رقم (١- ١). وهذه العناصر هي:

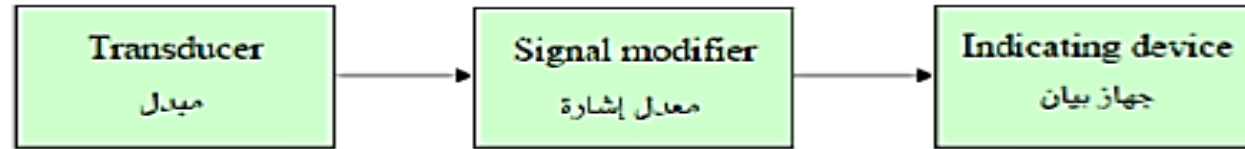

شكل رقم (١- ١). عناصر جهاز القياس الإلكتروني

(١) محول طاقة Transducer: لتحويل الكميات المقاسة غير الكهربائية إلى كميات كهربائية

(٢) معدل إشارة Signal Modifier: لتعديل الإشارة الكهربائية الآتية من محول الطاقة لجعلها مناسبة للتطبيق على جهاز البيان. فقد تكون الإشارة الكهربائية مثلاً صغيرة ويتطلب ذلك تكبيرها لكي يستطیع جهاز البيان أن يشعر بها فهو يعمل في هذه الحالة كمكبر للإشارة؛ والعكس صحيح أيضاً، فقد تكون الإشارة الكهربائية كبيرة ويتطلب ذلك تخفيضها إلى الدرجة التي يتحملها جهاز البيان فهو يعمل في هذه الحالة كمخفض للإشارة.

(٣) جهاز بيان Indicating Device: وهو جهاز قياس كهربائي عادي ذو ملف متحرك ومؤشر وتدریج مثل جهاز قياس الجهد الكهربائي (Voltmeter) أو جهاز قياس التيار (Ammeter).

وأجهزة القياس الإلكترونية تستخدم في العادة لقياس إما الكميات الكهربائية المباشرة مثل: الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية أو الكميات الفيزيائية بعد تحويلها عن طريق المبدل إلى كمية كهربائية مثل: الضغط الجوي، درجة الحرارة، الرطوبة النسبية، مستوى الصوت، مستوى الإضاءة أو العديد من الكميات الفيزيائية الأخرى. إلا أنه في جميع الأحوال فإن انحراف مؤشر الجهاز يكون بسبب تدفق التيار الكهربائي في ملف الجهاز وبعبار تدریج الجهاز ليقراً القيمة الفيزيائية المقوتة بالجهاز قياسها.


أجهزة قياس التيار المستمر والتيار المتردد

جهاز دارسونفالد للقياس ذو الملف المتحرك (الكلفاتومتر)

ما يزال جهاز دارسونفالد ذو الملف المتحرك يستخدم على نطاق واسع في عمليات القياس الكهربائية حتى الآن، ولذلك سوف ندرس بالتفصيل: تركيبه ونظرية عمله.

تركيب جهاز دارسونفالد ذو الملف المتحرك (الكلفاتومتر)

يتكون جهاز دارسونفالد ذو الملف المتحرك، كما هو مبين بشكل من مغناطيس دائم على شكل حدوة الفرس (horseshoe)، ينتهي بقطبين مصنعين من الحديد المطاوع (soft iron)، ما بين القطبين الشمالي والجنوبي مثبت قلب أسطوانتي الشكل مصنع من الحديد المطاوع، حيث يتحد معه في المحور ملف كهربائي مصنع من أسلاك كهربائية دقيقة، وملفوف على إطار معدني خفيف مستطيل الشكل قابل للحركة على محور بقاعدة مصنعة من العقيق لتسهيل حرية الحركة. ومثبت على الإطار المعدني مؤشر خفيف يدور مع الملف حيث يؤثر على تدريج يبين مقدار الحركة التي قطعها الملف في حركته، وبعاكس حركة الملف زنبرك مثبت في الجهاز لموازنة حركة الملف والمؤشر.

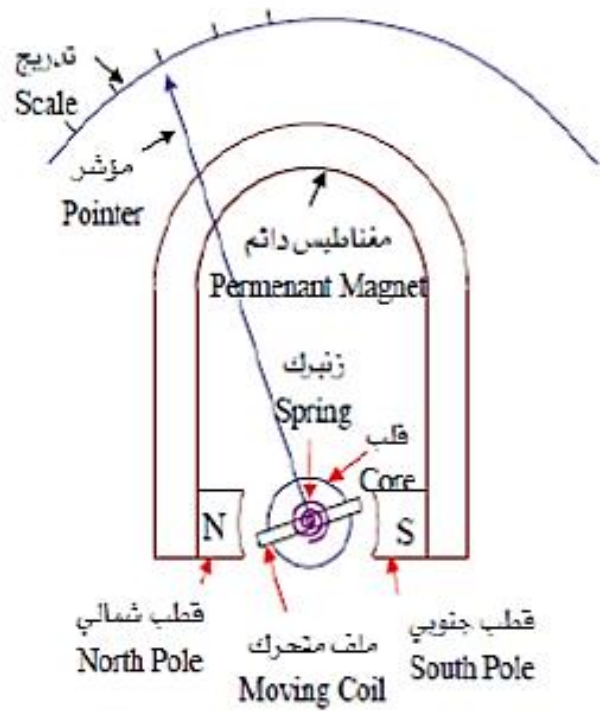


تركيب جهاز دارسونفالد ذي الملف المتحرك.

نظرية تشغيل جهاز داسونفالت ذو الملف المتحرك

عند توصيل التيار الكهربائي المراد قياسه إلى الجهاز، يمر تيار في الملف، ولذلك يتولد مجال مغناطيسي حول الملف، ويتداخل هذا المجال مع المجال المغناطيسي الدائري عن المغناطيس الدائم مسبباً قوة بين المغناطيسين. وبما أن المغناطيس الدائم ثابتاً أيضاً في موقعه وليس فقط في قيمة مجاله، يؤدي ذلك إلى أن القوة للتباعدة بين المغناطيسين تقع كلها على الملف حيث إنه قابل للحركة حول محوره فتسبب له عزم انحراف، فينحرف الملف ويحرك معه المؤشر. ويتناسب عزم الانحراف مع شدة كل مجال من المجالين. وحيث إن المجال الناتج عن المغناطيس الدائم ثابت القيمة، فإن عزم الانحراف يتناسب مع المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف، أي مع التيار المار في الملف، ولهذا فإن تدريج هذا الجهاز يكون منتظماً من الصفر حتى نهاية التدريج.

استخدام جهاز داسونفالت ذو الملف المتحرك في دوائر التيار المستمر

يستخدم جهاز القياس ذو الملف المتحرك في الأساس كجهاز لقياس التيار المستمر، حيث مرور التيار في الملف بسبب حركة الملف والمؤشر. وبما أن الملف مصنع من أسلاك دقيقة للغاية، فإنه لا يتحمل إلا تيارات ذات شدة ضعيفة للغاية تتراوح قيمتها من صفر حتى ٥٠ مللي أمبير. وهذا يعني أن قدرة الجهاز على قياس التيار محدودة، وللتغلب على هذا العيب، والاستخدام الجهاز لقياس تيارات عالية، يوصل على التوازي مع الملف مقاومة تسمى (R_{sh}) تعمل على تجزئة التيار، حيث يمر في الملف التيار الذي يستلزم تحمله ويمر الباقي في المقاومة التوازية معه. يوضح شكل رقم (٢-٤) الدائرة الأساسية لاستخدام مقاومة التوازي في جهاز القياس ذو الملف المتحرك لزيادة مدى القياس للتيار.

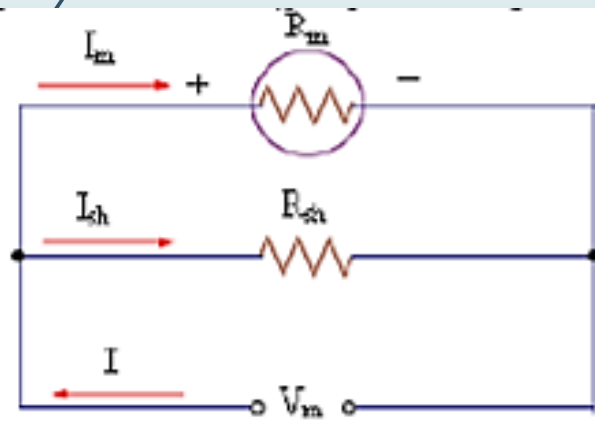

الدائرة الأساسية لزيادة مدى قياس التيار.

في معظم الدوائر يكون التيار I_a أكبر بكثير جداً من التيار I_m الذي يمر في الملف المتحرك نفسه. ويمكن حساب قيمة مقاومة التوازي التي توصّل مع الملف المتحرك عن طريق تطبيق قانون أوم على الدائرة في شكل رقم (٢- ٢)، بفرض أن:

R_m : مقاومة التوازي

R_{sh} : المقاومة الداخلية للجهاز (مقاومة الملف)

I_a : التيار المار في مقاومة التوازي

I_m : أقصى تيار يتحمّله الملف المتحرك وهو أيضاً التيار الدال على أقصى انحراف للمؤشر


I : التيار الكلي المراد قياسه

بإرجوع إلى شكل رقم (٢- ٢) نجد أن الجهد على طرفي الملف المتحرك يساوي:

$$(٢- ١) \quad V_m = I_m \cdot R_m$$

وبما أن المقاومة R_{sh} موصلة على التوازي مع الملف المتحرك، يكون الجهد على طرفيها يساوي لجهد على طرفي الملف المتحرك، أي أن:

$$(٢- ٢) \quad V_m = V_{sh}$$

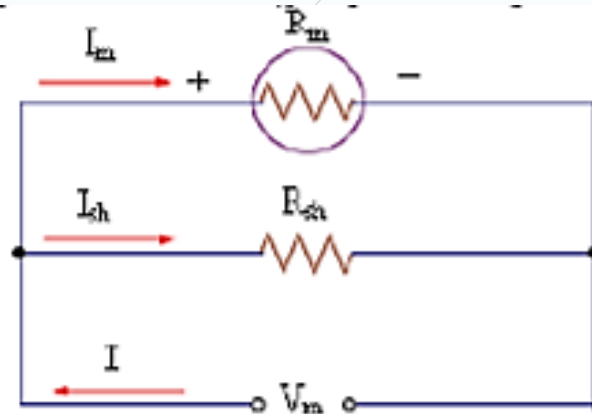

شكل رقم (٢- ٢) الدائرة الأساسية لزيادة مدى قياس التيار.

وبما أن التيار الكلي هو مجموع التيار المار باللف للشحرك مضافاً إليه التيار المار في المقاومة المتوازية، إذن:

$$I = I_m + I_{sh} \quad (٢- ٣)$$


ويكون التيار المار في المقاومة R_{sh} يساوي التيار الكلي مطروحاً منه التيار المار باللف للشحرك، وبالتالي:

$$I_{sh} = I - I_m \quad (٢- ٤)$$

وبمعلومية التيار المار بالمقاومة المتوازية I_{sh} والجهد على طرفيها V_m ، يمكن حساب قيمة المقاومة R_{sh} كما يلي:

$$R_{sh} = \frac{V_{sh}}{I_{sh}} = \frac{I_m \cdot R_m}{(I - I_m)} \quad (٢- ٥)$$

ويمكن هنا اعتبار أن وجود المقاومة المتوازية مع اللف ما هي إلا وسيلة لتكبير قدرة الجهاز على قراءة التيار، ولهذا يمكن تعريف n بأنه معامل تكبير التيار، ويعرف هذا المعامل n رياضياً بأنه:

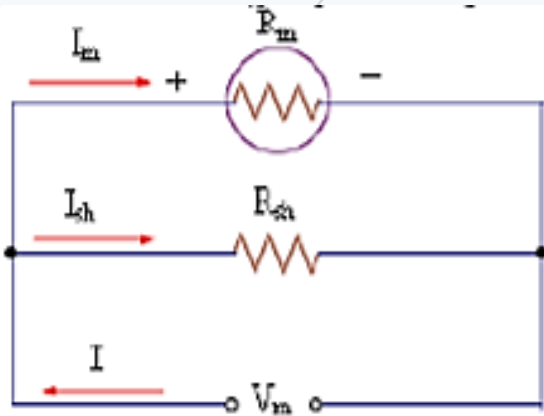

شكل رقم (٢- ٤) الدائرة الأساسية لزيادة مدى قياس التيار.


(٦- ٢)

$$n = \frac{I}{I_m}$$

ولهذا يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم (٢- ١) كالآتي:

(٧- ٢)

$$R_{sh} = \frac{(I_m \cdot R_m) / I_m}{(I - I_m) / I_m} = \frac{R_m}{(n - 1)}$$

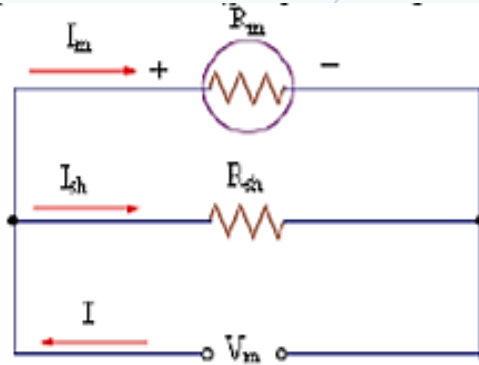

مثال رقم (٢- ١)

جهاز قياس دارسوتمثال ذو الملف المتحرك بالخواص التالية:

مقاومة الملف R_m قيمتها 100Ω وأقصى تيار يتحمله الملف $I_m = 1 \text{ mA}$. احسب مقاومة التوازي المطلوبة لكي يتمكن الجهاز من قراءة تيار $I = 10 \text{ mA}$.

الحل:

بتطبيق المعادلة (٢- ٥):

$$R_{sh} = \frac{I_m \cdot R_m}{(I - I_m)} = \frac{1 \times 10^{-3} \times 100}{9 \times 10^{-3}} = 11.11 \Omega$$

أو يتم أولاً حساب معامل التكبير n بتطبيق المعادلة (٢- ٦) كما يلي:

$$n = \frac{10 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} = 10$$

ثم يتم تطبيق المعادلة (٢- ٧) كما يلي:

$$R_{sh} = \frac{R_m}{(n - 1)} = \frac{100 \Omega}{10 - 1} = \frac{100}{9} = 11.11 \Omega$$

شكل رقم (٢- ٢) الدائرة الأساسية لزيادة مدى قياس التيار.

١ دائرة تولايزي أيرتون The Ayrton shunt

في الجزء السابق ناقشنا كيف يمكن زيادة نطاق لقياس لجهاز الأميتر ذي النطاق الواحد باستخدام مقاومة R_{sh} موصلة على التوازي مع الملف المتحرك.

وللعصول على أميتر متعدد النطاق فإننا نستخدم ما يسمى بتوازي أيرتون أو التوازي العام حيث تقسم المقاومة R_{sh} إلى مجموعة من المقاومات الموصلة على التوالي ويمكن تغيير النطاق بتغيير وضع مفتاح اختيار النطاق (range selector switch) الذي يحدد قيمة المقاومة التي تدخل في الدائرة. ويبين شكل رقم (٢- ٢) دائرة التوازي لأيرتون حيث قسمت المقاومة R_{sh} إلى ثلاث مقاومات R_a , R_b , R_c . ولحساب قيمة كل مقاومة على حده فإننا نبدأ بحساب مجموع المقاومات الثلاثة R_{sh} :

$$R_{sh} = R_a + R_b + R_c \quad (٢- ٢)$$

ويمكن حساب R_{sh} من المعادلة (٢- ٢) كما يأتي:


$$R_{sh} = R_{m} / (n - 1) \quad (٢- ٣)$$

حيث:

$$n = I_1 / I_m \quad (٢- ٤)$$

ولإيجاد العلاقات اللازمة لحساب قيم المقاومات R_a , R_b , R_c نستخدمين بالدائرة للبينة في شكل رقم

(٢- ٤)

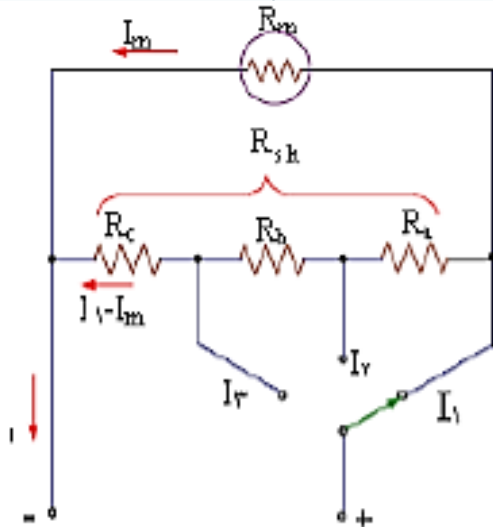

شكل رقم (٢- ٤) دائرة التوازي لأيرتون مع نطاق اثنين $[I_1]$.

حيث النطاق التالي هو $[I_r]$ وعلى هذا النطاق فإن المقاومة R_e تخرج من التوالي مع $R_b + R_c$ وتدخل توالي مع R_m وبذلك تكون المقاومة $R_b + R_c$ على التوازي مع المقاومة $R_a + R_m$ وحيث إن الجهد يكون ثابت على التوازي فإن:

$$V_{R_b+R_c} = V_{R_a+R_m} \quad (11-2)$$

ويمكن كتابة هذه المعادلة بدلالة التيارات والمقاومات كما يلي:

$$(R_b + R_c)(I_2 - I_m) = I_m(R_a + R_m) \quad (12-2)$$

وبقك هذه المعادلة، نحصل على:

$$I_2(R_b + R_c) - I_m(R_b + R_c) = I_m(R_a + R_m) \quad (13-2)$$

وننقل $I_m(R_b + R_c)$ إلى الطرف الأيمن من المعادلة نحصل على:


$$I_2(R_b + R_c) = I_m(R_a + R_b + R_c + R_m) = I_m(R_{sh} + R_m) \quad (14-2)$$

وبالتالي فإن قيمة المقاومة $(R_b + R_c)$ تعطى بالعلاقة الآتية

$$R_b + R_c = \frac{I_m(R_{sh} + R_m)}{I_2} \quad (15-2)$$

وبمعلومية قيمة مقاومة التوازي الكلية R_{sh} وقيمة المقاومة $(R_b + R_c)$ يمكن حساب قيمة المقاومة R_a من العلاقة:

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c) \quad (16-2)$$

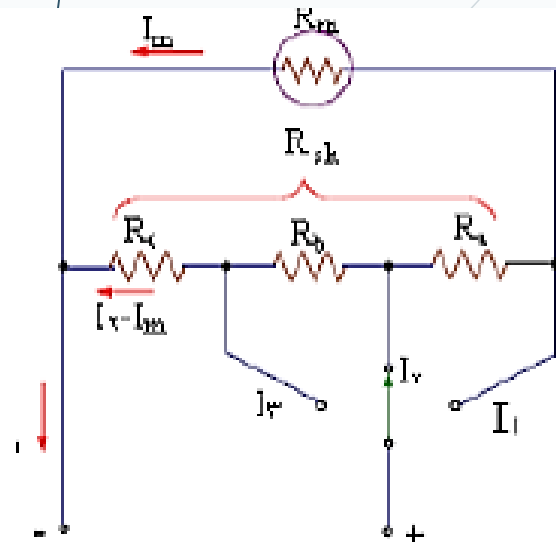

شكل وفهم (1-2) دائرة التوازي لأيرتون مع نطاق التيار $[I_r]$.

وباختيار النطاق $[I_r]$ وبإرجوع إلى شكل رقم (٢- ٥):

فإن المقاومة R_b تخرج من التوالي مع R_c وتدخل على التوالي مع $R_a + R_m$ وبذلك نكون المقاومة R_c على التوالي مع المقاومة $R_b + R_a + R_m$ وحيث إن الجهد يكون ثابتاً على التوازي فإن:

$$V_{R_c} = V_{R_a + R_b + R_m} \quad (٢- ١٧)$$

ويمكن كتابة هذه المعادلة بدلالة التيارات والمقاومات كالآتي:

$$R_c (I_3 - I_m) = I_m (R_a + R_b + R_m) \quad (٢- ١٨)$$

وبفك هذه العلاقة:

$$I_3 R_c - I_m R_c = I_m (R_a + R_b + R_m) \quad (٢- ١٩)$$

وينقل $I_m R_c$ إلى الطرف الأيمن من المعادلة:


$$I_3 R_c = I_m (R_a + R_b + R_c + R_m) = I_m (R_{sh} + R_m) \quad (٢- ٢٠)$$

وبالتالي فإن قيمة المقاومة (R_c) تعطى بالعلاقة الآتية

$$R_c = \frac{I_m (R_{sh} + R_m)}{I_3} \quad (٢- ٢١)$$

وهكذا يمكن حساب قيمة المقاومة R_b من العلاقة الآتية:

$$R_b = R_{sh} - (R_a + R_c) \quad (٢- ٢٢)$$

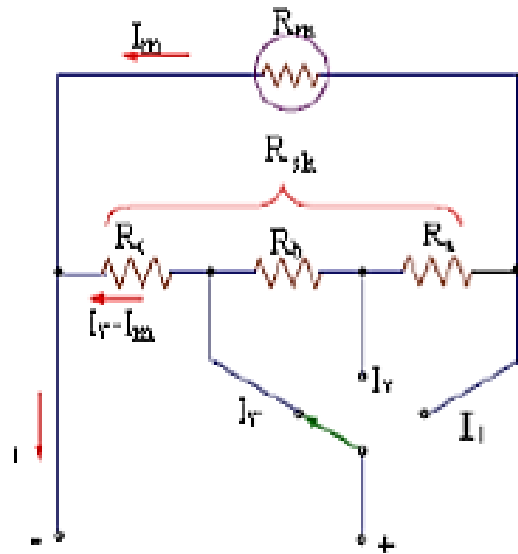

شكل رقم (٢- ٥) دائرة التوازي لأيرتون مع نطاق التيار $[I_r]$.

مثال رقم (٦- ٢)

للدائرة المبينة بشكل رقم (٦- ٢)، التي تمثل دائرة توازي أيرتون، احسب قيم المقاومات للجهوة.

الحل:

نعبة التكبير للمدى الخارجي:

$$n = 10 \text{ mA} / 100 \mu\text{A} = 100$$

يمكن حساب مجموع المقاومات الثلاثة كالآتي:

$$R_{sh} = R_a + R_b + R_c = R_m / (n - 1)$$

$$R_{sh} = 1 \text{ k}\Omega / (100 - 1) = 10.1 \Omega$$

ثم نحسب قيمة $R_b + R_c$ كالآتي:

$$R_b + R_c = \frac{I_m (R_{sh} + R_m)}{I_2}$$

$$R_b + R_c = \frac{100 \mu\text{A} (10.1 + 1000)}{100 \text{ mA}} = 1.01 \Omega$$

إذن:

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c) = 10.1 - 1.01 = 9.09$$


ثم نحسب قيمة R_c كالآتي:

$$R_c = \frac{I_m (R_{sh} + R_m)}{I_3}$$

$$R_c = \frac{100 \mu\text{A} (1010.1 \Omega)}{1 \text{ A}} = 0.101 \Omega$$

وبالتالي يمكن حساب R_b كالآتي:

$$R_b = R_{sh} - (R_a + R_c) = 10.1 - (9.09 + 0.101) = 0.909 \Omega$$

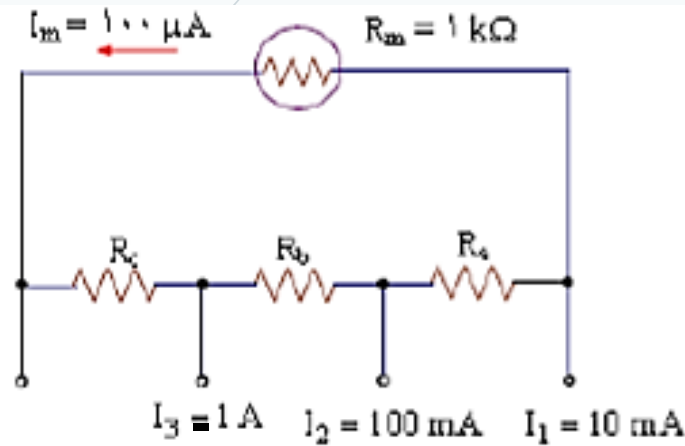


شكل رقم (٦- ٢) تمثل دائرة توازي أيرتون للمثال رقم (٦- ٢).

٢- ٢- ١- ٢- تأثير الحمل في حالة استخدام جهاز الملف المتحرك كمجهاز قياس للتيار

أ

ينبغي أن نتخذ الاحتياطات عند قياس قيمة التيار في الدوائر الإلكترونية و إلا قد تغير مقاومة جهاز قياس من قيمة تيار الدائرة، لذا يجب أن تكون مقاومة جهاز الأميتر مقاومة صغيرة ما أمكن حيث إن المقاومة الكبيرة تؤثر على عمل الدائرة، وهذا ما يسمى بتأثير الحمل. والمثال الثاني يوضح تأثير الحمل على قيمة التيار المار بالدائرة، ففي الدائرة الموضحة في شكل رقم (٢- ٧) نجد أن القيمة الفعلية للتيار المار في الدائرة (I_e) تساوي: $I_e = E / R_1$

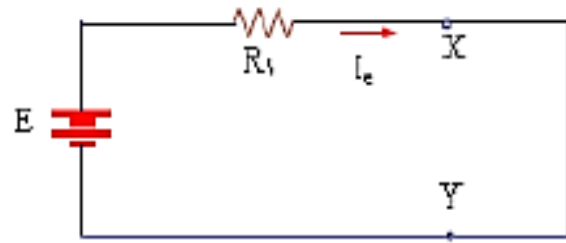

شكل رقم (٢- ٧) قياس القيمة الفعلية للتيار بدون أميتر

فإذا أردنا قياس هذا التيار بواسطة جهاز أميتر له مقاومة داخلية (R_m)، كما هو موضح في شكل رقم (٢- ٨)، فسوف تتغير قيمة التيار، وبتطبيق قانون أوم نجد أن:

$$I_m = E / (R_1 + R_m) \quad (٢- ٨)$$

فإذا فرضنا أن جهد البطارية $E = 10\text{ V}$ ، والمقاومة $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ، فإن القيمة الفعلية للتيار في

شكل رقم (٢- ٧) هي:

$$I_e = E / R_1 = 10\text{ V} / 1\text{ k}\Omega = 10\text{ mA}$$


وإذا كانت المقاومة الداخلية لجهاز الأميتر في شكل رقم (٢- ٨) تساوي $2\text{ k}\Omega$ ، فإن التيار الذي

يشير إليه القياس هو:

$$I_m = E / (R_1 + R_m) = 10\text{ V} / (1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega) = 3.33\text{ mA}$$

حيث R_m هي مقاومة الملف المتحرك بالجهاز، وتصبح القيمة التي يشير إليها الجهاز أقل بمقدار


٧٧٪ من القيمة الصحيحة.

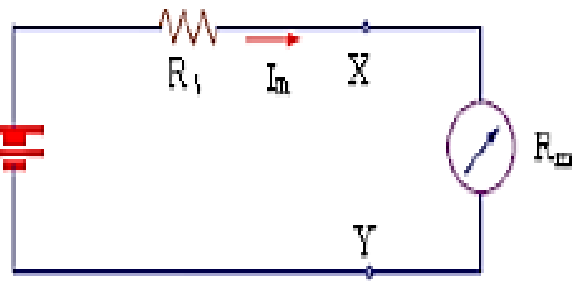

شكل رقم (٢- ٨) قياس القيمة الفعلية للتيار باستخدام أميتر

جهاز دارسونغال ذي الملف المتحرك لقياس الجهد المسته

تعتمد الفكرة الأساسية لاستخدام جهاز دارسونغال ذو الملف المتحرك لقياس الجهد الكهربائي على قانون أوم حيث مرور تيار كهربائي في مقاومة كهربائية يسبب جهد كهربائي يقااس مع هذا التيار أو يساوي حاصل ضرب المقاومة في التيار. وبما أن جهاز دارسونغال ذا الملف المتحرك لا يشعر إلا بالتيار الكهربائي، ففي هذه الحالة يمكن تحويل الجهد الكهربائي إلى تيار كهربائي بواسطة تطبيقه على مقاومة كهربائية معروفة القيمة وبذلك يتناسب التيار الناتج مع الجهد المطبق، ويعاير الجهاز في هذه الحالة لقراءة الجهد مباشرة. وفي حالة الجهود الصغيرة (حتى 10 mV)، يمكن اختيار مقاومة الجهاز كافية ويمكن للجهاز أن يقيس الجهود الكهربائية بدون إضافات، ولكن للجهود الكهربائية الأعلى من 10 mV ، لابد من الاستعانة بمقاومة خارجية كبيرة متوالية مع الجهاز (R_S)، تكون مهمتها الأساسية احتلال الجزء الأكبر من الجهد القاس كمقسم للجهد، كما هو موضح بشكل رقم (٢-٩).

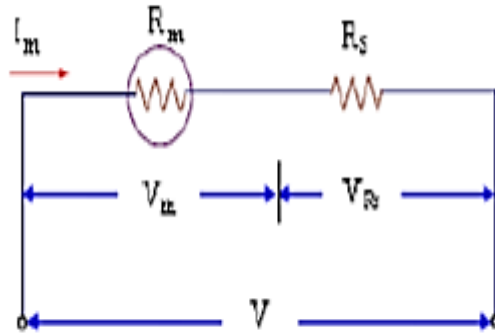

شكل رقم (٢-٩) دائرة جهاز دارسونغال ذي الملف المتحرك لقياس الجهد الكهربائي.

ويمكن حساب قيمة المقاومة R_S ، تبعاً لقيمة الجهد القاس V كالآتي:

$$I_m = V / (R_m + R_S) \quad (٢٤- ٢)$$

$$R_S = (V/I_m) - R_m \quad (٢٥- ٢)$$

وتعرف حساسية الجهاز ($Sensitivity (S)$) للقراءة كالآتي:

$$S = 1/I_{FS}$$

(٢٦- ٢)

حيث:

I_{FS} : أقصى تيار يستطيع الجهاز تحمله وهو في ذات الوقت التيار للنظر لأقصى انحراف للمؤشر.

وحدات S هي:

$$S \equiv \frac{1}{\text{Ampere}} = \frac{1}{\text{volt/ohms}} = \text{ohm/volt} = \Omega/V \quad (٢٧- ٢)$$

وبالتالي يمكن حساب المقاومة R_S كالآتي:

$$R_S = S \cdot V - R_m \quad (٢٨- ٢)$$

ولهذا فمن المنطقي أنه لكل V تناسب مع قيمة الجهد القاسم R_S ويلاحظ هنا أن قيمة المقاومة المترتبة تناسب هذا النطاق.

مثال رقم (٢- ٢): تيار أقصى انحراف R_S يوجد مقاومة متوائمة V نطاق فيليبس جهد

احسب قيمة $1 k\Omega$ ، ومقاومته الداخلية قدرها $100 \mu A$ لجهاز فيليبس دارسونقال ذي الملف المتحرك هو I_{FS} $50 V$. المقاومة للتوائمة مع الجهاز للطلوبة لتمكين الجهاز من قراءة جهد كهربائي حتى

الحل

من المعادلة رقم (٢٨- ٢)

$$R_S = S V - R_m$$

ونبدأ بحساب حساسية الجهاز S كما يلي:

$$S = 1/I_{FS} = 1/100 \mu A = 10 k\Omega/V$$

وينطبق S في معادلة R_S :


$$R_S = (10 k\Omega/V \times 50 V) - 1 k\Omega = 499 k\Omega$$

ويمكن استقراء نظام مقاومات منفصلة أو نظام مقومات متصلة للحصول على أكثر من مدى لقياس

الجهد كما هو مبين بالتاليين الآتيين:

مثال رقم (٢- ٤)

احسب قيم المقاومات الجهوة R_{S1} , R_{S2} , R_{S3} في نظام جهاز قياس الجهد المبين بشكل رقم (٢- ٤).

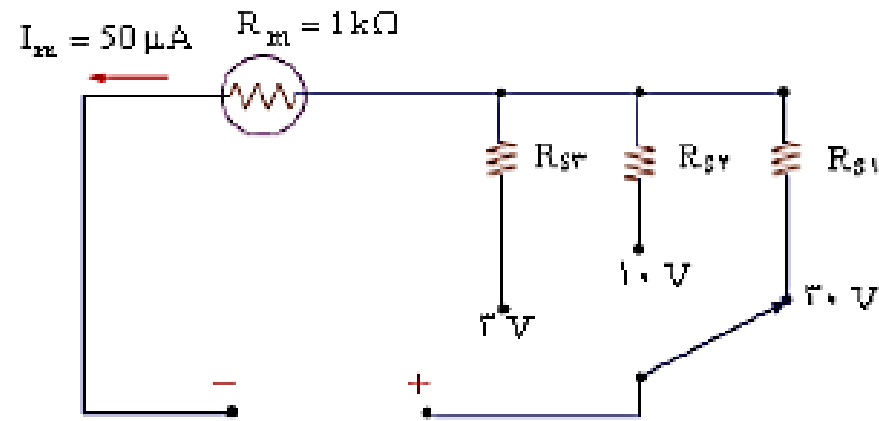

شكل رقم (٢- ٤) دائرة قياس الجهد الكهربائي للمثال رقم (٢- ٤).

الحل:

نبدأ بحساب حساسية الجهاز S :

$$S = 1/I_{PS} = 1/50 \mu A = 20 k\Omega/V$$

لحساب R_{S1} نعتبر نطاق القياس الأول 30 V:

$$R_{S1} = S \cdot V_1 - R_m = 20 k\Omega/V \times 30V - 1 k\Omega = 599 k\Omega$$

لحساب R_{S2} نعتبر نطاق القياس الثاني 10 V:


$$R_{S2} = S \cdot V_2 - R_m = 20 k\Omega/V \times 10V - 1 k\Omega = 199 k\Omega$$

لحساب R_{S3} نعتبر نطاق القياس الثالث 3 V:

$$R_{S3} = S \cdot V_3 - R_m = 20 k\Omega/V \times 3V - 1 k\Omega = 59 k\Omega$$

مثال رقم (٢- ٥٠)

احسب قيم المقاومات المجهولة R_a , R_b , R_c في نظام جهاز قياس الجهد المبين بشكل رقم (٢- ١١).

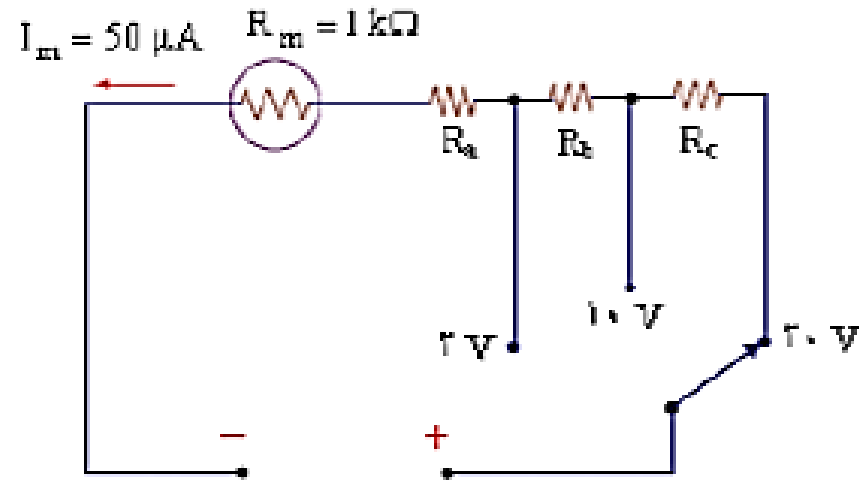

شكل رقم (٢- ١١) دائرة قياس الجهد الكهربائي للمثال رقم (٢- ٥٠).

الحل:

نبدأ بحساب حساسية لجهاز S :

$$S = 1/I_{FS} = 1/50 \mu A = 20 k\Omega/V$$

لحساب R_a نغير نطاق القياس الأول $3V$:

$$R_a = S \cdot V_1 - R_m = 20 k\Omega/V \times 3V - 1 k\Omega = 59 k\Omega$$

لحساب R_b نغير نطاق القياس الثاني $10V$:

$$R_a + R_b = S \cdot V_2 - R_m = 20 k\Omega/V \times 10V - 1 k\Omega = 199 k\Omega$$

$$R_b = 199 k\Omega - R_a = 199 k\Omega - 59 k\Omega = 140 k\Omega$$

لحساب R_c نغير نطاق القياس الثالث $30V$:

$$R_a + R_b + R_c = S \cdot V_3 - R_m = 20 k\Omega/V \times 30V - 1 k\Omega = 599 k\Omega$$

$$R_c = 599 k\Omega - (R_a + R_b) = 599 k\Omega - 199 k\Omega = 400 k\Omega$$

١ تأثير الحمل في حالة استخدام جهاز الملف المتحرك كجهاز قياس للجهد

٧


يجب أن تكون مقاومة جهاز قياس الجهد كبيرة جداً بالنسبة للحمل المراد قياس الجهد على طرفيه، حتى تمنع مرور التيار بالجهاز إلا بانقدر اللازم فقط لانحراف المؤشر، أما إذا صغرت قيمة المقاومة فإنه يمر بها جزء كبير من التيار مما يؤثر على دقة القراءة، وهو ما يسمى بتأثير الحمل.

يوضح شكل رقم (٤- ١٤) وضعاً يؤدي إلى أخطاء في قراءة الجهد في بعض الحالات، والمطلوب

قياس فرق الجهد على طرفي المقاومة R_B ، وب تطبيق قاعدة مجزئ الجهد، يكون الجهد على طرفي المقاومة R_B بدون توصيل مقياس الجهد هو:

$$V_{R_B} = E \times \frac{R_B}{R_A + R_B} \quad (٤- ٢٩)$$

$$V_{R_B} = 30V \times \frac{5k\Omega}{25k\Omega + 5k\Omega} = 5V$$

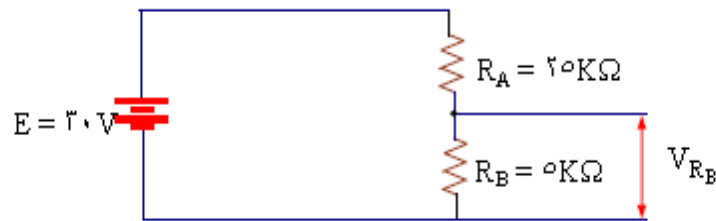

شكل رقم (٤- ١٤) دائرة توضح تأثير الحمل في حالة الفولتميتر.

بقياس هذا الجهد بواسطة فولتميتر له مقاومة داخلية مقدارها $10k\Omega$ ، ففي هذه الحالة يقلل

الفولتميتر من القيمة الفعلية لمقاومة الدائرة، لأنه موصل على التوازي مع المقاومة R_B ، وبالتالي تكون محصلة المقاومتين على التوازي R_{eq} تساوي:

$$\begin{aligned} R_{eq} &= R_B // R_V \\ &= \frac{R_B \times R_V}{R_B + R_V} \\ &= \frac{5k\Omega \times 10k\Omega}{5k\Omega + 10k\Omega} = 3.33k\Omega \end{aligned}$$

وبناء على ذلك، تكون قراءة الجهد التي يشير إليها مقياس الجهد، وب تطبيق قاعدة مجزئ الجهد تساوي:

$$V_{RB} = E \times \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_A} = 30 \text{ V} \times \frac{3.33 \text{ k}\Omega}{3.33 \text{ k}\Omega + 25 \text{ k}\Omega} = 3.53 \text{ V}$$


وهنا نجد أن نسبة الخطأ في قيمة الجهد نتيجة لتأثير الحمل تساوي % ٢٩.٤ ، وهذا التأثير كبير نظراً لأن مقاومة مقياس الجهد صغيرة جداً.

ولكي يعطى مقياس الجهد بيانا صحيحا لقيمة الجهد ، ينبغي ألا تزيد مقاومته الداخلية كثيراً جداً عن المقاومة التي يقاس الجهد بين طرفيها ، فمن الأفضل في الحالة الموضحة في شكل رقم (٢- ١٣) أن تزيد مقاومة مقياس الجهد الداخلية ، عن مئة ضعف قيمة مقاومة الحمل ، أي أن المقاومة الداخلية يتحتم أن تعادل $500 \text{ k}\Omega$ أو أكثر.

٢ استخدام جهاز دارسونفالد ذي الملف المتحرك كجهاز قياس للمقاومة

الأوميتري جهاز يستعمل لقياس المقاومة قياساً مباشراً بواسطة مؤشر يتحرك على مقياس مدرج بالأوم ، وفي هذه الحالة يكون القياس أكثر سهولة ويمرّ من أماليب القياس غير المباشرة باستخدام الفولتميتر والأميتر.

ويمكن استخدام جهاز دارسونفالد ذي الملف المتحرك مع بطارية ومقاومة معلومة للحصول على دائرة أوميتري بسيطة كما هو موضح في شكل رقم (٢- ١٣) ، وهو ما يطلق عليه بأوميتري التوالي.

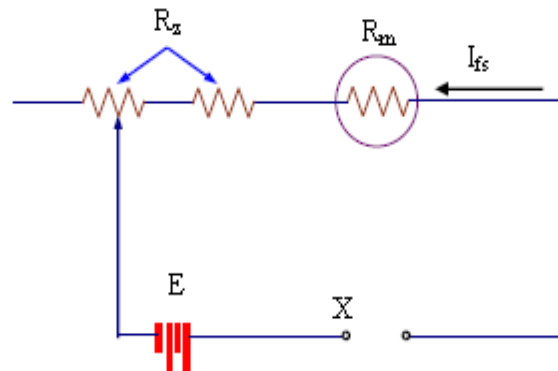

شكل رقم (٢- ١٣) الدائرة الأساسية لجهاز الأوميتري

تتكون الدائرة الأساسية لجهاز الأوميتري كما هو مبين في شكل رقم (٢- ١٣) ، من مقاومة معلومة (R_m) وميللي أميتر ذو ملف متحرك (R_m) وبطارية (E) ، وتكمل المقاومة المجهولة (R_x) الدائرة عندما توصل بين طرفي دخل الأوميتري [النقطتين X, Y في شكل رقم (٢- ١٣)] وتكون جميع هذه العناصر متصلة على التوالي.

التيار المار في الدائرة عند توصيل المقاومة المجهولة (R_x) يكون:

$$I = \frac{E}{R_z + R_m + R_x} \quad (٣٠ - ٤)$$

من الواضح أن قيمة التيار المار بالدائرة تعتمد على قيمة المقاومة المجهولة (R_x)، فإذا كانت: $R_x = \infty$ أي أن الدائرة مفتوحة فإن: $I = 0$ ، وإذا كانت $R_x = 0$ فإن:

$$I = \frac{E}{R_z + R_m} \quad (٣١ - ٤)$$

وتختار قيم (E, R_z, R_m) بحيث يسبب التيار المار في هذه الحالة أقصى انحراف للمؤشر (I_{FS}).

$$I_{f.s} = \frac{E}{R_z + R_m} \quad (٣٢ - ٤)$$

وإذا كانت $R_x = R_z + R_m$ فإن:

$$I = \frac{E}{2(R_z + R_m)} = \frac{1}{2} I_{FS} \quad (٣٣ - ٤)$$

ويكون الانحراف عندئذ نصف $I_{f.s}$ أي يكون المؤشر عند منتصف التدرج تماماً. وإذا كانت

$$R_x = 2(R_z + R_m) \text{ فإن:}$$

$$I = \frac{E}{3(R_z + R_m)} = \frac{1}{3} I_{FS} \quad (٣٤ - ٤)$$

وإذا كانت $R_x = 3(R_z + R_m)$ فإن:

$$I = \frac{E}{4(R_z + R_m)} = \frac{1}{4} I_{FS} \quad (٣٥ - ٤)$$

وهكذا، وحيث إن زاوية انحراف المؤشر تتناسب مع التيار فيمكن أن يعاير تدرج الجهاز بحيث يبين قيمة المقاومة المجهولة مباشرة، ويلاحظ أن تدرج هذا النوع من الأجهزة معكوس، أي يبدأ من (∞) حتى الصفر دائماً، وأن قيمة المقاومة المجهولة (R_x) عند منتصف التدرج تماوي مقاومة دخل الأوميتر ($R_z + R_m$)، وهي قيمة هامة في دراسة خواصه، كما أن التدرج غير منتظم [غير خطي] حيث يزداد ازدياده كلما كبرت قيمة المقاومة ($R_z + R_m$). وقيل القياس يجب قفل الطرفين X, Y في شكل رقم (٤-١٣)، أي عمل دائرة قصر (short) وضبط مؤشر الجهاز على صفر التدرج. ويتم ضبط الصفر للجهاز بتغيير الجزء المتحرك من المقاومة (R_x).

استخدام القناطر في القياس


مقدمة Introduction

تعد تقنية القياسات الكهربائية بطريقة قنطرات القياس من أدق أساليب القياس التي تعتمد في أساس عملها على مقارنة العنصر الكهربائي المقاس بمجموعة أخرى من العناصر الموجودة في دائرة القنطرة. وبهذا فإنها لا تعتمد في تقنياتها على معايرة جهاز القياس المستخدم أو خواصه الفيزيائية. وتستخدم قنطرات القياسات على نطاق واسع لقياس المقاومات والمكثفات والملفات والممانعات. وتستخدم دوائر القنطرات أيضاً في دوائر التحكم المختلفة، حيث يحتوي أحد أذرع القنطرة على عنصر كهربائي له خاصية التأثير بأحد الكميات الفيزيائية المطلوب التحكم فيه (درجة حرارة، ضغط جوي، وغيرها). في هذه الوحدة سوف نتعرض للمبادئ الأساسية للقنطرات المستخدمة في دوائر التيار المستمر بالإضافة للقنطرات المستخدمة في دوائر التيار المتردد وتطبيقاتها في القياسات و التحكم.

القنطرات المستخدمة في دوائر التيار المستمر Direct Current Bridges

قنطرة ويتستون Wheatstone Bridge

تتكون قنطرة ويتستون في أبسط صورها (كما هو مبين بشكل رقم (٥ - ١)) من فرعين متوازيين يحتوي كل فرع على مقاومتين متصلتين على التوالي. ويغذي هذين الفرعين مصدر جهد مستمر (E) فيسبب مرور التيارات الكهربائية فيهما. ويوصل جهاز لقياس الجهد (غالباً جلفانوميتر) فيما بين الفرعين المتوازيين وذلك لضبط حالة اتزان القنطرة.

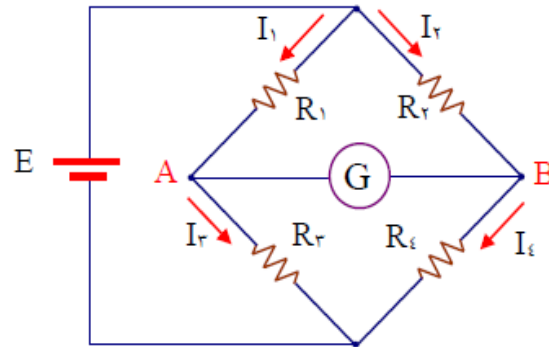

شكل (٥ - ١) الدائرة الكهربائية لقنطرة ويتستون.

لاستخدام دائرة قنطرة ويتستون لتحديد مقاومة مجهولة، فإن هذه المقاومة المجهولة توضع كأحد أذرع القنطرة (غالباً R_4) ويتم تغيير مقاومة أحد الأذرع الأخرى (غالباً R_3) حتى يتم الاتزان، الذي يعني في هذه الحالة عدم وجود فرق في الجهد بين طرفي الجلفانوميتر وبالتالي عدم مرور تيار فيه.

شرحك ائزان قنطرة ويتستون Condition of Balance of Wheatstone Bridge

ويعني هذا الاتزان أن فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي صفراً وبالتالي، فإن فرق الجهد على المقاومة R_x يساوي فرق الجهد على المقاومة R_v ، أي:

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad (٥- ١)$$

وبمثل فإن فرق الجهد على المقاومة R_v يساوي فرق الجهد على المقاومة R_x ، أي:

$$I_3 R_3 = I_4 R_4 \quad (٥- ٢)$$

وبما أن تيار الجلفانوميتر يساوي صفراً، إذن:

$$I_1 = I_3 , \quad I_2 = I_4 \quad (٥- ٣)$$

وبقسمة المعادلة (٥- ١) على المعادلة (٥- ٢):

$$\frac{I_1 R_1}{I_3 R_3} = \frac{I_2 R_2}{I_4 R_4} \quad (٥- ٤)$$

وبتطبيق المعادلة (٥- ٣) في المعادلة (٥- ٤) نحصل على:


$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \quad (٥- ٦)$$

والمعادلة (٥- ٦) تصف شرط ائزان القنطرة، وقد تكتب هذه المعادلة كالآتي:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad (٥- ٧)$$

مثال (٥- ١)

احسب قيمة المقاومة المجهولة R_x في الدائرة المرسومة في شكل (٥- ٢) بفرض أن دائرة القنطرة في حالة ائزان.

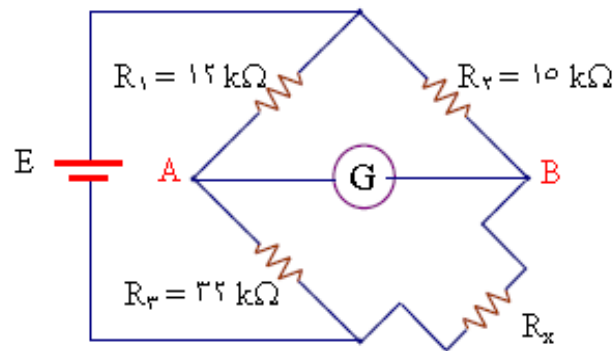

شكل (٥- ٢) دائرة قنطرة ويتستون للمثال رقم (٥- ١).

الحل

بما أن القنطرة في حالة اتزان، إذن يمكن تطبيق شرط الاتزان (معادلة رقم ٥-٧) كما يلي:

$$R_1 R_x = R_2 R_3$$

إذن يمكن حساب قيمة المقاومة المجهولة R_x كما يلي:

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{15 \text{ k}\Omega \cdot 32 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ k}\Omega$$

الحل العام لقنطرة ويتستون General solution of Wheatstone Bridge

يمكن استخدام نظريات الهندسة الكهربائية لإيجاد الحل العام لقنطرة ويتستون. وانسب هذه النظريات لإيجاد التيار المار في الجلفانوميتر هي نظرية ثفنن. في تلك النظرية يمكن حساب التيار في الجلفانوميتر باعتبار الدائرة الكهربائية التي تغذي الجلفانوميتر عبارة عن مصدر للجهد يسمى V_{th} ومقاومة مكافئة متوالية معه تسمى r_{th} ، وتغذي هذه الدائرة مقاومة الجلفانوميتر R_G وهكذا يمكن حساب التيار في الجلفانوميتر كما يلي:

$$I_G = \frac{V_{th}}{r_{th} + R_G} \quad (٥-٨)$$

ويمكن حساب كل من V_{th} و r_{th} كما يلي:

أولاً: حساب V_{th}

يتم حساب فرق الجهد بين النقطتين A و B ويسمى V_{th} (بعد حذف مقاومة الجلفانوميتر R_G من الدائرة).


ويتم حساب V_{th} من قانون كيرشوف للجهود الذي ينص على أن مجموع الجهود في أي دائرة مغلقة يساوي صفراً. ومن شكل رقم (٥-٣) يمكن حساب V_{th} كما يلي:

$$V_{th} = V_1 - V_2 = I_1 R_1 - I_2 R_2 \quad (٥-٩)$$


$$(٥-١٠) \quad V_{th} = \frac{E}{R_1 + R_3} R_1 - \frac{E}{R_2 + R_4} R_2 = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_3} - \frac{R_2}{R_2 + R_4} \right)$$

ثانياً: حساب r_{th}

لحساب r_{th} يتم حذف مصدر الجهد ويتم قصر الدائرة الكهربائية مكان طرفيه ثم يتم حساب المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B وتسمى r_{th} كما في شكل (٥- ٤).

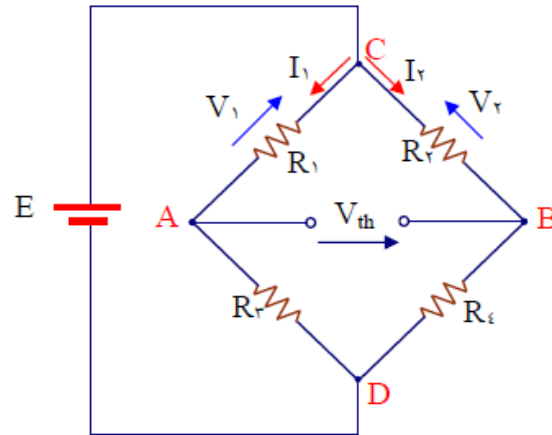

شكل (٥- ٣) دائرة حساب V_{th} لقنطرة ويتستون.

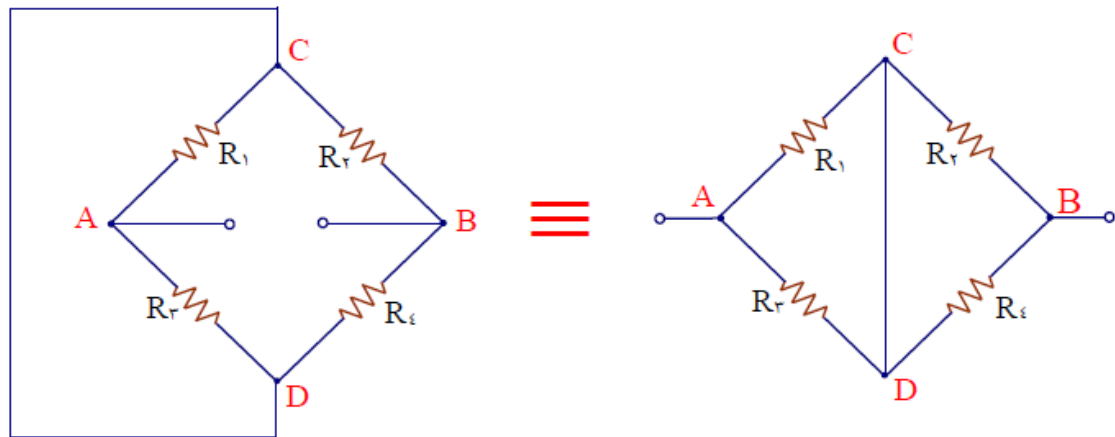


شكل (٥- ٤) دائرة حساب المقاومة المكافئة r_{th} .

وعلى ذلك يمكن حساب المقاومة المكافئة r_{th} على اعتبار المقاومتين R_1 و R_2 موصلتين على التوازي، وكذلك المقاومتين R_3 و R_4 موصلتين على التوازي، والمجموعتين موصلتين معاً على التوالي. ويمكن بالتالي التعبير عن المقاومة r_{th} رياضياً كما يلي:

$$r_{th} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \quad (٥ - ١١)$$

مثال (٥ - ٢)

احسب التيار المار في الجلفانوميتر الموضح في الشكل رقم (٥ - ٥).

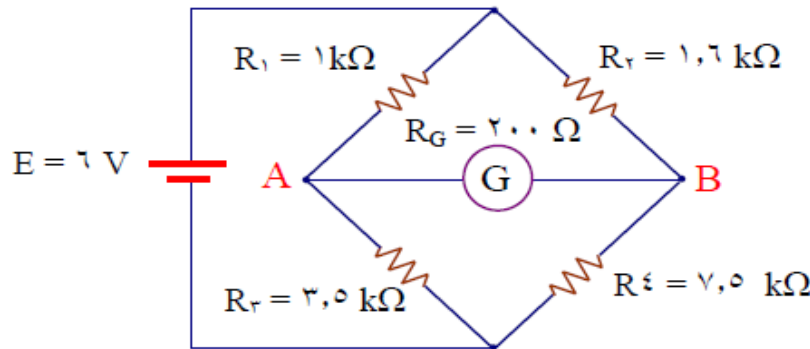

شكل رقم (٥ - ٥) دائرة قنطرة ويتستون للمثال رقم (٥ - ٢).

الحل

الطريقة المثلى لحساب التيار في الجلفانوميتر هي طريقة ثفنن:

نبدأ بحساب V_{th} من المعادلة رقم (٥ - ١٠) كالآتي:

$$V_{th} = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_3} - \frac{R_2}{R_2 + R_4} \right)$$

$$V_{th} = 6 \times \left(\frac{1k\Omega}{1k\Omega + 3.5k\Omega} - \frac{1.6k\Omega}{1.6k\Omega + 7.5k\Omega} \right) = 0.278V$$

وتم نحسب r_{th} من المعادلة رقم (٥ - ١١):

$$r_{th} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$


$$r_{th} = \frac{1k\Omega \times 3.5k\Omega}{1k\Omega + 3.5k\Omega} + \frac{1.6k\Omega \times 7.5k\Omega}{1.6k\Omega + 7.5k\Omega} = 2.096k\Omega$$

ثم نحسب التيار المار في الجلفانوميتر I_G من المعادلة رقم (٥ - ٨):

$$I_G = \frac{V_{th}}{r_{th} + R_G} = \frac{0.278V}{2.096 \times 10^3 \Omega + 200 \Omega} = 121.4 \mu A$$

القنطرات ذات القراءة الرقمية Digital readout Bridges

مع التطور الطبيعي لأجهزة القياس وظهور أجهزة القياس الرقمية وتطورها، كان لتقنية القياسات عن طريق قنطرات القياس نصيب من هذا التطور، فظهرت القنطرات الرقمية. و القنطرة الرقمية ما هي إلا قنطرة تماثلية تستخدم معها التقنية الرقمية لإظهار قيمة المقاومة المجهولة، وبهذا تم التغلب على أخطاء القياس البصرية. شكل رقم (٥- ٩) يبين أسلوب القنطرة الرقمية مطبق على قنطرة ويستون حيث جهد الاتزان يتم تكبيره عن طريق مكبر Amplifier و يتم إدخاله إلى دائرة تحكم منطقية تتحكم في مقاومة الاتزان المتغيرة عن طريق إشارة تحكم رقمية لضبط اتزان القنطرة وتقوم بالتالي بحساب المقاومة المجهولة وعرض قيمتها على عارض رقمي.

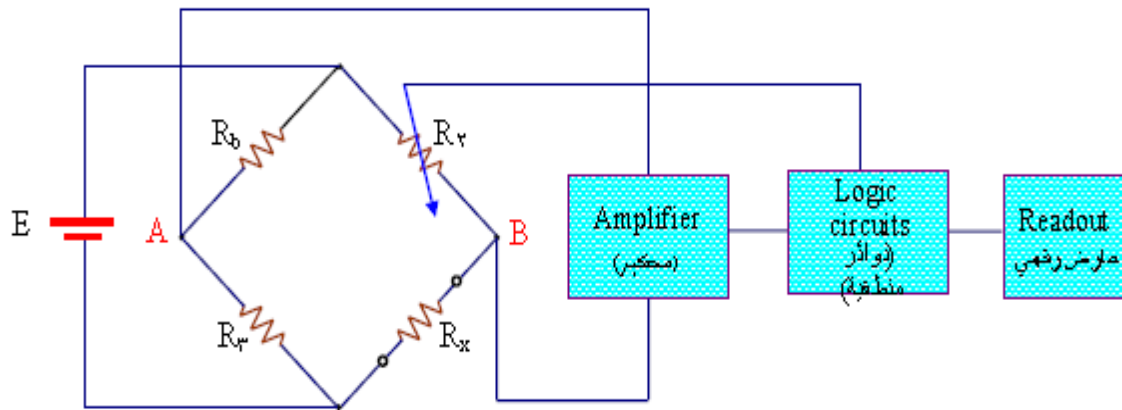


شكل رقم (٥- ٩) المخطط الصندوقي لقنطرة ويستون ذات القراءة الرقمية.

الفولتميتر الالكتروني

في كثير من الأحيان يكون الجهد المستمر المطلوب قياسه صغيراً لدرجة أن جهاز قياس الجهد المستمر يكون غير قادر على قياسه، لهذا وجب أولاً تكبير إشارة هذا الجهد لكي يتمكن الجهاز من استشعار هذه القيمة الصغيرة. من جهة أخرى، في معظم حالات قياس الجهد المستمر يكون لمقاومة جهاز


قياس الجهد تأثير على دقة القياس حيث تضاف قيمة هذه المقومة إلى الدائرة الكهربية مسببة تغيير في قيمة الجهد المراد قياسه. ولحل هذه المشكلة فمن الأفضل أن تكون قيمة مقاومة جهاز قياس الجهد كبيرة بالقدر الكافي لكي لا تسبب في أخطاء القياس السابق ذكرها، وبما جذا لو كانت قيمة مقومة جهاز القياس لانهائية. وجهاز الفولتميتر الإلكتروني يفي بالغرض لحل المشكلتين السابق ذكرهما. ويتكون الفولتميتر الإلكتروني من مرحلة تكبير أو أكثر مع جهاز دارسونفال ذي الملف المتحرك. شكل (١٩) يبين الرسم التخطيطي للدائرة الأساسية للفولتميتر الإلكتروني ذي ارتباط مباشر بمكبر تأثير المجال. حيث الجهد المستمر الداخل إلى الدائرة يوزع مباشرة على مقسم جهد المكون من المقاومات R_1 , R_2 & R_3 . ويسمح بجهد أقصى قيمته $V = 0.5$ بالتواجد على بوابة القضاة n ترانزستور تأثير المجال (Q_1) بدون أي تشويش على شكل الموجة. وينقل ترانزستور تأثير المجال الإشارة بنوره إلى المرحلة التالية وهي ترانزستور (Q_2) من النوع $n-p-n$. ويعمل الترانزستور (Q_2) كأحد أذرع دائرة قنطرة المكونة (بالإضافة للترانزستور من مقومة $10\text{ k}\Omega$ كباعث للترانزستور، مقومة متغيرة ثلاثية الأطراف $2.0\text{ k}\Omega$ بالإضافة إلى مقومة $2.2\text{ k}\Omega$ ، ويحدث الاتزان للقنطرة بضبط المقومة المتغيرة ثلاثية الأطراف $2.0\text{ k}\Omega$ ، وتتم المعايرة على أقصى انحراف لجهاز دارسونفال لقياس الجهد بضبط المقومة المتغيرة ثلاثية الأطراف $10\text{ k}\Omega$ الموصلة على التوالي مع جهاز دارسونفال لقياس الجهد. وبالتالي تكون ممانعة الدخل بالنسبة لجهاز الفولتميتر الإلكتروني $10\text{ M}\Omega$ ، التي هي في الواقع قيمة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث لا تؤثر في قيمة الجهد المقاس.

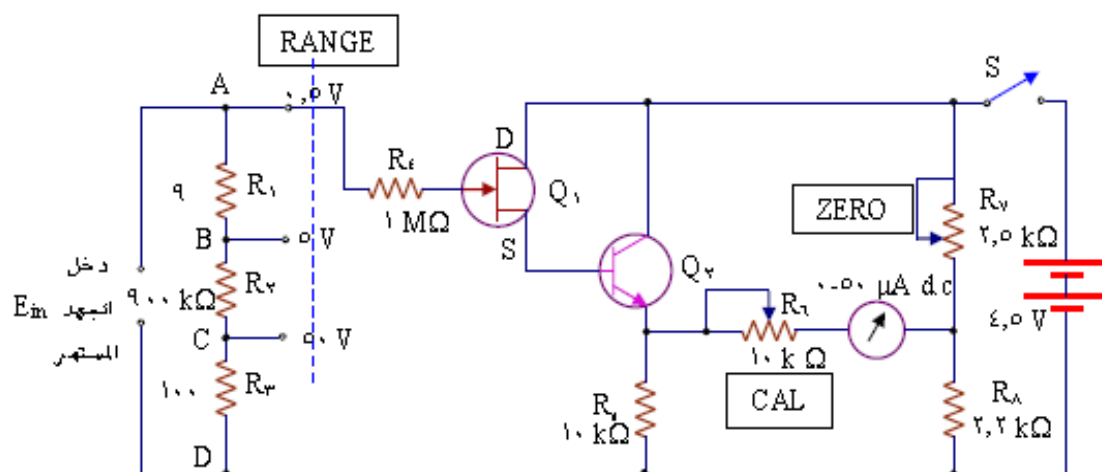

شکا (۱۹)

القياس باستخدام جهاز الاولسكوب

جهاز راسم النبذبات شكل (1) د هو جهاز متعدد الأغراض يستخدم لرسم قيمة وشكل الإشارات الكهربائية (الموجات) المختلفة على شكل نقطة مضيئة تتحرك من يسار إلى يمين الشاشة بسرعة معينة يتحكم في سرعتها مفتاح قاعدة الزمن. والجهاز أيضاً يمكنه قياس ارتفاع الموجة والتي تمثل قيمة الإشارة وقياس الزمن الدوري لها ومن ثم قياس التردد. كذلك يمكن استخدام الجهاز لقياس فرق الطور بين موجتين مختلفتين، وكذلك قياس تردد مجهول بمعرفة تردد معلوم باستخدام أشكال ليساجو. ويوجد من الجهاز نوعان: تماثلي ورقمي. ويستخدم راسم الإشارة الرقمي لتخزين الإشارات التي تظهر على الشاشة لاستخدامها فيما بعد ومعالجتها بالحاسب الآلي. ويكون عادة الجهاز بثنائين أو أكثر ولكل قناة مضاميتها التي تتحكم فيها ويكون طرف الأرضي (GND) لجميع القنوات متصلاً داخلياً بالجهاز.

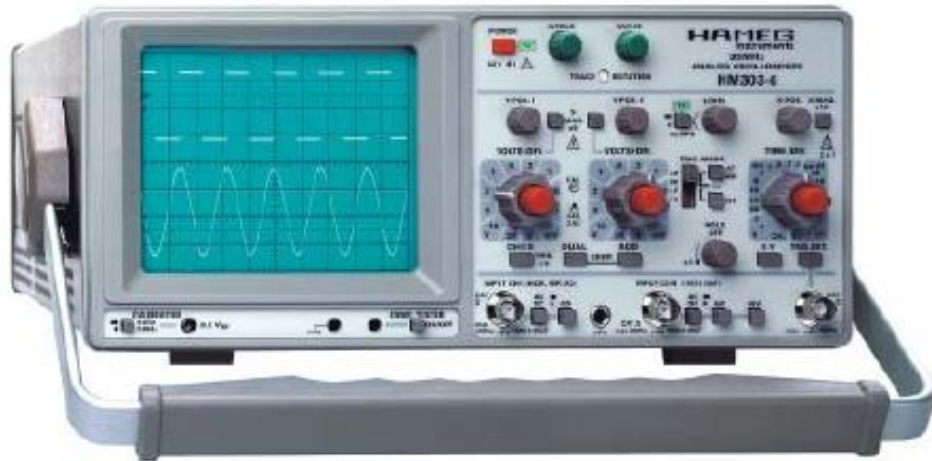


شكل (1) جهاز راسم نبذبات بثنائين.

وتقسم شاشة الجهاز إلى مربعات رأسية وأفقية، وتمثل المربعات الرأسية قيمة الإشارة بينما تمثل المربعات الأفقية الزمن. وباستخدام المفاتيح المختلفة للجهاز يمكن تحديد الوضع المناسب للقياس حسب الإشارة المقاسة والذي يعطي دقة عالية في القياس.

تركيب جهاز الاوسكوب

يستخدم الجهاز صمام أشعة المهبط (CRT) والذي يعتبر قلب الإسيكوب فهو الذي يولد الشعاع الإلكتروني ويعطي له السرعة العالية ويحرفه وذلك لخلق الصورة وإظهارها على الشاشة الفسفورية. ولإتمام هذه الأعمال فإنها تتطلب إشارات كهربائية وجهود عديدة. والتي يُزود بها الجهاز بواسطة منبع قدرة مناسب. الجهد المنخفض مطلوب للمسخن الخاص بمدفع الإلكترون المتولد ثم تأتي الجهود العادية اللازمة لعملية التحكم في دوائره المختلفة.

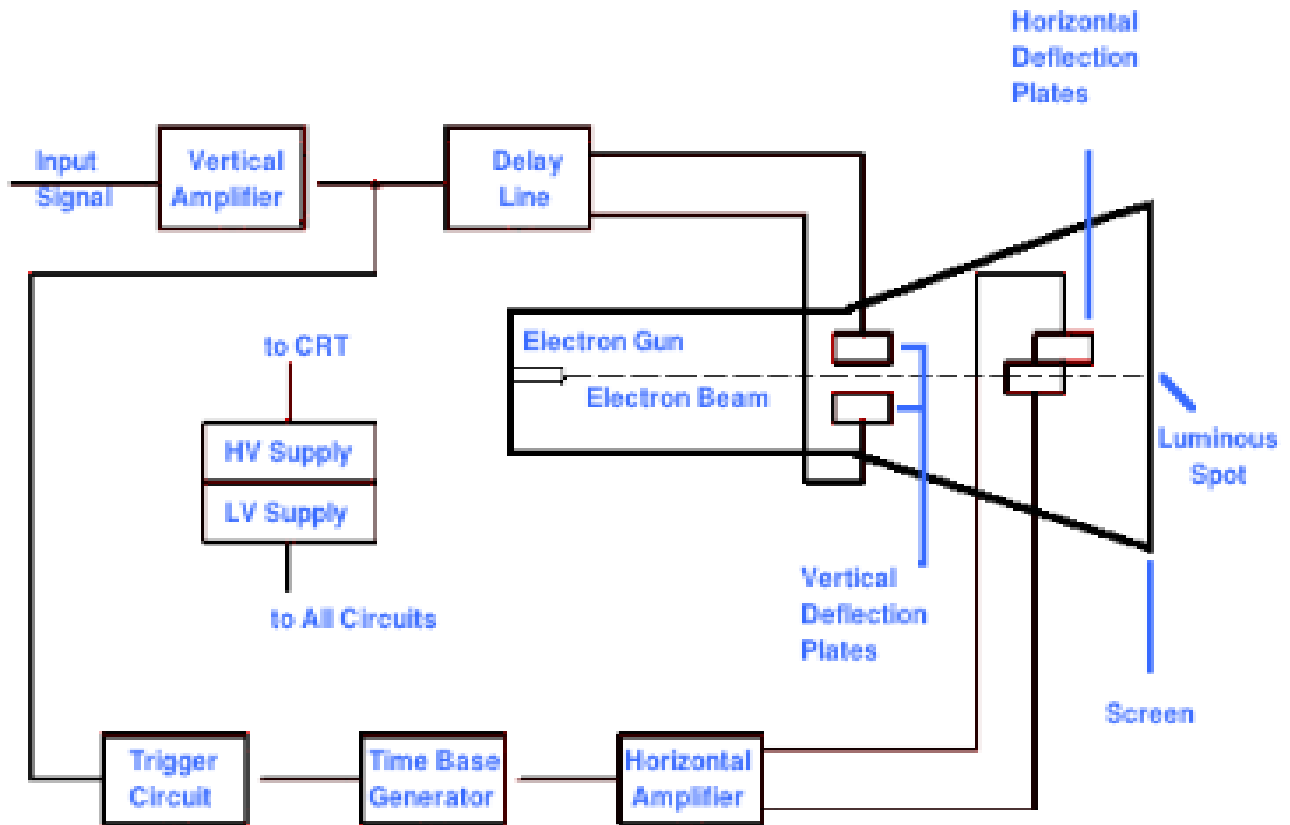


وتثبت الألواح الأفقية والرأسية بين المدفع الإلكتروني والشاشة وذلك لكي تحرف الشعاع الإلكتروني طبقاً لإشارة الدخل. فيضرب الشعاع الإلكتروني الشاشة ويعطي نقطة مضيئة. هذه النقطة تحرف على الشاشة في الاتجاه

الأفقي (المحور السيني) بمعدل زمني ثابت. ويتم ذلك بدائرة القاعدة الزمنية بالإسكوب. وتدخل الإشارة المطلوب رؤيتها إلى ألواح الانحراف الرأسية من المكبر الرأسية. الذي يرفع قيمة إشارة الدخل إلى المستوى الذي يحرف الشعاع الإلكتروني بالصورة المطلوبة. وبالتالي فإن الشعاع الإلكتروني ينحرف في اتجاهين أفقياً على المحور السيني ورأسياً على المحور الصادي. ويؤود الجهاز بدائرة اشعال لضبط الانحراف على المحورين بحيث يبدأ الانحراف على المحور السيني عند نفس النقطة لإشارة الدخل الرأسية في كل وقت بدأ فيه المسح.

أ- صمام شعاع المهبط


ويُعرف اختصاراً (CRT) وهي حروف أوائل الكلمات (Cathode Ray Tube) بالعربية (صمام شعاع المهبط) يتكون صمام شعاع المهبط أساساً من المدفع الإلكتروني لإنتاج سيل من الإلكترونات وكذلك مصعد كهربائي (أنود) للتسريع والتركيز وذلك لإنتاج شعاع ضيق وشديد التركيز من الإلكترونات. ويتكون من الألواح الأفقية والرأسية للتحكم في مسار الشعاع. وغلاف من الزجاج مفرغ. بالإضافة إلى شاشة فسفورية والتي تعطي نقط مضيئة عندما تضرب بشعاع إلكتروني عالي السرعة.

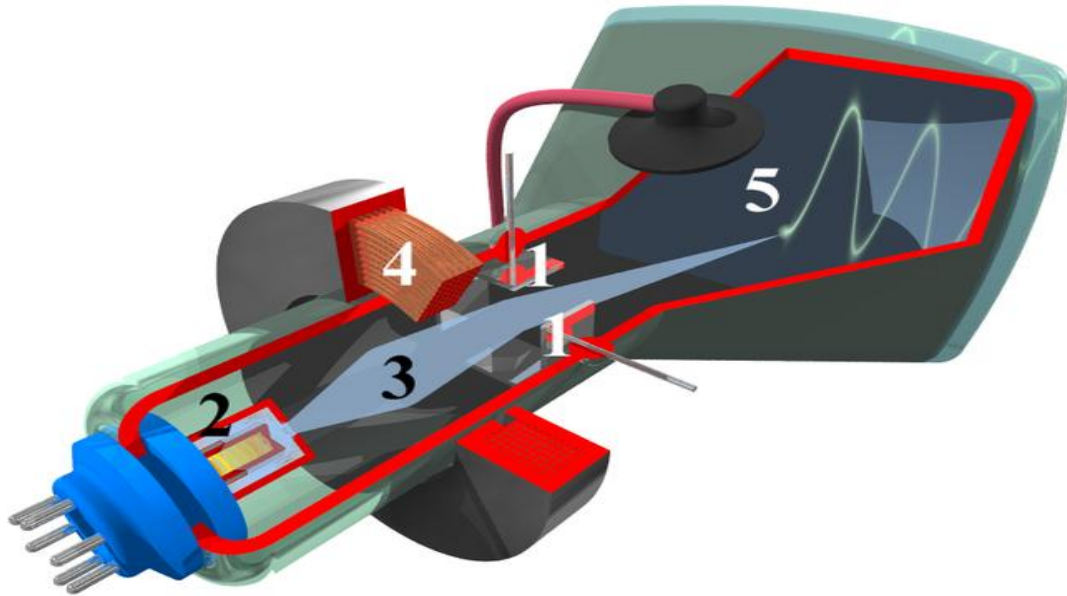

شكل توضيحي يظهر المكونات الداخلية لصمام شعاع المهبط، وفي الصورة حسب الأرقام:
(1) إلكتروود جهد الانحراف ، (2) مدفع إلكتروني ، (3) شعاع إلكتروني ، (4) ملف تركيز الشعاع الإلكتروني
(5) شاشة فسفورية

ب- المدفع الإلكتروني

يتكون المدفع الإلكتروني في الإوسيلسكوب من مهبط يتم تسخينه بطريقة غير مباشرة، وشبكة تحكم تحيط بالمهبط، ومصعد تركيز، ومصعد تسريع. والوظيفة الفريدة لمكونات المدفع الإلكتروني هي إعطاء شعاع إلكتروني مركز، والذي يتم تسريعه إلى الشاشة الفسفورية.

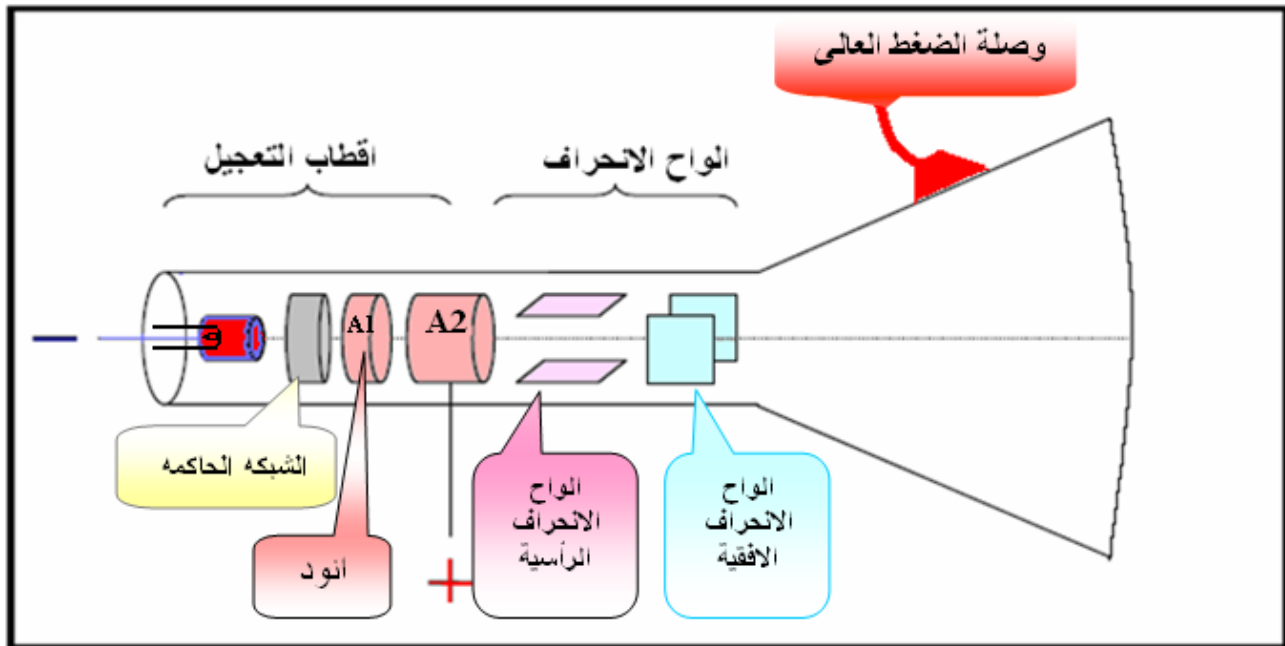

والمهبط (الكاثود) هو أسطوانة من النيكل مغطاة بغطاء مؤكسد. وينبعث منها العديد من الإلكترونات عند التسخين. والسطح الباعث من الكاثود يجب أن يكون صغيراً قدر الإمكان، نظرياً نقطة، ومعدل الانبعاث الإلكتروني (كثافة الشعاع الإلكتروني) تعتمد على تيار الكاثود، والذي يمكن التحكم فيه بشبكة التحكم مثل الصمامات المفرغة التقليدية.

وشبكة التحكم هي أسطوانة معدنية مغطاة في أحد أطرافها مع وجود ثقب صغير في الغطاء. ويكون جهد الشبكة سالب متغير ($ve-$) ، وبالنسبة للمهبط وظيفتها تغيير الانبعاث الإلكتروني بحيث يتألق في نقطة تقابله مع الشاشة ووظيفة الثقب الصغير في الشبكة هو أن تمر الإلكترونات من خلاله ويتم تركيز الشعاع على طول محور الأنبوبة (الصمام)، ويخرج الشعاع من الثقب ويدخل مصعد ما قبل التسريع. والذي يأخذ شكل الأسطوانة المجوفة وجهد ذو مئات من الفولتات. ويكون موجباً ($ve+$) أكثر من الكاثود لكي يسرع الشعاع الإلكتروني في المجال الكهربائي. وسوف يتبعثر الشعاع الإلكتروني الآن بسبب اختلاف الطاقة ويعطي نقطة مضيئة ضعيفة وعريضة. ويتم تركيز هذا الشعاع على الشاشة بواسطة عدسات الكترولوستاتيكية تتكون من اثنين أو أكثر من المصاعد الأسطوانية تسمى مصاعد التركيز. ومصعد التسريع منفصل عن مصعد ما قبل التسريع.

ومصاعد التركيز والتسريع يمكن أن تكون مفتوحة أو مغلقة في كلا الجانبين، وإذا تم تغطيتها فيجب أن يكون بها ثقوب في غطاء المصعد لتمر منها الإلكترونات ووظيفة هذه المصاعد هو التركيز والتوضيح للشعاع على الشاشة و أن تعجل من سرعة الإلكترونات، ويوجد فرق جهد بين هذين الإلكترونين حتى يتولد مجال كهربائي بينهما. وانتشار المجال الكهربائي يكون بسبب التناثر بين الخطوط الكهربائية فإذا رسمنا

الخطوط متساوية الجهد، فإننا نجدها تنتفخ في منتصف المصعدين. وتتكون العدسات الالكتروستاتيكية من ثلاثة مصاعد.

3-- تجميع لوحة الانحراف

عندما يغادر الشعاع الإلكتروني المدفع الإلكتروني فإنه يمر خلال زوجين من ألواح الانحراف، ويثبت أحد زوجي الألواح رأسياً ويحرف الشعاع أفقياً، أي في اتجاه المحور السيني، ولذلك تسمى الألواح الأفقية أو ألواح المحور السيني (ألواح المحور. X)

والزوجين الآخرين يثبتا أفقياً ويحرف الشعاع الإلكتروني في الاتجاه الرأسي، أي في اتجاه المحور الصادي، وتسمى ألواح المحور الصادي (ألواح المحور. Y) وهذه الألواح تحرف طبقاً لقيمة الجهد المسلط عليها. مثال ذلك إذا سلط فرق جهد على مجموعة ألواح المحور الصادي فإن الشعاع سوف ينحرف إلى أعلى إذا كان اللوح العلوي (ve+) ، وينحرف الشعاع إلى أسفل إذا كان اللوح السفلي (ve+) وكذلك بالنسبة لألواح المحور السيني عند تسليط فرق جهد عليها فإن الشعاع سوف ينحرف شمالاً أو يميناً طبقاً لما هو اللوح الموجب شمالاً أو يميناً وعندما يسقط جهد جيبي متغير على ألواح المحور الصادي فإن الشعاع سوف يتحرك إلى أعلى أو أسفل طبقاً لتغير جهد الألواح. فإذا كان تردد التغير أكثر من 16 هيرتز (Hz) فإن الانحراف سوف يبقى خط رأسي عند منتصف الشاشة. وفي حالة تسليط الجهد الجيبي على ألواح المحور السيني، وكان تردد التغير أكثر من 16 هيرتز. فإن الانحراف سوف يكون خطأ أفقياً وإذا سلط هذه الجهود على الألواح في نفس الوقت فإن الانحراف سوف يتناسب مع الجهد المسلط على زوجي الألواح.

4- الشاشة الفسفورية

بعض المواد البلورية، مثل الفسفور لها خاصية بعث الضوء عند تعرضها إلى شعاع. وتسمى هذه الخاصية الفلورنسية للمواد. وهذه المواد الفلورنسية، تستمر في بعث الضوء حتى بعد توقف تعرضها للإشعاع، وتسمى الخاصية الفسفورية للمواد. والفترة الزمنية التي يحدث خلالها الانبعاث الفسفوري تسمى الثبات الفسفوري. والحائط النهائي للـ CRT يسمى الشاشة وهي تغطي بالفسفور، وعندما يضرب الشعاع الإلكتروني الشاشة فإن بقعة مضيئة تظهر على الشاشة. والفسفور يمتص طاقة الحركة للإلكترونات التي تضربها وتبعث طاقة ذات تردد منخفض في الطيف المرئي.

ومن بين المواد الفلورنسية المستخدمة أورثوسيلكات الزنك، ويعطي أثر أخضر اللون وهو مناسب للملاحظات المرئية. وتنجستات الكالسيوم، يعطي اللون الأزرق. والإشعاعات فوق البنفسجية تناسب التصوير. وسلفات الزنك مع مواد أخرى، تعطي ضوء أبيض مناسب للتلفاز. وكذلك فوسفات الزنك يعطي أثر بعد التوهج وهو مفيد عند دراسة الظواهر اللحظية حيث يثبت الأثر لفترة ما بعد اختفاء الظاهرة.

يمكن التحكم بشدة إضاءة النقطة المضيئة على الشاشة بواسطة مفتاح الشدة، ويمكن التحكم بحجمها بواسطة مفتاح الإحكام. وتوضع على الشاشة علامات أفقية وأخرى رأسية لتعطي المستخدم قياسات صحيحة وتأخذ هذه العلامات شكل المستطيل

5- القاعدة والجسم الزجاجي

وكل التجميع للمكونات يتم حمايتها في بيت زجاجي مفرغ تماماً وله الشكل لمخروطي بواسطة دعائم مناسبة. والجدران الداخلية للـ CRT بين الرقبة والشاشة تُغطى بمادة موصلة تعرف بالأكبوداج وهذه الطبقة توصل

كهربائياً إلى الأنود المعجل. وتزود هذه الطبقة لكي تسرع الشعاع الإلكتروني بعد مروره بين ألواح الانحراف ولكي تجمع الإلكترونات الناتجة عن الانبعاث الثانوي الذي يخرج عندما يضرب الشعاع الإلكتروني الشاشة. وبذلك تمنع هذه الطبقة ظاهرة تجمع الشحنة السالبة ($ve-$) على الشاشة. ونص IM إلى حالة الاتزان على هذه الشاشة.

وسائل التحكم الأساسية

توفر عدد من وسائل التحكم على لوحة جهاز الاسيلسكوب لتسهيل العمل الصحيح لوظائفه. فالتحكم في الشدة هي وسيلة لضبط شدة الإضاءة على الشاشة. وتتم بتغيير الجهد بين الأنود الأول والثاني. والتحكم في الوضع الرأسي والأفقي بتحريك الشعاع الإلكتروني على أي جزء من الشاشة، وتتم بتسليط جهد تيار مستمر على حينها.

نظام الانحراف الرأسي

وظيفة هذا النظام أن يعطي إشارة مكبرة بمستوى مناسب لتشغيل ألواح الانحراف الرأسية وبدون ادخال أي تشوية إلى النظام.



حساسية الدخل للكثير من الاسيلسكوبات هي في حدود قسم ($milli-Volt$) والجهد المطلوب لانحراف الشعاع الإلكتروني يتراوح بين 100 إلى 500 فولت (من قمة إلى قمة)، وهذا يعتمد على جهد التعجيل وتكوين الأنبوبة. وبالتالي فإن المكبر الرأسي يجب أن يعطي الكسب المطلوب من دخل الملي فولت إلى عدة مئات من الفولتات (من قمة إلى قمة) بالخرج. وكذلك يجب أن لا يشوه المكبر الرأسي شكل الموجة الداخلة وأن تكون استجابته جيدة لكل مدى التردد المقاس.

وتمثل ألواح الانحراف في الاسيلسكوب ألواح مكثف، وعندما تزيد تردد إشارة الدخل عن 1 ميغا هرتز (1). (MHZ) عندها يزيد تيار الشحن. والتفريغ لمكثف ألواح الانحراف. لذا فإن المكبر الرأسي، يجب أن يكون قادراً على تغذية التيار الكافي لشحن وتفريغ ألواح الانحراف.

نعرف أن الإشارة الكهربائية تؤخر لفترة زمنية معينة عندما ترسل خلال دائرة إلكترونية في الاسيلسكوب. وأن جهد إشارة الخرج للمكبر الرأسي يغذي الألواح الرأسية لصمام شعاع المهبط. ويستخدم جزء منه لإثارة دائرة مولد القاعدة الزمنية، الذي يغذي خرج ألواح الانحراف الأفقية خلال المكبر الأفقي. وكل العملية التي تشمل توليد وتشكيل نبضة الإثارة، وبدء عمل مولد القاعدة الزمنية وتكبيرها يستغرق زمناً في حدود 100 نانو ثانية ($100 ns$). لذا فإن إشارة الدخل لألواح الانحراف الرأسي لصمام شعاع المهبط، يجب أن تؤخر على الأقل نفس الزمن السابق أو أكثر قليلاً منه. لكي تسمح للمشغل لرؤية الحافة الأمامية لشكل الإشارة تحت الدراسة على الشاشة. ولهذا الغرض توضع دائرة خط تأخير بين المكبر الرأسي وألواح صمام شعاع المهبط.

نظام الانحراف الأفقي



دخل الإشارة الخارجية إلى ألواح الانحراف الأفقية، من خلال المكبر الأفقي. والمكبر الأفقي يماثل المكبر الرأسي حيث يزيد من قيمة إشارة الدخل إلى المستوى المطلوب، لألواح الانحراف الأفقية لصمام شعاع المهبط. وعندما يتطلب الأمر إظهار دالة الزمن على شاشة صمام شعاع المهبط.

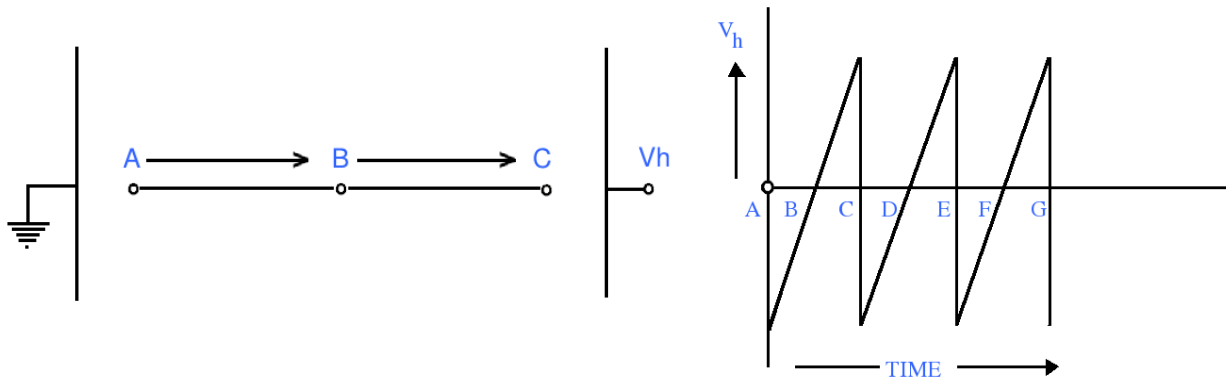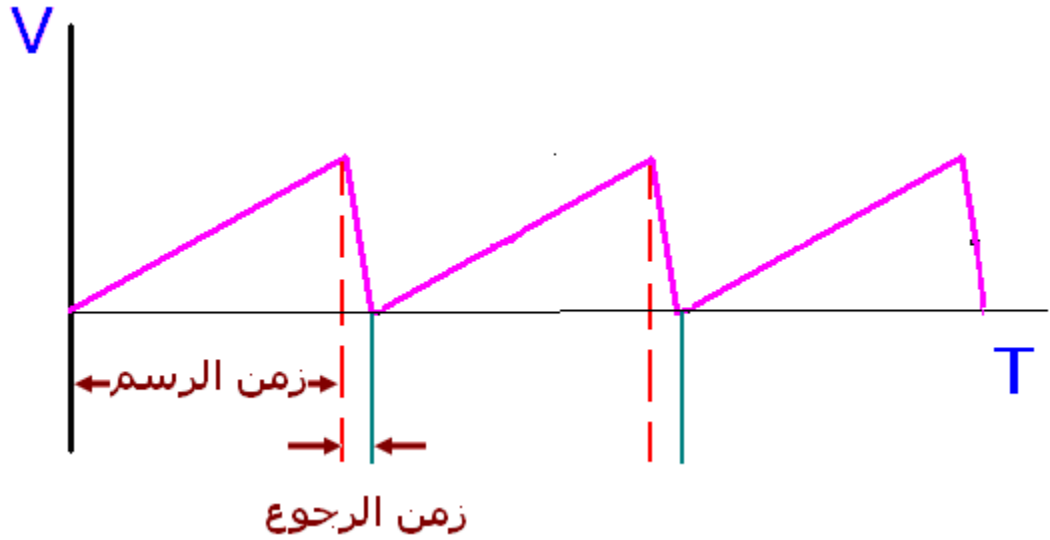

ولتوضيح نموذج القاعدة الزمنية الخطية، نفرض أننا أدخلنا إشارة جهد سن المنشار المثالية إلى ألواح الانحراف الأفقية مع بقاء جهد ألواح الانحراف الرأسية عند قيمة الصفر، الأشكال في الأعلى.


في البداية عند النقطة A للزمن، جهد الإشارة أقصى ما يمكن، لكن $(ve-)$ سالب لذا فإن النقطة المضيئة على الشاشة للإسليسكوب سوف تكون عند أقصى وضع في الشمال ثم عند النقطة B للزمن فإن جهد الإشارة المسلط على الألواح الأفقية يساوي صفراً لذا فإن النقطة المضيئة سوف تكون في مركز الشاشة. وعندما يزيد الجهد في الاتجاه الموجب $(ve+)$ ويصبح قيمة عظمى قبل النقطة C مباشرة. فإن النقطة المضيئة سوف تكون في أقصى يمين الشاشة (قبل النقطة مباشرة). ثم تبدأ الدورة التالية لجهد سن المنشار ويصبح الجهد مرة أخرى أقصى قيمة سالبة $(ve-)$ فتذهب النقطة المضيئة من أقصى يمين الشاشة إلى أقصى يسارها في لا وقت.

إذن تتحرك النقطة المضيئة من اليسار إلى اليمين على نفس المسار مرات عديدة مع كل دورة جهد سن المنشار المسلط على الألواح الأفقية. لذا فإن خط مستقيم أفقي يظهر على شاشة الإسليسكوب.

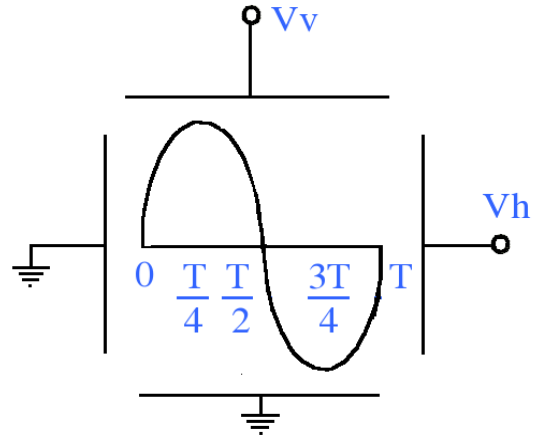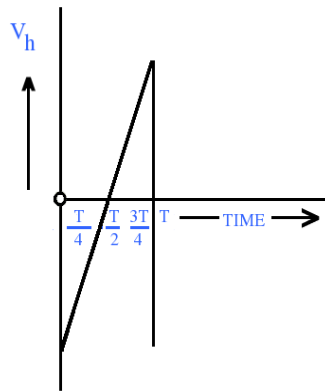

نستنتج من السابق أن النقطة المضيئة تتحرك من اليسار إلى اليمين بسرعة منتظمة، فتعطي قاعدة زمنية خطية ظاهرة على الشاشة كدالة الزمن. ولتوضيح فكرة القاعدة الزمنية نفرض إشارة ذات جهد جيبي V_v وذات فترة زمنية T سلطت على ألواح الانحراف الرأسية، وإشارة جهد سن المنشار V_h ذات الفترة الزمنية T سلطت على ألواح الانحراف الأفقية كما هو موضح في الأشكال جانباً.

عند الزمن صفر فإن النقطة المضيئة سوف تكون في أقصى يسار مركز الشاشة، لأن قيمة $V_v = 0$ ، $V_h = 0$ أقصى قيمة سالبة. وعند الزمن $\frac{T}{4}$ فإن النقطة المضيئة تكون على ربع الطريق في الاتجاه الأفقي على الشاشة، وعند أقصى قيمة موجبة فوق خط السنتر وفي الاتجاه الرأسي بسبب وجود أقصى قيمة موجبة V_v .

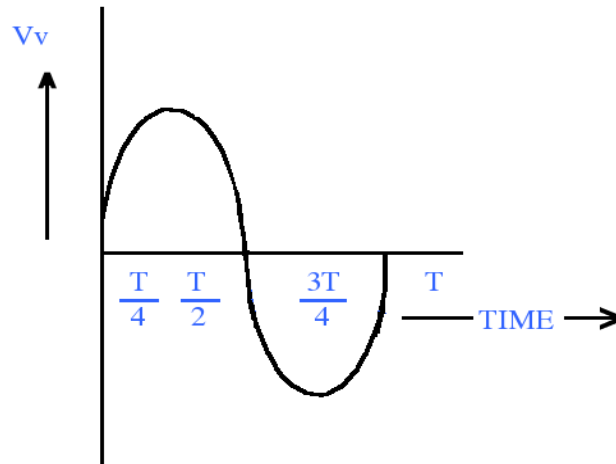

وعند الزمن $\frac{T}{2}$ فإن قيم كل من V_v ، V_h تساوي صفراً. وتكون النقطة المضيئة في منتصف الشاشة.

وعند الزمن $\frac{3T}{4}$ ، تكون النقطة المضيئة عند $\frac{3}{4}$ المسافة على الخط الأفقي على الشاشة، وعند القيمة القصوى السالبة للانحراف في الاتجاه الرأسي.

وفي النهاية وعند نهاية الزمن تصبح النقطة المضيئة في أقصى اليمين على الخط الأفقي والقيمة صفر على الخط الرأسي على الشاشة. ثم تعود النقطة إلى البداية لعمل أثر جديد. وبهذه الطريقة فإن الجهد الجيبي المسلط على ألواح الانحراف يظهر على الشاشة. فإذا خفضنا الفترة الزمنية للموجة الجيبية إلى النصف عندئذٍ تظهر دورتين للموجة الجيبية بدلاً من واحدة على الشاشة.

ومن السابق يتضح أنه يجب أن تتوفر الظروف الآتية لكي نحصل على شكل موجي لإشارة الدخل، التي تسلط على نظام الانحراف الرأسي، بحيث يكون نموذج ثابت على شاشة الاسيلسكوب:

• كلا الإشارتين الأفقية والرأسية يجب أن تبدأ في نفس اللحظة. النسبة بين تردد الإشارة الأفقية، والإشارة الرأسية يجب أن يكون عدد صحيح أو كسر. ولتحقيق هذه الظروف يتم توليد موجة سن المنشار ويتم تزامنها مع إشارة الدخل الرأسية بواسطة دائرة الاشعال ومولد القاعدة الزمنية.

وعند وضع مفتاح الاختيار في الوضع (INT) فإن المكبر الأفقي يستقبل دخله من مولد القاعدة الزمنية. والذي يعطي القاعدة ويتحكم في معدل مسح الشعاع على وجه شاشة صمام المهبط. ويتم إثارة أو بدء تشغيل مولد القاعدة الزمنية بواسطة دائرة الاشعال (البدء). والتي تؤكد أن المسح الأفقي يبدأ عند نفس النقطة الخاصة بإشارة الدخل الرأسية.

ومن الضروري أن يتزامن المسح بالإشارة تحت القياس لكي نحصل على نموذج ثابت. ونسبة تردد القاعدة الزمنية وتردد الإشارة تحت الاختبار يجب أن يكون عدد صحيح. وإلا فإن النموذج لن يكون ثابتاً. ولاختيار نوع التزامن يُستخدم مفتاح تزامن. وفي حالة وضع المفتاح على وضع داخلي (Internal mode) فإننا نحصل على إشارة بدء التشغيل من المكبر الرأسي الذي يكون دخله هو الإشارة تحت القياس.

وعند وضع المفتاح على وضع خارجي. فإن إشارة بدء التشغيل تأتي من مصدر خارجي وعند وضع المفتاح على وضع خط (Line)، نحصل على إشارة البدء من منبع القدرة أي 230 V، 50HZ

يستخدم عادةً نوعين من مولدات المسح. الأول يولد إشارة سن المنشار ذات التردد الثابت سواء توجد إشارة دخل رأسية أو لا توجد، وتسمى هذه الحالة التشغيل الحر (Free running) وفي هذا النوع فإنه من الضروري ضبط تردد إشارة سن المنشار، لنحصل على النموذج الثابت. والنوع الثاني من مولد المسح. يتم فيه إثارة المسح بواسطة الإشارة تحت القياس، وبالتالي فليس هناك حاجة لضبط التزامن.

وأحياناً يتم المسح بدون إشارة سن المنشار في الاسيلسكوب لبعض التطبيقات الخاصة.

التحكم في الوضع العمودي والأفقي

يوجد في جهاز الاسيلسكوب مفتاحين دوارين، الأول للتحكم في الوضع الأفقي والثاني للتحكم في الوضع الرأسي. وبالتالي فإن النقطة المضيئة يمكن تحريكها إلى اليسار وإلى اليمين أي أفقياً بواسطة المفتاح الدوار. والذي ينظم جهد التيار المستمر المسلط على ألواح الانحراف الأفقية. بالإضافة إلى موجة سن المنشار. وبالمثل فإن النقطة المضيئة يمكن تحريكها إلى أعلى وإلى أسفل أي رأسياً بواسطة المفتاح الدوار الآخر. وهو ينظم جهد التيار المستمر المسلط على الألواح الرأسية بالإضافة إلى الإشارة.

التحكم في شدة الإضاءة

تم التحكم في جهد شبكة التحكم بالنسبة للمهبط (الكاثود) بواسطة مقاومة متغيرة لكي تتحكم في شدة الإضاءة.

التحكم في التركيز

في المدفع الإلكتروني الخاص بصمام شعاع المهبط فإن المصعد (الأنود) المتوسط يكون جهده منخفض القيمة بالنسبة للأنودين الآخرين. وهو يعمل مثل عدسات إلكتروستاتيكية، والبعد البؤري لهذه العدسات يمكن تغييره بتغيير الجهد للأنود المتوسط بالنسبة للأنودين الآخرين. وبالتالي فإن تركيز الشعاع الإلكتروني يتم التحكم به بواسطة مقاومة متغيرة، وبزيادة الجهد الموجب (v_{e+}) المسلط على أنود التركيز، فإن الشعاع الإلكتروني يضيق وتظهر النقطة المضيئة على الشاشة صغيرة جداً كسن الدبوس.


أنواع الاوسيلسكوب :

هنالك أنواع من أجهزة الاوسيلسكوب تنفع في تطبيقات خاصة مثل قياس إشارتين في نفس الوقت ومن هذه الأنواع :

الاوسيلسكوب مزدوج الشعاع (Dual Beam Oscilloscope)

يستخدم هذا النوع شعاعين إلكترونيين منفصلين. ومجموعتين من ألواح الانحراف الرأسية، مع ألواح انحراف أفقية عامة. وأنبوبة أشعة المهبط. ومولد القاعدة الزمنية، ويمكن أن يكون عاماً للشعاعين الإلكترونيين، أو هناك قاعدة زمنية لكل شعاع، وفي حالة القاعدة الزمنية المشتركة (العامة) فإن شعاع واحد فقط يتزامن مع الوقت، ولذلك فإن إشارات الدخل يجب أن تكون بنفس التردد أو يكون هناك توافق بينهما لكي يظهر كلا الشعاعين على شاشة صمام أشعة المهبط. ووجود مولد مستقل للقاعدة الزمنية يسمح بمعدلات مسح مختلفة للشعاعين لكن حجم ووزن الإيسيلسكوب سوف يزيد.

ومثل هذا الإيسيلسكوب يجعل من الممكن ملاحظة شكلين موجيين لهما علاقة زمنية عند نقاط مختلفة ومناسبة تماماً لإشارات دخل منفصلة.

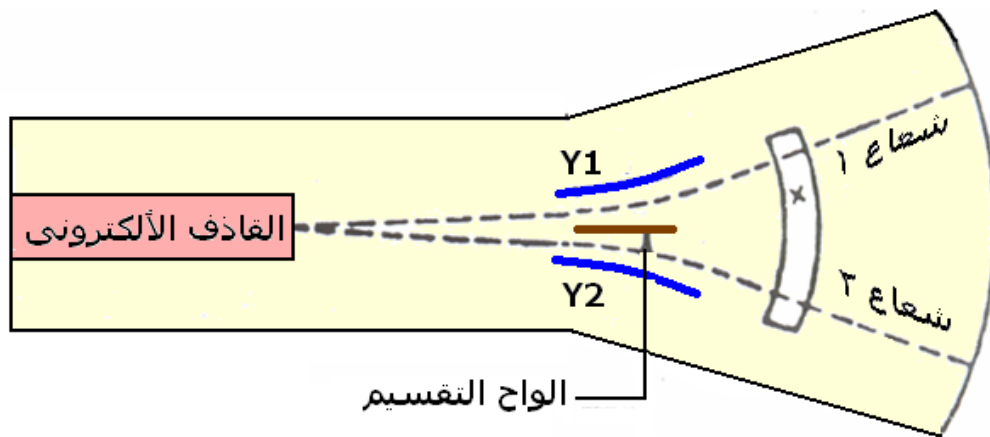

الاوسيلسكوب مزدوج الأثر (Dual Trace Oscilloscope)

يستخدم هذا النوع مدفع إلكتروني واحد. ويعطي أثر مزدوج، مرسوم بواسطة التشغيل الإلكتروني لإشارتين منفصلتين، وتوجد قناتي دخل رأسية منفصلتين أو الدائرة A والدائرة B، ويستخدم كذلك في هذا الإيسيلسكوب موهنين منفصلين. ومراحل تكبير ابتدائية. وبذلك فإن قيمة كل إشارة يمكن التحكم فيها مستقلة. وخرج مرحلة

المكبر الابتدائي يدخل إلى مفتاح إلكتروني الذي يمكنه تمرير إشارة واحدة وقتياً إلى المكبر الرأسي للإسكوب ويكون إظهار الدخل مستمراً ومتصلاً في نفس الوقت مع العينات بالرغم أنه يظهر كعينة.

وتوجد حالتين عامة لتشغيل المفتاح الإلكتروني. تسميان حالة التناوب، وحالة القطعة. ففي الحالة الأولى (التناوب) فإن المفتاح الإلكتروني يغذي كل إشارة بالتناوب إلى المكبر الرأسي وإلى القناة B ، A ويضيف مركبات تيار مستمر لكل إشارة. وهذه المركبة الـ DC توجه الشعاع بالتناوب إلى أعلى وأسفل نصف الشاشة. ويحدث التوصيل عند بداية كل مسح جديد للمسح أو القاعدة الزمنية للمولد. ومعدل توصيل المفتاح الإلكتروني يتزامن مع معدل المسح لكي ترسم النقطة المضيئة لصمام شعاع المهبط إشارة القناة A على مسح معين، وإشارة القناة B على المسح التالي. وحالة التناوب لا يمكن استخدامها في إظهار إشارات ذات تردد منخفض جداً.

أما في حالة القطعة فإن المفتاح الإلكتروني يعمل حراً عند تردد عالي (في حدود 100 إلى 500 كيلو هرتز ("KHz")، ومستقل تماماً عن تردد القاعدة الزمنية للمولد. والنتيجة أن عينة صغيرة من القناة B ، A يتم توصيلها بالتناوب للمكبر الرئيسي الرأسي عند معدل قطع سريع نسبياً (حوالي 500 KHz) ويظهر على الشاشة في حالة القطع بمعدل أسرع بكثير من معدل المسح الأفقي. فإن الإظهار سوف يكون خط متصل لكل قناة. وإذا كان معدل القطع بطيء تفقد استمرارية الإظهار ويفضل استعمال حالة التشغيل المتناوب.

وفي حالة التشغيل X-Y يفصل مولد القاعدة الزمنية وتوصل القناة B إلى المكبر الأفقي وحيث أن المكبرات الابتدائية متماثلة ولها نفس خط التأخير فإنه يمكن عمل قياسات X-Y دقيقة، والإسكوب مزدوج الأثر يستخدم في الصناعة على نطاق واسع وفي معامل الأبحاث.

اوسيلسكوب أخذ العينة (Sampling Oscilloscope)

وهذا يعني ملاحظة الإشارات الكهربائية بأخذ عينة من شكل موجة الدخل وإعادة بناء شكلها من العينة. ومثل هذه العينات ذات التردد العالي لا يمكن رؤيتها بالإسكوبات العادية لأن مدى التردد محدود بمدى الكسب في عرض المدى الناتج عن المكبر الرأسي. وعينة التردد يجب أن تكون منخفضة إلى من تردد إشارة الدخل. وهذا يعني أنه يمكن استخدام إسكوب ذو مدى عرض تردد 10 MHz لملاحظة إشارة دخل ذات تردد عالي جداً مثل 1000 MHz، ويمكن أخذ عدد من العينات يصل إلى 1000 عينة لإعادة تكوين الشكل الموجي الأصلي.

في إسكوب أخذ العينة تُشكل موجة الدخل المتكررة وتُسلط على بوابة أخذ العينة، ونبضات العينة تؤثر لحظياً على الموحدات الخاصة باتزان بوابة أخذ العينة في الاتجاه الأمامي ولذلك يوصل مكثف بوابة الدخل إلى نقطة الاختبار. هذه المكثفات تُشحن قليلاً وحتى مستوى الجهد لدائرة الدخل. ثم يكبر جهد المكثف بواسطة مكبر رأسي يسلط على ألواح الانحراف الرأسية. وهذه العينة يجب أن تتزامن بتردد إشارة الدخل. وتؤخر الإشارة في المكبر الرأسي لتسمح للمسح الأفقي بأن يبدأ بإشارة الدخل.


وعند بداية كل دورة عينة، فإن نبضة الإشارة تشغل المذبذب ويتولد جهد خطي مائل، هذا الجهد المائل يُسلط على مقارن جهد الذي يقارن الجهد المائل بجهد الخرج لمولد الجهد المتدرج، وعندما يتساوى الجهدان في القيمة، فإن مولد الجهد المتدرج يسمح له بأن يتقدم خطوة واحدة، وبالمثل فإن نبضة العينة تُسلط على بوابة أخذ العينة، عند هذه اللحظة، وتؤخذ عينة من جهد الدخل، وتكبر وتسلط على ألواح الانحراف الرأسية، ويكون تباين الصورة النهائية على شاشة صمام الأشعة المهبطية يُحدد بحجم الخطوات الخاصة بمولد الدرج، وكلما كان حجم هذه الخطوات صغيراً، كلما زاد عدد العينات كلما كان تباين الصورة أعلى.

الاوليسكوب الرقمي (Digital Oscilloscope)

يعطي هذا النوع من الإيسكوبات قراءات رقمية لمعلومات الإشارة مثل قيمة الجهد، الزمن، بالإضافة إلى الإظهار العادي للإشارة على شاشة أنبوبة الأشعة المهبطية. ويتكون الجهاز من CRO معلمي ذو سرعة عالية بالإضافة إلى عداد إلكتروني. كل ذلك في جهاز واحد. نطاق الموضع من 0% إلى 100% تتحقق بجزئين واضحين في الأثر المرسوم على صمام أشعة المهبط. وكل منطقة (نطاق) يمكن تحريكها إلى أي جزء من الشاشة. وخطوات تقسيم الجهد من 0 وحتى 100% من جهود الذاكرة. توضع لتوقيت البدء وتوقيت الإيقاف وعند التطابق.

أي من الأشكال الموجية الداخلة مع النسبة المئوية المختارة. يتم الإحساس بها بمقارن الجهد. وعدد نبضات الساعة الخاصة بالعينة الحقيقية المأخوذة يتم قراءتها رقمياً في لحظة على شاشة أنبوبة العرض السريعة الرقمية في نانو/ميكرو/ملي ثانية.

ويتم الحصول على الإظهار على الشاشة بأخذ عينة الـ 0% كجهد أساس كما اختير بواسطة دائرة الذاكرة. وعندما ينتج جهد خطي مائل بواسطة مولد الخطوط المائلة يساوي 0% كأساس، تفتح البوابة، وعندما يساوي هذا الجهد السابق 100% كأساس تغلق البوابة. ويتم قراءتها بالميللي فولت أو الفولت على الشاشة الرقمية.

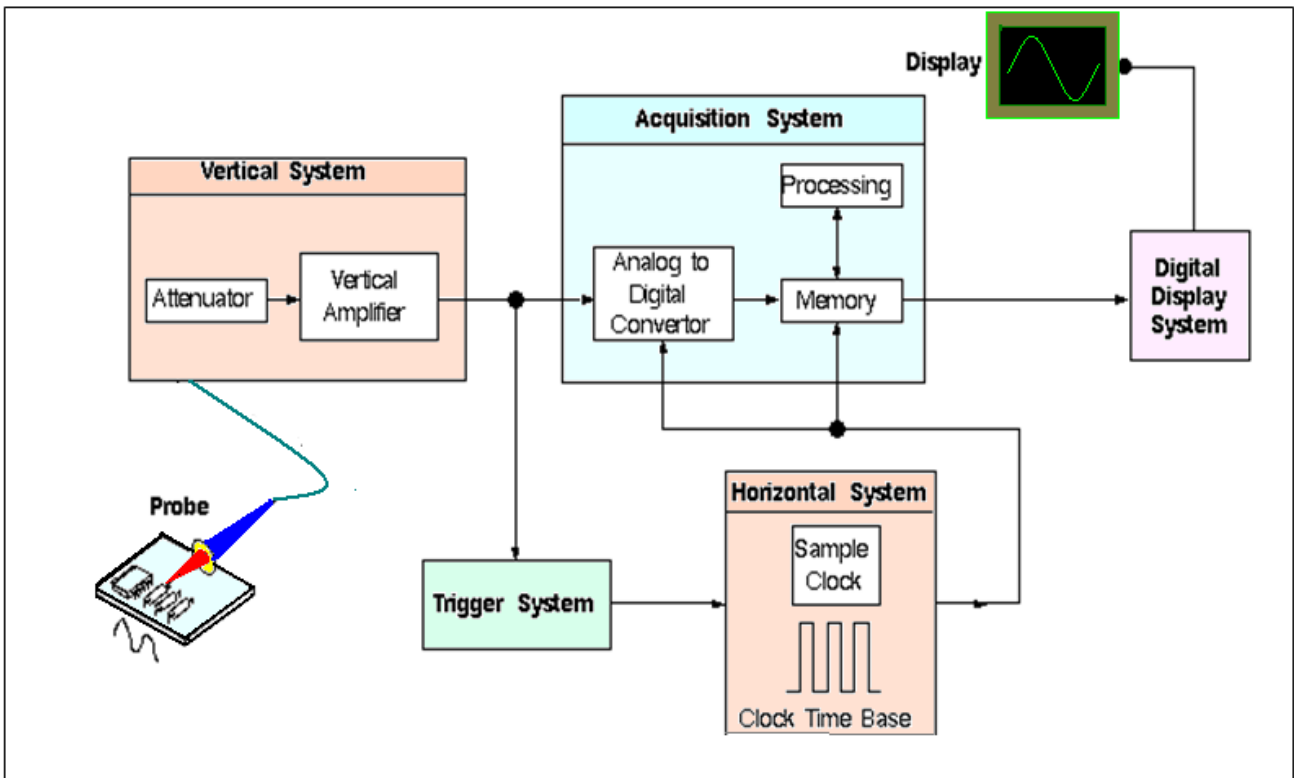

المبدلات والحساسات

٦-١ مقدمة Introduction

أحدى الوظائف المهمة للإلكترونيات علمياً وعملياً وصناعياً هي عملية قياس الكميات الفيزيائية مثل الموضع ودرجات الحرارة والقوة والضغط ومعدل تدفق مائع... إلخ. وللحساسات والمبدلات وظائف مهمة في أنظمة التحكم المختلفة، فهي الأجهزة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كهربائية قابلة للقياس والتكبير والنقل بالإضافة إلى إمكانية دخولها في أنظمة التحكم. كما أنه يسهل تسجيل هذه الكميات الكهربائية كقاعدة هامة للبيانات والمعلومات ويسهل أيضاً التعامل معها عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر.

٦-٢ مفاهيم عامة General concepts


٦-٢-١ تعريف الحساسات والمبدلات

الحساس على وجه العموم هو أي جهاز يمكنه أن يحول الطاقة من صورة ما إلى صورة أخرى، إلا أن المبدل يعني الوظائف التالية:

(١) الإحساس بالكميات المقاسة

(٢) إخراج إشارة كهربائية متناسبة مع الكمية المقاسة يمكن قياسها بواسطة جهاز قياس خارجي.

أي أن المبدل يمكن أن يعتبر مترجماً من لغة الكميات الفيزيائية الموضوعة تحت المراقبة إلى لغة الكميات الكهربائية، كما هو موضح في شكل رقم (٦-١).

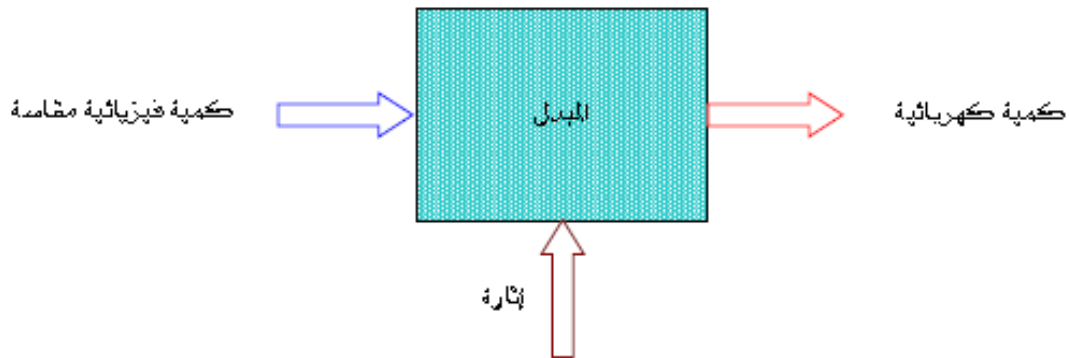


شكل رقم (٦-١) رسم تخطيطي للمبدل.

٦- ٣- الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات Basic types of sensors and transducers


٦- ٣- ١- حساس ومبدل الإزاحة الأومي Resistive position transducer

الفكرة الأساسية لحساس أو مبدل الإزاحة الأومي هو أن الكمية المقاسة المتغيرة تحدث تغيراً في مقاومة الجزء الحساس من المبدل. فمن القطعيات الأساسية في القياسات الصناعية وعمليات التحكم هو أن تستطيع أن تستشعر موضع شيء ما أو المسافة التي تحركها هذا الشيء. ويعتبر حساس أو مبدل الإزاحة الأومي أحد حساسات أو مبدلات بيان الإزاحة حيث يمكنه استشعار موضع كائن ما باستخدام عنصر مقاومة أومية ملفوفة بانتظام على قضيب عازل للكهرباء ومنزلق متصل بالكائن المراد تبيان موضعه وقابل للانزلاق ملامساً لعنصر المقاومة وملامساً في نفس الوقت لقضيب معدني ذي مقاومة صغيرة نسبياً بالنسبة لعنصر المقاومة الأومية، كما هو مبين بشكل رقم (٦- ٣).

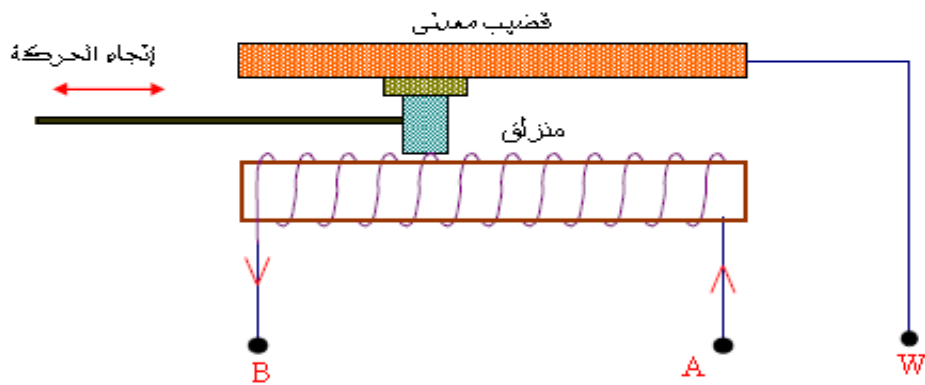

شكل رقم (٦- ٣) حساس الإزاحة الأومي.

وبهذا فإن المقاومة ما بين المنزلق وأحد أطراف عنصر المقاومة الأومية يعتمد على وضع الكائن المراد قياس وضعه أو إزاحته كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ٣). وعلى ذلك فإن النقطة W تدل على وضع الكائن المراد قياسه ما بين وضعين قياسييين: وضع A ووضع B .

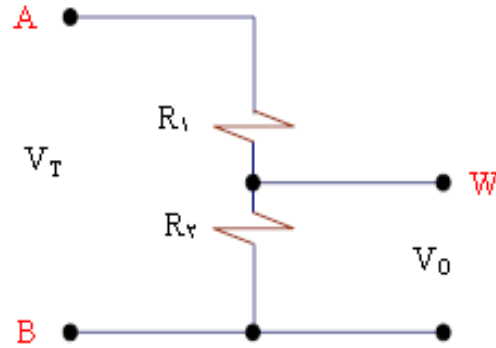

شكل رقم (٦- ٣) الدائرة المكافئة لحساس الإزاحة الأومي

وعلى هذا يمكن كتابة المعادلات الرياضية كما يأتي:

$$I = \frac{V_T}{R_1 + R_2} \quad (٦- ١)$$


$$V_0 = I R_2 \quad (٦- ٢)$$

$$\frac{V_0}{V_T} = \frac{I R_2}{I(R_1 + R_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (٦- ٣)$$

و يتضح من هذا أن مبدل الوضع الأومي يوضح أن جهد الخرج V_0 يتناسب تناسباً طردياً مع وضع المنزلق إذا كانت المقاومة موزعة بانتظام على المسافة AB .

مثال رقم (٦- ١)

شكل رقم (٦- ٤) يبين مبدل إزاحة أومي بطول مسافة قضيبية ٣ inches ، وبمقاومة كلية لمقسم الجهد تساوي ٥ k Ω ، فإذا كان الجهد المطبق $V_T = 5\text{ V}$ وكان وضع المنزلق على بعد ٠.٩" من نقطة B. احسب جهد الخرج V_O .

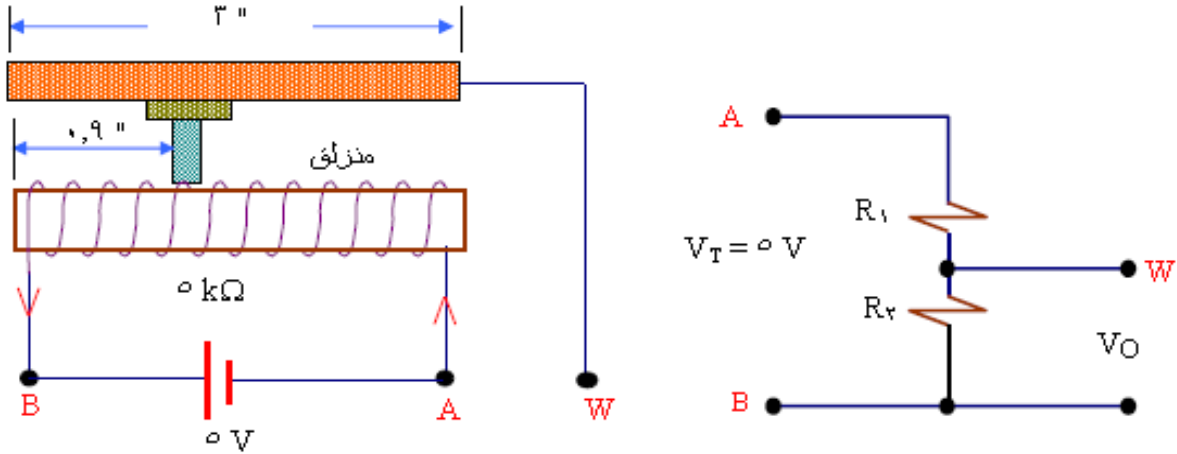

شكل رقم (٦- ٤) مبدل الإزاحة الأومي للمثال رقم (٦- ١).

الحل: من المعادلة رقم (٦- ٣):

$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = \frac{0.9}{3} \times 5000 = 1500\ \Omega$$


$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{1500}{5000}$$

$$V_O = V_T \times \frac{1500}{5000} = 5 \times \frac{1500}{5000} = 1.5\text{ volts}$$

٦- ٢- ٢ حساس ومبدل مقياس الإجهاد Strain guage transducer

حساس مقياس الإجهاد يعتمد في تشغيله على نظرية تغير المقاومة الكهربائية في الموصلات الكهربائية نتيجة الإجهاد الواقع على هذه الموصلات نتيجة تعرضها لقوة ما. وهو بذلك يستخدم لقياس الوزن أو الضغط أو القوة الميكانيكية أو الإزاحة.

ويعتمد تركيب حساس مقياس الإجهاد كما هو مبين بشكل رقم (٦- ٥) على تثبيت موصل كهربائي دقيق بطريقة تموجية إلى الأمام وإلى الخلف على لوح تثبيت محكم اللصق على الجزء المراد قياس الإجهاد به.

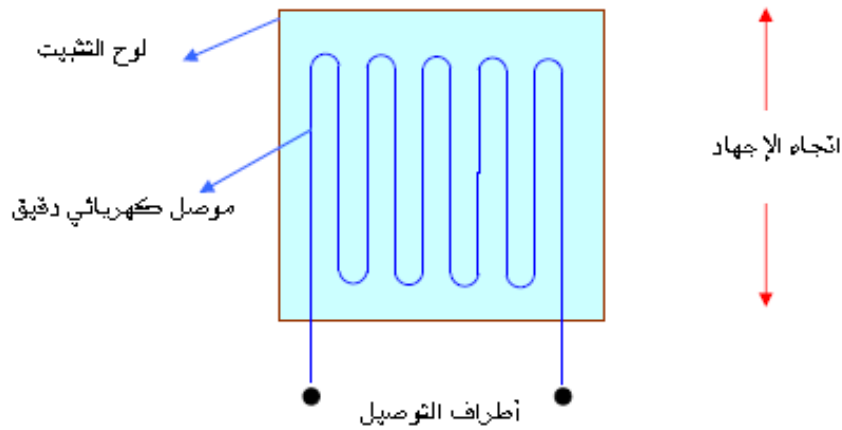

شكل رقم (٦- ٥) حساس مقياس الإجهاد.

ويؤدي إجهاد الشد إلى استطالة اللوح وبالتالي استطالة الموصل الكهربائي (زيادة في طول الموصل)، وبما أن كمية المادة الموجودة في الموصل لا تتغير أي أن كتلته ثابتة وحجمه أيضاً، فإن زيادة طوله يؤدي إلى نقص في مساحة مقطعه، وبالتالي تزداد مقاومة الموصل تبعاً لقانون المقاومة:

$$R = \rho L/a \quad (٦- ٤)$$

حيث:

R : المقاومة الكهربائية

ρ : المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل

L : طول الموصل

a : مساحة مقطع الموصل

ويؤدي الإجهاد بالتالي إلى:

(١) تزايد طول الموصل (وبالتالي نقص في مساحة مقطعه).

(٢) تزايد مقاومة الموصل.

والعلاقة بين الزيادة في طول الموصل ΔL والطول الابتدائي للموصل L تسمى مقياس الإجهاد G ، حيث:

$$G = \frac{\Delta L}{L} \quad (٦-٥)$$

وهي مجرد نسبة تيسر لها أبعاد تدل على مقدار الإجهاد الواقع على الموصل.

وحيث إن التغير في المقاومة الكهربائية للموصل تعتمد على التغير في مساحة مقطع الموصل بالإضافة إلى التغير في طول الموصل ، فإن نسبة التغير في المقاومة تكون أكبر من نسبة التغير في الطول ، وبذلك يمكن تعريف ثابت المقياس K كما يلي:

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} \quad (٦-٦)$$

وهذا الثابت يكون دائماً أكبر من ١.

ومن المعروف أن هناك علاقة تناسبية قياسية تربط ما بين الضغط الداخلي (Stress) و الإجهاد (Strain) تسمى بمعامل اللدونة (Modulus of Elasticity (E)) ، حيث يمكن تمثيل هذه العلاقة رياضياً من العلاقات الآتية:

$$E = \frac{S}{G} \quad (٦-٧)$$

حيث:

E : معامل اللدونة

S : الضغط الداخلي

G : الإجهاد

ويمكن تمثيل الضغط الداخلي S بالعلاقة الآتية:

$$S = \frac{F}{A} \quad (٦-٨)$$

حيث:

F : القوة وتقاس بوحدة kg

A : مساحة المقطع وتقاس بوحدة m^2

وبذلك يقاس الضغط الداخلي بوحدة kg/m^2 ، وبما أن الإجهاد G ليس له أبعاد لأنه مجرد نسبة ، تكون بالتالي أبعاد معامل اللدونة E هي نفس أبعاد الضغط الداخلي S أي: kg/m^2 .
وبالنسبة لمقياس الإجهاد فإنه من المطلوب أن يكون على درجة عالية من الحساسية وهذا يعني قيمة كبيرة لثابت المقياس K ، وبالعودة إلى معادلة ثابت المقياس K ، فإن القيمة العالية له تعني تغير كبير للمقاومة (لمهولة قياسها) بالنسبة للتغير في الطول.

مثال رقم (٦- ٢)

ثبت حماس مقياس إجهاد ذو ثابت مقياس $K = 2$ على لوح من الصلب ثم عرض لإجهاد قدره $G = 1 \times 10^{-6}$ ، فإذا كانت المقاومة الابتدائية $R_0 = 130 \Omega$ ، احسب التغير في المقاومة ΔR .

الحل

من المعادلة رقم (٦- ٦) لثابت المقياس:

$$K = 2 = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R_0}{G} = \frac{\Delta R/130 \Omega}{1 \times 10^{-6}}$$

$$\Delta R = 2 \times 130 \times 1 \times 10^{-6} = 260 \mu\Omega$$

مثال رقم (٦- ٢)

قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره 0.02 m وطوله 0.4 m ، عرض لقوة شد مقدارها 33000 kg ، حيث معامل اللدونة $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ ، احسب الامتطاعة ΔL .

الحل

نبدأ بحساب مساحة مقطع القضيب A كما يلي:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \times (0.02)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

ومن المعادلة رقم (٦- ٧) لمعامل اللدونة E :

$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F \times L}{A \times \Delta L}$$

$$\therefore \Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} = \frac{33000 \text{ kg} \times 0.4 \text{ m}}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.1 \text{ mm}$$

مثال رقم (٦- ٢)

قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره 0.02 m وطوله 0.4 m ، عرض لقوة شد مقدارها 33000 kg ، حيث معامل اللبونة $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ ، احسب الامتطالة ΔL .

الحل

نبدأ بحساب مساحة مقطع القضيب A كما يلي:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \times (0.02)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

ومن المعادلة رقم (٦- ٧) لمعامل اللبونة E :


$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F \times L}{A \times \Delta L}$$

$$\therefore \Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} = \frac{33000 \text{ kg} \times 0.4 \text{ m}}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.1 \text{ mm}$$

إلى هنا ويعتبر مقياس الإجهاد نوع من أنواع الحساسات حيث إنه يستطيع ترجمة الإجهاد إلى تدفق في المقاومة ، ولكن لكي يعمل مقياس الإجهاد كمبدل (Transducer) ، يجب أن يكون خرج الجهد على صورة إشارة كهربائية.

إضافة الإشارة الكهربائية إلى حساس مقياس الإجهاد


في العادة يستخدم مقياس الإجهاد كذراع رابع في قنطرة ويشتون (المقزنة في حالة عدم وجود إجهاد) ، وبالتالي يمكن تحويل الإجهاد إلى تغيير في مقاومة الذراع الرابع ، وبالتالي إلى قيمة للجهد الذي يمكن قياسها ، كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ٦).

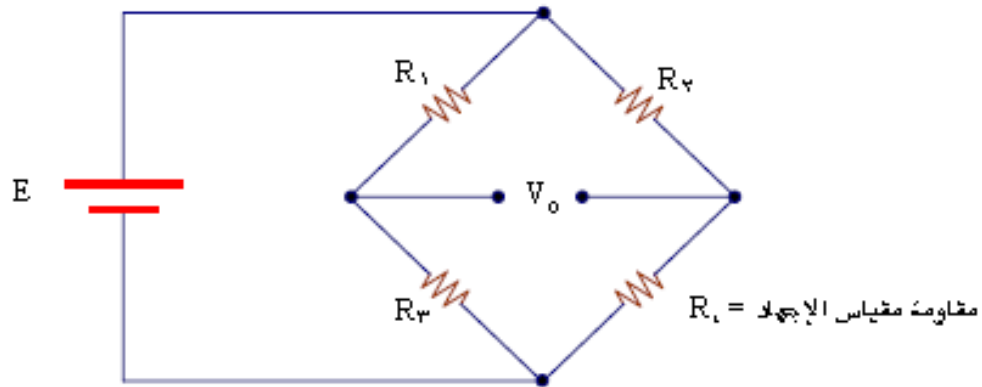

شكل رقم (٦- ٦) تحويل حساس مقياس الإجهاد إلى مبدل.

ويمكن استخدام هذه الطريقة عندما يكون التغير في درجة حرارة التشغيل ليس بالدرجة التي تؤثر على دقة القياس ، أو في الحالات التي لا تتطلب دقة عالية في القياس . أما في حالات التغير الكبير في درجة حرارة التشغيل ، فإن المقاومة تتأثر بهذا التغير في درجة الحرارة وتتغير قيمتها تبعاً لذلك ، وعلى هذا فإن المقاومة تتغير نتيجة للإجهاد ، بالإضافة إلى تغييرها نتيجة للتغير في درجة الحرارة . وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة بالطبع ، ولهذا يجب إلغاء تأثير المقاومة بدرجة الحرارة .

ولإلغاء تأثير تغير المقاومة نتيجة تغير درجة الحرارة يمكن استخدام النظام الترميضي التالي والموضح بالمشكل رقم (٦ - ٧) . حيث يمكن استخدام مقياس الإجهاد في الذراع الرابع لقنطرة ويشتمل كـمقياس فعال (تأثير إجهاد + تأثير حرارة) ، وفي الذراع الثاني (ذراع تقاسم الأتزان) يمكن استخدام مقياس إجهاد آخر كمقياس ترميضي ، وهذا المقياس يمكن تثبيته في اتجاه متعاكس على اتجاه الإجهاد بحيث لا يتأثر بالإجهاد ولكنه يتأثر فقط بالحرارة ، وبالتالي فإن الذراعين المتقاسمين يكون أحدهما متأثراً بالإجهاد والحرارة أما الآخر فيكون متأثراً بالإجهاد فقط ، وبالتالي يمكن إلغاء تأثير الحرارة .

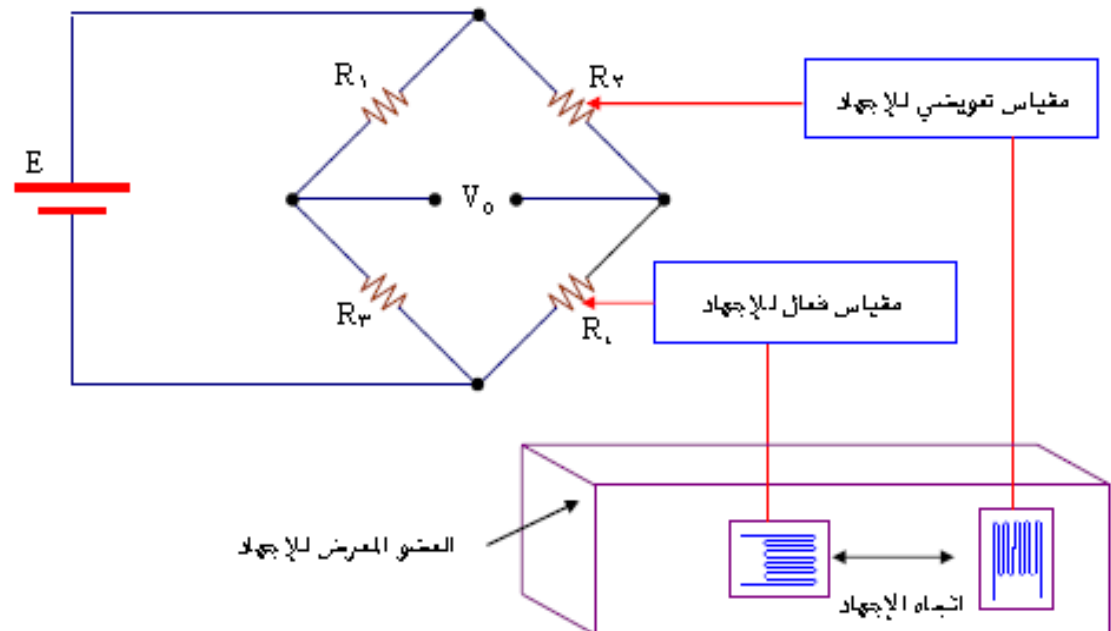


مشكل رقم (٦ - ٧) النظام الترميضي لمبدل مقياس الإجهاد لإلغاء تأثير درجة الحرارة.

٦- ٢- ٢- الحساس والمبدل الحثي Inductive transducer

يستخدم الحساس والمبدل الحثي نظرية عمل المولد الكهربائي في توليد جهد كهربائي بين أطراف الموصل في حالة وجود حركة نسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي. هذه الحركة النسبية تكون هي في الغالب الكمية المراد قياسها. وفيما يلي سنعرض لنوعين من أنواع المبدلات الحثية.


٦- ٢- ٢- ١- مقياس السرعة الدوارة (Tachometer)

شكل رقم (٦- ٨) يبين مقياس السرعة الدوارة وهو مبدل حثي يمكنه تحويل السرعة الدوارة مباشرة إلى إشارة كهربائية فهو عبارة عن مولد تيار مستمر ذي أقطاب دائمة المغناطيسية يمكنه توليد جهد مستمر بقيمة ثابتة مقدارها (10 mV/r.p.m) ، وبذلك يمكنه تغذية مقياس جهد (Voltmeter) معيار لمقياس السرعة مباشرة، حيث يتم ربط العضو الدوار لمقياس السرعة بالجزء الدوار المطلوب قياس سرعته.

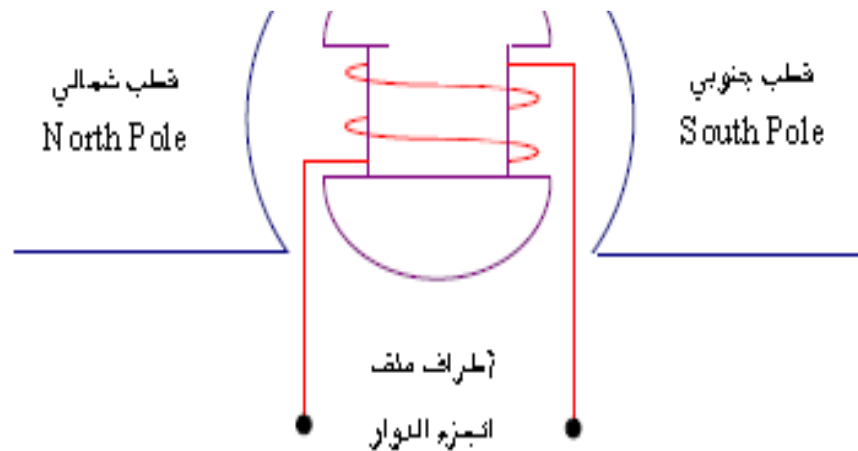

شكل رقم (٦- ٨) مقياس السرعة الدوارة مولد تيار مستمر

وللخروج من مشاكل ماسكيات التيار المتردد، يمكن أيضاً تصميم مقياس السرعة على هيئة مولد تيار متردد بأن يكون العضو الدوار هو الأقطاب المغناطيسية ويتم توليد جهد كهربائي بطريق الحث في ملف موجود في العضو الثابت كما هو موضح بشكل رقم (٦- ٩).

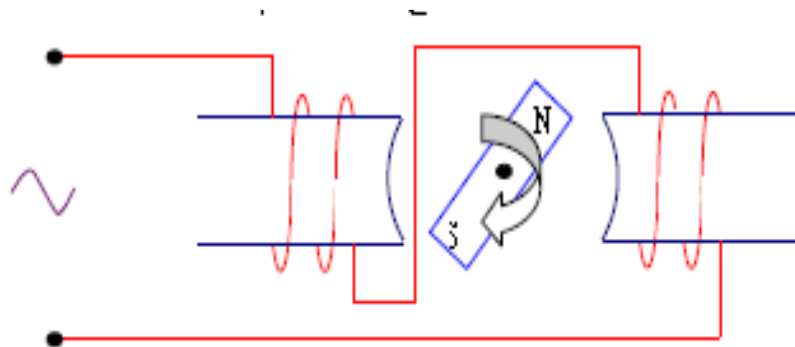

شكل رقم (٦- ٩) مقياس السرعة الدوارة مولد تيار متردد.

وعن طريق هذه التركيبة يمكن لإشارة الجهد (المتردد) أن تقضى بواسطة فلتر كهريائية ويمكن أيضاً تكبير هذه الإشارات بالإضافة إلى الميزة الهامة لماكينات التيار المتردد من هدوء الصوت قياساً بأجهزة التيار المستمر.

وأحد التطبيقات المهمة لهذا المبدل هو قياس المتردد ، حيث إن هناك علاقة مباشرة بين المتردد وسرعة الدوران تربطهما العلاقة الرياضية التالية:

$$n = \frac{120 f}{P} \quad (٦- ٩)$$

حيث:

n : سرعة الدوران وتقاس بوحدة لفة لكل دقيقة (r.p.m.)

f : المتردد ويقاس بوحدة Hertz = cycle/sec


P : عدد الأقطاب المغناطيسية الموجودة بالمقياس

٦- ٢- ٢- ٢ المقياس الكهرومغناطيسي لقياس سرعة تدفق المائع

Electro-magnetic transducer

تطبيق آخر للمبدل الحثي هو مقياس سرعة تدفق الموائع الجديدة التوصيل للكهرباء حيث يمكن اعتبار المبدل جزء من مقطع أنبوب يتدفق فيه المائع الموصل للكهرباء والمحاط بأنبوب رديء التوصيل

للكهرياء أو عازل للكهرياء، وعن طريق أقطاب جيدة التوصيل للكهرياء مثبتة داخل الأنبوب على امتداد قطره وعمودية على كل من اتجاه سريان المائع واتجاه المجال المغناطيسي، كما في شكل رقم (٦ - ١٠) وموصلة بأثنين من الملفات الموصلة كهربائياً عكس بعضهما، يمكن الحصول على جهد يتناسب مع سرعة سريان المائع داخل الأنبوب، حيث يعتبر المائع في هذه الحالة موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي بسرعة v تمثوي.

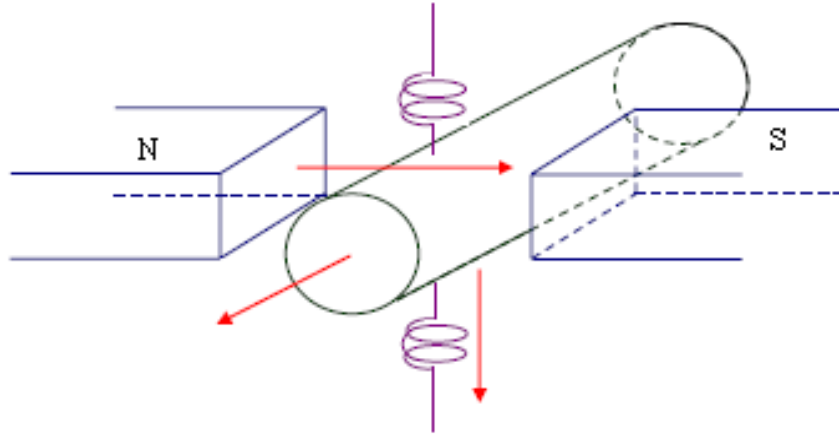

شكل رقم (٦ - ١٠) المقياس الكهرومغناطيسي لقياس سرعة تدفق الموائع

ويمكن حساب الجهد الناتج من العلاقة الرياضية الآتية:

$$E = B L v \quad (٦ - ١٠)$$

حيث:

E : الجهد الناتج أو القوة الدافعة الكهربائية المتولدة ويقاس بوحدة الفولت (volts)

B : كثافة المجال المغناطيسي مقاسة بوحدة التيسلا (Tesla = Weber/m²)

v : سرعة سريان المائع وتقاس بوحدة متر/ثانية (m/sec)

يسمى مقياس التدفق بالمقياس الكهرومغناطيسي لتدفق الموائع، الذي من مميزات عدم التأثير على الضغط داخل الأنبوب كما أنه يصلح لقياس سرعات عالية جداً ولكن في المقابل لا يصلح هذا المقياس للسرعات البطيئة (أقل من ١ foot/sec) إلا إذا تجاوزت موصلية المسائل siemens/m ٠.٥. ومن عيوب هذا النظام أيضاً أن الأقطاب لابد أن تكون دائماً نظيفة وجيدة التوصيل للكهرياء، وفي كثير من الأحيان في الأغراض الصناعية يمكن أن تتكون كثير من الترسبات على هذه الأقطاب حيث تؤدي إلى أخطاء في عملية القياس.

مثال رقم (٦ - ١)

جهاز كهرومغناطيسي لقياس سرعات التدفق ، ذو قطر أنبوب = ١,٢٥ cm ، إذا كانت كثافة المجال المغناطيسي = ٠,٢ Tesla ، وكان جهد القياس قدره = ٢٥ mV ، احسب سرعة تدفق المائع.

الحل

بتطبيق معادلة رقم (٦ - ١) للجهد:

$$E = B L v$$

يمكن حساب السرعة v :

$$v = \frac{E}{B L} = \frac{25 \times 10^{-3}}{0.2 \times 1.25 \times 10^{-2}} = 10 \text{ m/sec}$$

٦- ٢- ١ الحساس والمبدل السعري Capacitive transducer

من المعروف أن السعة الكهربائية C للمكثف ذي اللوحين المتوازيين والموضح في شكل رقم

(٦ - ١١) تعطى من العلاقة:

$$C = \frac{kA\epsilon_0}{d} \quad (\text{Farads}) \quad (٦ - ١١)$$

مثال رقم (٦ - ١)

جهاز كهرومغناطيسي لقياس سرعات التدفق ، ذو قطر أنبوب = ١,٢٥ cm ، إذا كانت كثافة المجال المغناطيسي = ٠,٢ Tesla ، وكان جهد القياس قدره = ٢٥ mV ، احسب سرعة تدفق المائع.

الحل

بتطبيق معادلة رقم (٦ - ١) للجهد:

$$E = B L v$$

يمكن حساب السرعة v :


$$v = \frac{E}{B L} = \frac{25 \times 10^{-3}}{0.2 \times 1.25 \times 10^{-2}} = 10 \text{ m/sec}$$

٦- ٢- ١ الحساس والمبدل السعري Capacitive transducer

من المعروف أن السعة الكهربائية C للمكثف ذي اللوحين المتوازيين والموضح في شكل رقم

(٦ - ١١) تعطى من العلاقة:

$$C = \frac{kA\epsilon_0}{d} \quad (\text{Farads}) \quad (٦ - ١١)$$

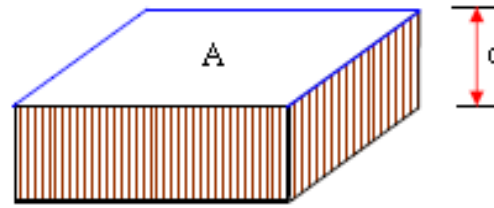

شكل رقم (٦- ١١) المكثف ذو اللوحين المتوازيين.

حيث:

C: السعة الكهربائية وتقاس بوحدة الفاراد (Farad)

k: ثابت العازل المستخدم بين اللوحين وهو بدون أبعاد

A: مساحة اللوح وتقاس بوحدة المتر المربع (m²)

d: المسافة بين اللوحين وتقاس بوحدة المتر (m)

ϵ : سماحية الهواء أو الفراغ Permittivity وتقاس بوحدة الفاراد/متر، وهي قيمة معروفة

$$(\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Farad/m})$$

ويعتمد الحساس أو المبدل المسوي على المعادلة الرياضية السابقة حيث التغيير في المسافة بين

اللوحين أو التغيير في المساحة المشتركة بين اللوحين يؤدي بالتالي إلى تغيير في قيمة سعة المكثف.

وفيما يلي بعض الأمثلة للحساسات المسوية بأشكال وتطبيقات مختلفة.


٦- ٤- ١ مقياس الإزاحة الدورانية Rotational movement transducer

وهو عبارة عن مكثف ذي لوحين على شكل أنصاف دوائر مشتركتين في المحور أحدهما ثابت

والآخر قابل للحركة حول المحور المشترك كما هو مبين بشكل رقم (٦- ١٢). وتؤدي حركة اللوح إلى

زيادة المساحة المشتركة بين اللوحين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة


للمكثف.

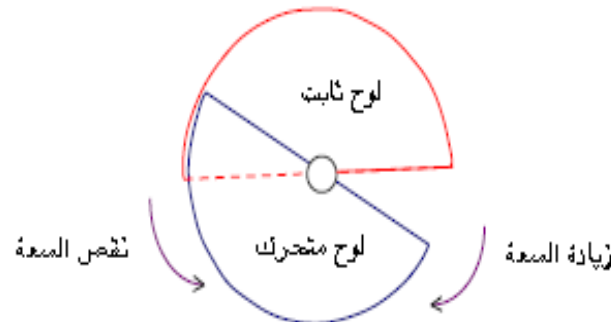

شكل رقم (٦- ١٢) مقياس الإزاحة الدورانية.

٦- ٢- ٤- ٢- مقياس الإزاحة الخطية Linear movement transducer


وهو عبارة عن مكشف ذي قطبين على شكل أسطوانتين مشتركتين في المحور أحدهما ثابتة والأخرى قابلة للحركة على امتداد المحور المشترك كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٢). وتؤدي حركة الأسطوانة إلى زيادة المساحة المشتركة بين الأسطوانتين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكشف.

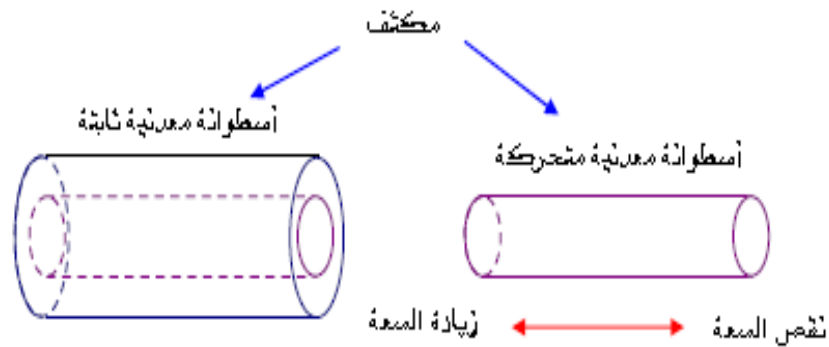

شكل رقم (٦- ١٢) مقياس الإزاحة الخطية.

٦- ٢- ٤- ٢- مقياس الضغط Pressure transducer

وهو عبارة عن مكثف ذي لوحين متوازيين أحدهما ثابت والآخر على شكل غشاء رقيق قابل للحركة في اتجاه المسافة بين اللوحين كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٤). وتؤدي حركة اللوح إلى زيادة المسافة بين اللوحين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكثف. ويستخدم هذا الحساس في قياس الضغط حيث يؤثر الضغط على الغشاء الرقيق ويحركه فيغير المسافة بين اللوحين من المسافة الابتدائية d إلى المسافة الجديدة d_1 ، وعن طريق قياس السعة يمكن قياس قيمة الضغط.

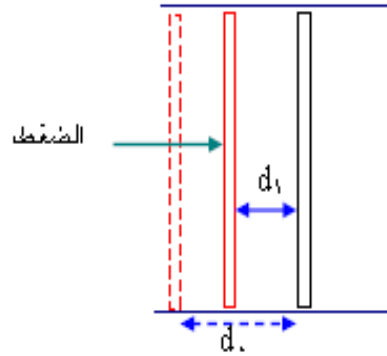

شكل رقم (٦- ١٤) مقياس الضغط.

مثال رقم (٦- ٥)

احسب سعة المكثف لقياس ضغط سعوي، إذا كانت:

- المساحة المشتركة بين اللوحين $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- المسافة بين اللوحين $1 \times 10^{-3} \text{ m}$

الحل

من معادلة رقم (٦- ١١) للسعة بين اللوحين المتوازيين:


$$C = \frac{kA\epsilon_0}{d} \quad (\text{Farads})$$

$$C = \frac{(1)(5 \times 10^{-3} \text{ m}^2)(8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} = 44.25 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C = 44.25 \text{ pF}$$

٦- ٢- ٥ مبدل بلورة بيزو الكهريلثية (مبدل الكهريلثية الإجهادية) Piezoelectric Transducer

عندما توضع بعض المواد البلورية (مثل الكوارتز quartz وملح روشيل Rochelle salt) تحت إجهاد ميكانيكي، ينتج بين أسطحها جهد كهربائي، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة بيزو الكهريلثية الإجهادية. وتستخدم هذه الخاصية في الحساسات والمبدلات الكهريلثية عندما توضع البلورة بين قاعدة صلبة ثابتة وأحد نبائط تجميع القوة كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٥).

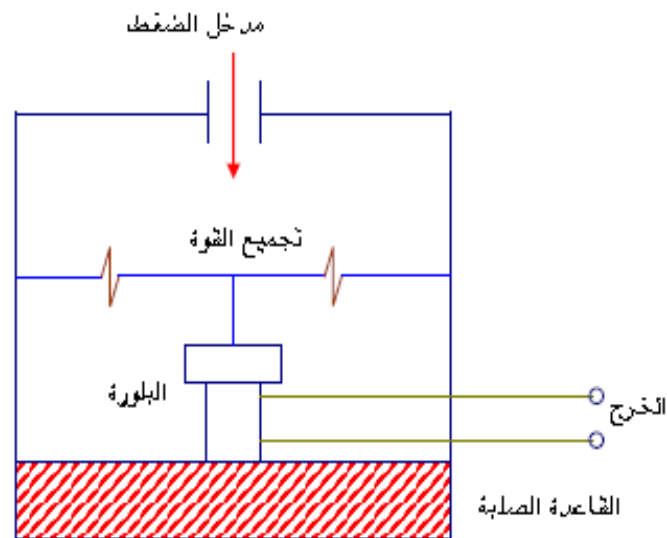

شكل رقم (٦- ١٥) مبدل بلورة بيزو الكهريلثية.

تدخل القوة الخارجية إلى المبدل من خلال فتحة الضغط والتي تملط قوة أعلى البلورة وتسبب توليد جهد كهربائي بين سطحيها يتناسب مع مقدار الضغط المؤثر.

٦- ٣- ٦ حساسات ومبدلات الحرارة

يمكن تقسيم حساسات ومبدلات الحرارة إلى الأنواع التالية:

(١) مقياس حرارة المقاومة الكهربائية Resistance thermometer.

(ب) المزدوج الحراري Thermo Couple.

(ت) المجسم الحراري Thermistor.

وسوف نعرض بإيجاز لكل من الأنواع الثلاثة.

٦- ٣- ٦ ١ مقياس حرارة المقاومة الكهربائية

يصنع مقياس حرارة المقاومة من عناصر حساسة ونقية من البلاتين أو النحاس أو النيكل والتي تتأثر مقاومتها الكهربائية بطريقة ملحوظة بدرجة الحرارة طبقاً للمعادلة الآتية:

$$R = R_0 [1 + \alpha \Delta t] \quad (٦- ١٢)$$

حيث:

R : مقاومة الموصل عند درجة حرارة t مقاسة بالدرجات المئوية

R₀ : مقاومة الموصل عند درجة حرارة مرجعية (عادة عند 20 ° C)


Δt : الفرق بين درجة حرارة التسخين ودرجة الحرارة المرجعية

α : المعامل الحراري للمقاومة

وللواد السابقة تتميز بأن معاملها الحراري α كبير ولذلك فالتغير في المقاومة ملحوظ نتيجة التغير

الصغير في درجة الحرارة. والتغير في المقاومة ΔR يمكن قياسه باستخدام قنطرة ويتسبون التي يمكن

معايرتها لبيان درجة الحرارة التسمية في تغير المقاومة كما هو مبين بشكل رقم (٦- ١٦).

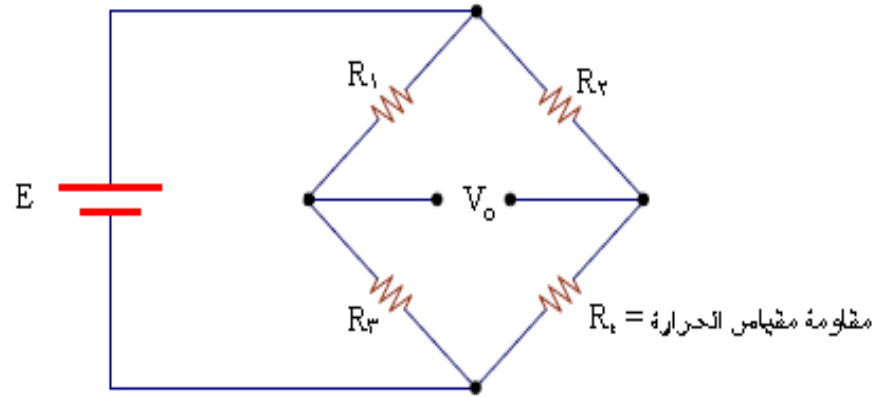


شكل رقم (٦- ١٦) مبدل مقياس حرارة للقائمة الكهربائية.

٦- ٢- ١ المزدوج الحراري Thermo-couple

من الخصائص الفيزيائية المهمة أنه عند توصيل طرفي سلكين مصنوعين من معدنين مختلفين مع بعضهما ، يتولد جهد كهربائي بين طرفيهما الآخرين. وهذا الجهد يتناسب مع فرق درجات الحرارة مابين درجة حرارة الطرفين المتصلين معا و درجة حرارة الطرفين الآخرين. كمثال على ذلك عند توصيل طرف سلك مصنع من مادة النحاس الأحمر Copper مع طرف سلك مصنع من مادة الكونستانتان

Constantan ، يمكن الحصول على جهد يقاس بوحدة الملي فولت (mV) بين الطرفين الآخرين، ويعتبر النحاس هو القطب الموجب، ويزداد هذا الجهد بزيادة درجة حرارة الوصلة.
ويتم تكبير هذا الجهد بواسطة مكبر عمليات Operational Amplifier ثم قراءته على مقياس الجهد الذي يعاير ليقراً الحرارة مباشرة، كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٧).

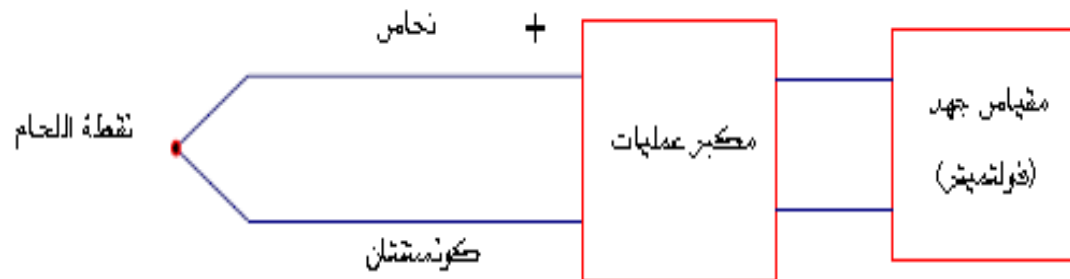

شكل رقم (٦- ١٧) مبدل للزوج الحراري.

والعلاقة الرياضية الآتية تصف العلاقة بين الجهد الكهربائي الناتج و درجات الحرارة:

$$E = c (T_1 - T_2) + k (T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mV} \quad (٦- ١٢)$$

حيث:

E : الجهد الكهربائي الناتج ويقاس بوحدة الملي فولت.

c و k : ثوابت تعتمد على مادة المزدوج الحراري

T_1 : درجة حرارة الطرفين الموصلين معاً (الوصلة الساخنة) وتقاس بالدرجات المئوية (للتوبة)

T_2 : درجة حرارة الطرفين غير الموصلين معاً (الأطراف الباردة) وتقاس بالدرجات المئوية (للتوبة)

مثال رقم (٦- ١٦)

احسب الجهد الكهربائي الناتج من مزدوج حراري مصنع من مادتي النحاس و الكرومستاتان، إذا كان الثابت $c = 3.75 \times 10^{-2}$ و الثابت $k = 4.5 \times 10^{-5}$ حيث وضعت الوصلة الساخنة في درجة غليان الماء ووضعت الوصلة الباردة في الثلج.

الحل


من المعروف أن درجة حرارة غليان الماء هي: $T_1 = 100^\circ\text{C}$ و درجة حرارة الثلج هي: $T_2 = 0^\circ\text{C}$. وبتطبيق
للعادلة رقم (٦- ١٣) التي تصف العلاقة بين الجهد الكهربائي الناتج و درجات الحرارة:

$$E = c (T_1 - T_2) + k (T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mV}$$

$$E = 3.75 \times 10^{-2} (100 - 0) + 4.5 \times 10^{-5} (100^2 - 0^2) = 4.2 \text{ mV}$$

٦- ٣- ٢- المجس الحراري Thermistor

من المعروف أن المقاومة الكهربائية لمعظم المواد تتغير مع درجة الحرارة. ومن الخصائص المهمة لمواد
أشباه الموصلات أن معاملها الحراري سالب أي أن مقاومتها تقل بارتفاع درجة الحرارة. والقيمة العددية
لهذا المعامل الحراري السالب تكون عادة كبيرة. ويوضح شكل رقم (٦- ١٨) العلاقة بين المقاومة
ودرجة الحرارة لمجموعة من المجسات الحرارية.

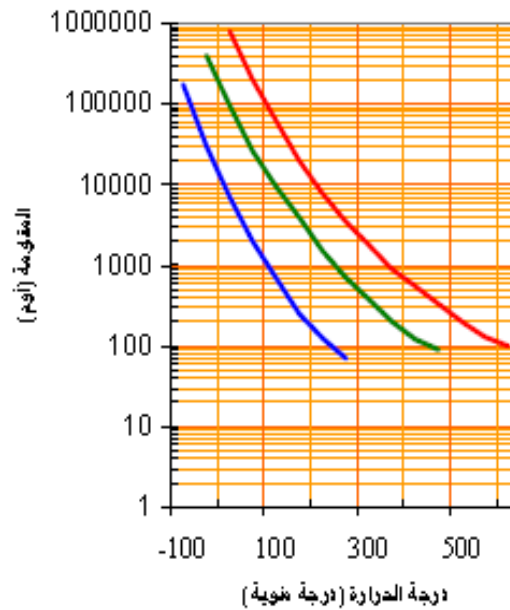

شكل رقم (٦- ١٨) العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة لمجموعة من المجسات الحرارية.

ويتركب المجس الحراري من خليط يتكون من أكثر من نوع من المواد السابقة الذكر مثل
أكاسيد المعادن مثل المنجنيز والنيكل و الكوبالت والنيحاس واليورانيوم وغيرها وتتراوح قيمة المقاومة من

0.5 Ω إلى 75 M Ω . شكل رقم (٦ - ١٩) يوضح رمز المجمع الحراري.



شكل رقم (٦ - ١٩) رمز المجمع الحراري


٦- ٢- ٧ حساسات ومبدلات كهروضوئية Photo – Electric Transducers

الحساسات والمبدلات الكهروضوئية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

٦- ٣- ٧- ١ الحساسات والمبدلات ذات انبعاث ضوئي

هناك بعض المواد التي تتميز بخاصية انبعاث للإلكترونات تحت تأثير الضوء، حيث يسبب سقوط الأشعة الضوئية على المهبط (Cathode) في انبعاث الإلكترونات من سطحه. وكمثال لأجهزة الانبعاث الضوئي هو الأنبوب الضوئي المضاعف الذي يتكون من أنبوب زجاجي مفرغ يحتوي على مهبط

ضوئي (Photo Cathode) ومصعد (Anode) بالإضافة إلى عدة أقطاب كهربائية (Electrodes) تسمى دينودز (Dynodes) كل منها متصل بجهد كهربائي يتدرج في الارتفاع من جهة المهبط إلى جهة المصعد ، كما هو مبين بالشكل رقم (٦ - ٢٠).


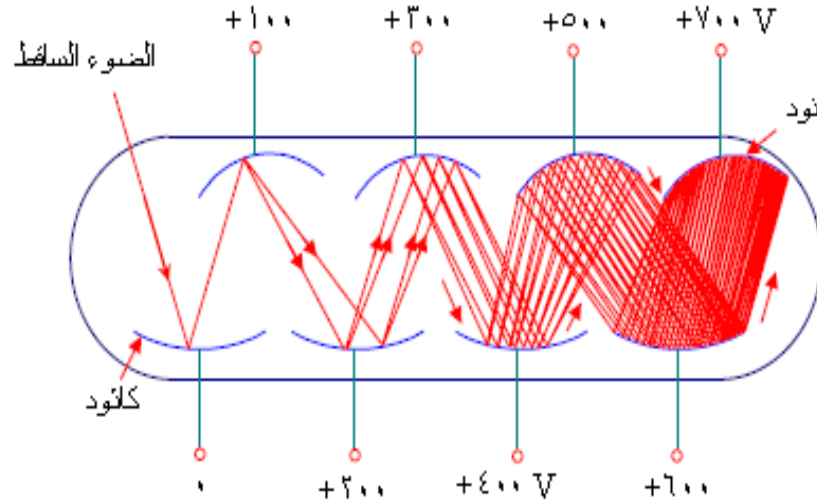


شكل رقم (٦ - ٢٠) الأنابيب الضوئي المضاعف.

نتيجة لسقوط الضوء على المهبط، تبعث الإلكترونات منه وتجذب إلى الأنود الأول بسرعة عالية (حيث جهده أعلى) وتستخدم به مسببة انبعاث عدد أكبر من الإلكترونات بما يسمى بظاهرة الانبعاث الثانوي، ويتكرر نفس الشيء بين الأنود الأول و الأنود الثاني (ذي الجهد الأعلى) وهكذا يمكن تحويل الضوء إلى تيار كهربائي ذي قيمة مجسومة (من $100 \mu A$ إلى $1 mA$).


٦- ٢- ٧- الحساسات والمبدلات ذات موصلية ضوئية

وهي نوعية أخرى من الحساسات الضوئية، حيث تتأثر أنواع معينة من المواد بالضوء ويظهر هذا التأثير على صورة نقص في مقاومتها النوعية وزيادة بالتالي في قيمة موصليتها. والتركيب الفعلي لهذا النوع من الحساسات يكون على شكل خلايا (موضح أحدها في شكل رقم (٦ - ٢١))، حيث توضع المقاومة المصنوعة من المادة المعنية (مثل كبريتيد الكادميوم) على صورة تموجية بين قطبين معدنيين على قاعدة من السيراميك داخل غلاف معدني ذو نافذة زجاجية (لدور الضوء من خلالها)، ويتميز سقوط الضوء في نقص مقاومة المادة بين القطبين.

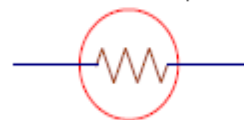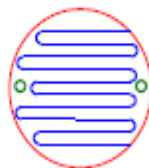


شكل رقم (٦ - ٢١) الرمز الكهربائي للخلية الضوئية و تركيب الخلية الضوئية.

ويتم توصيل الخلية في الدائرة الكهربائية للبيئة بالشكل رقم (٦- ٢٢)، حيث يسقط الضوء من خلال النافذة الزجاجية على المقاومة الضوئية فتقل قيمتها، فتسمح بمرور تيار في الملف المغناطيسي، فيجذب مفتاح التشغيل في دائرة التحكم في نظام ما.

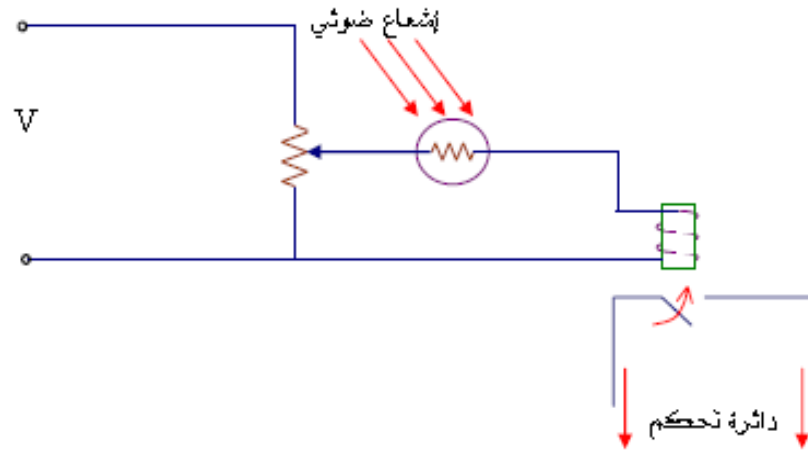

شكل رقم (٦- ٢٢) استخدام الخلية الضوئية في دائرة تحكم.

ومشكل رقم (٦- ٢٢) يبين علاقة تغير المقاومة مع شدة الضوء المساقط لبعض المواد التي تصنع منها الخلايا.

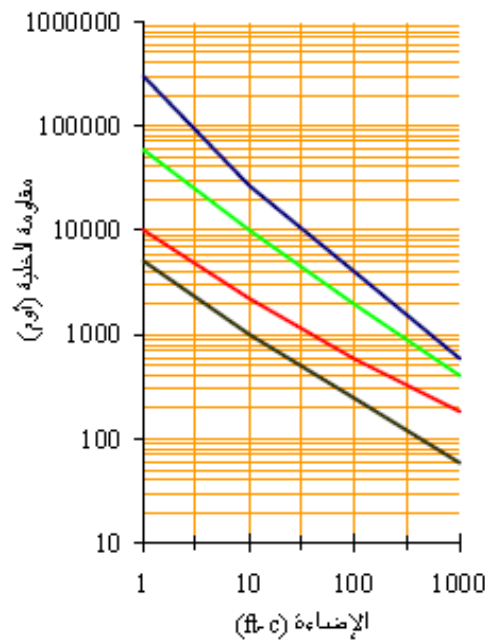

شكل رقم (٦- ٢٢) علاقة تغير المقاومة مع شدة الضوء الساقط لبعض المواد

٦- ٢- ٧- ٢- الحساسات والمبدلات ذات فولتية ضوئية

الخلايا الفولتية الضوئية أو الخلايا الشمسية (كما يطلق عليها غالباً) تنتج جهداً كهربائياً بين طرفيها عند تعرضها للضوء وبالتالي تنتج تياراً عند توصيلها بحمل ما. وتصنع هذه الخلايا من مواد أشباه موصلات (أهمها السليكون أو السيلينيوم).


اجهزة القياس الرقمية

٢- مقدمة (Introduction)

تقدم أجهزة القياس الرقمية مزايا عديدة بالمقارنة مع غيرها من أجهزة القياس التماثلية (أجهزة القياس ذات الملف المتحرك - جهاز قياس الجهد الإلكتروني)، وتشمل هذه المزايا السرعة والكبر والدقة العالية وانخفاض الأخطاء الناتجة عن مستخدم الجهاز، وكذلك قابلية توفير القياسات الآلية في تطبيقات الأنظمة المختلفة.

وحيث إن المعاملات (parameters) الطبيعية في عالمنا تتم بشكل تماثلي، فإنه لكي يتم قياس هذه المعاملات بواسطة الأجهزة الرقمية، يجب تحويلها أولاً إلى الشكل الرقمي.

وهناك فرق واضح بين أجهزة القياس الرقمية وأجهزة القياس ذات القراءة الرقمية، حيث إن الجهاز الرقمي هو الذي تكون دوائر القياس به ذات تصميم رقمي كما في شكل رقم (٢-١) (أ). أما الجهاز ذو القراءة الرقمية هو الذي تكون دوائر القياس به ذات تصميم تماثلي بينما وسيلة البيان به لها تصميم رقمي كما في شكل رقم (٢-١) (ب). وعلى ذلك فإن جهاز القياس ذا القراءة الرقمية لا يعطي دقة أكثر من الجهاز التماثلي العادي ولكن المبدأ الرقمي يوفر إمكانية سرعة ومهولة القراءة لنتيجة القياس.

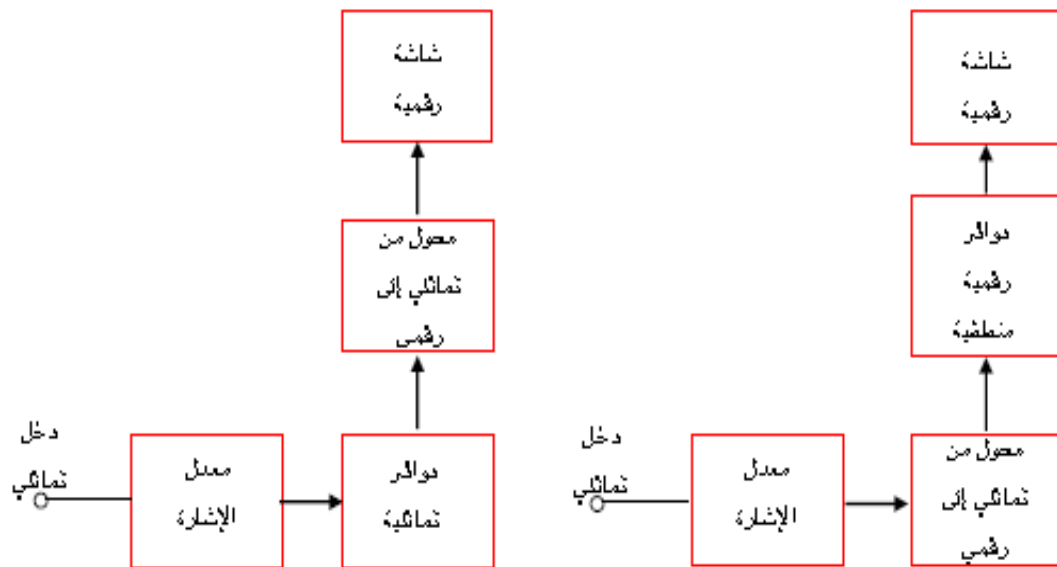

(ب) أجهزة القياس ذات القراءة الرقمية

(أ) أجهزة القياس الرقمي

شكل رقم (٢-١) الرسم التخطيطي لأجهزة القياس الرقمية وأجهزة القياس ذات القراءة الرقمية.

٢- ٢ أجهزة قياس الجهد الرقمية (Digital Voltmeters [DVM])

أجهزة قياس الجهد الرقمية تبين قياسات الجهد المستمر والمتعدد بشكل رقمي بدلاً من المؤشر في الأجهزة التماثلية. وتتكون أجهزة قياس الجهد الرقمية عادة من ثلاثة أجزاء رئيسية: المحول من التماثلي إلى الرقمي (A/D Converters)، وحدات العد العشري (Decade Counting Units) والجزء الخاص بالعرض الرقمي (Display Unit) ويمكن تقسيم أجهزة قياس الجهد الرقمية من حيث التصميم الداخلي إلى أربعة أنواع رئيسية هي:

١. أجهزة قياس الجهد الرقمية ذات الميل الواحد (Single-slope DVM's)
 ٢. أجهزة قياس الجهد الرقمية ذات الميل المزدوج (Dual-slope DVM's)
 ٣. محولات الجهد إلى تردد (Voltage-to-Frequency Converters)
 ٤. أجهزة قياس الجهد الرقمية ذات التقريب المتتالي (Successive-Approximation DVM's)
- وسوف نكتفي هنا بشرح النوعين الأول والثاني فقط.

٢- ٢- ١ أجهزة قياس الجهد الرقمية ذات الميل الواحد (Single-Slope DVM's)


يعتبر هذا النوع من أجهزة قياس الجهد الرقمية من الأنواع الرخيصة الثمن، والفكرة الرئيسية لعمل هذا الجهاز تقوم على فكرة تحويل قيمة الجهد التماثلي إلى زمن يتناسب خطياً مع قيمة هذا الجهد، حيث يمكن بعد ذلك استخدام دوائر العد العشرية لبيان الزمن في شكله الرقمي.

شكل رقم (٢- ٢) يوضح دائرة جهاز قياس الجهد الرقمي ذي الميل الواحد، ونلاحظ أن الدائرة لها دخلان، أحدهما هو الجهد المقارن ($-V_{ref}$)، ونلاحظ أنه سالب الإشارة والآخر جهد الدخل غير المعلوم أو المراد تحويله (V_x) وهو موجب الإشارة. وتتكون الدائرة من دائرة المكامل (Integrator) ومقارن للجهد (Comparator)، بالإضافة إلى بوابة (AND) ودائرة عداد (Counter) بالإضافة إلى دائرة عرض رقمية (digital readout). ويمكن قياس الجهد غير المعلوم كالآتي:

١. يوصل الجهد المراد قياسه على الطرف غير العاكس لمقارن الجهد.
٢. تولد البوابة الرئيسية للتحكم (main gate control) نبضة موجبة (للضمن رقم ١) في شكل رقم (٢- ٣)، فتعمل على فتح للفتاح S عند الحافة الصاعدة لها (leading edge)، وأيضاً تجعل الدخل العلوي للبوابات AND يساوي الواحد [High].
٣. عندما يكون المفتاح S مفتوحاً، يبدأ المكثف C في الشحن خطياً من الصفر إلى الاتجاه الموجب. هذه الإشارة المتزايدة من دائرة المكامل تمثل الجهد على الطرف العاكس لمقارن الجهد [للضمن رقم ٢] في شكل رقم (٢- ٣).

٤. خرج مقارنة الجهد يكون عاليا [High] طالما الجهد غير المعلوم (V_x) أكبر من خرج دائرة المكامل

[المضمنة رقم (٢) في شكل رقم (٢-٣)]. مما يجعل الطرف الأوسط لبوابة AND يكون عاليا [High].

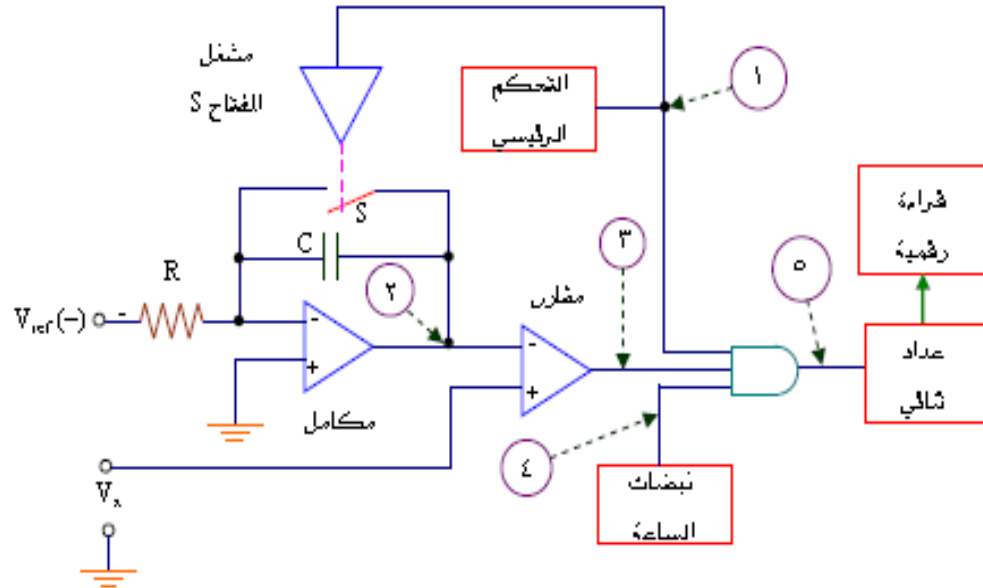

شكل رقم (٢-٣) جهاز قياس جهد رقمي ذو ميل واحد.

٥. مجموعة النبضات للولدة من مولد نبضات الساعة Clock [المضمنة رقم (٤) في شكل رقم (٢-٣) -

(٢) تكون مسلطة على الدخل الثالث لبوابة AND، وبما أن الطرفين الأول والثاني لبوابة [High]، يكون خرج البوابة عبارة عن مجموعة من النبضات المتوالية [المضمنة رقم (٥) في شكل رقم (٢-٣)] والتي يمكن عندها عن طريق العداد الثنائي (Binary Counter).

٦. عندما تصل المنحنى على المكثف إلى مستوى أعلى بقليل من V_x ، يتحول خرج مقارنة الجهد إلى الصفر، وهذا يعني أن خرج البوابة AND في هذه اللحظة يساوي صفراً، فتتوقف مرور نبضات الساعة (Clock) إلى العداد الثنائي فيتوقف عن العد.


٧. الآن العد المختزن في العداد الثنائي يتناسب مع الدخل غير المعلوم V_x ، ويظهر على شاشة العرض الرقمي (digital readout) كقيمة الجهد غير المعلوم.

٨. بعد مدة زمنية قصيرة، والتي تحدد عن طريق بوابة التحكم الرئيسية (main gate control)، يهبط الخرج من بوابة التحكم الرئيسية إلى الصفر. الحافة الهابطة (falling edge) من هذه النبضة

تسبب في إغلاق للمفتاح S ، والذي يسبب تفريغ المكثف C ، مما يمنع مرور أي نبضات حتى بداية الدورة القادمة.

شكل رقم (٣- ٢) يبين الأشكال المختلفة للإشارات عند كل نقطة في الدائرة كما هو موضح

في شكل رقم (٣- ٢) وهو ما يسمى (Timing Diagram).

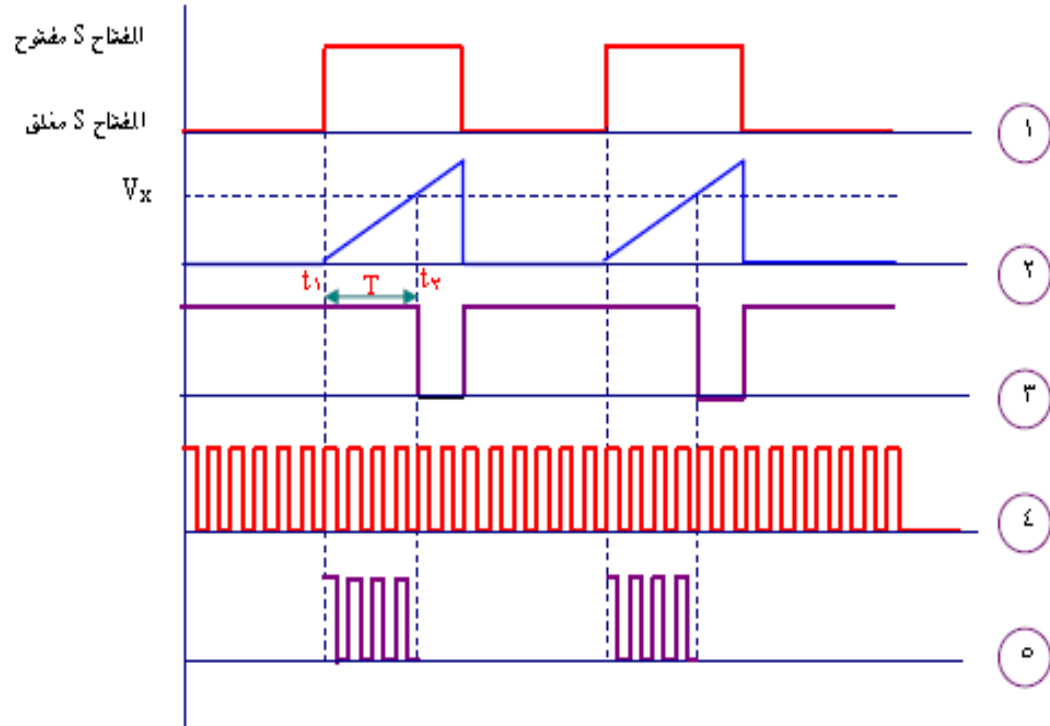

شكل رقم (٣- ٢) أشكال الإشارات عند نقاط مختلفة بالدائرة.

والآن سوف نثبت أن الفترة الزمنية (T) والتي في أثناءها تمر مجموعة من النبضات إلى العداد الثنائي ليعددها ، تتناسب مع قيمة الجهد المراد قياسه.

يمكن كتابة معادلة خرج دائرة المكامل $[V_{io}(t)]$ كما يلي:

$$V_{io}(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^t -V_{ref} dt \quad (٣- ١)$$

$$\therefore V_{io}(t) = \frac{1}{RC} V_{ref} (t - t_1) \quad (٣- ٢)$$

حيث t_1 هي اللحظة الزمنية التي يبدأ المكثف عندها في الشحن ، فإذا كانت t_2 هي اللحظة التي

عندها يتساوى خرج دائرة المكامل مع الجهد المراد قياسه:

$$\text{at } t = t_2 \Rightarrow V_{io}(t_2) = V_x \quad (3-2)$$

$$\therefore V_{io}(t_2) = V_x = \frac{1}{RC} V_{ref}(t_2 - t_1) \quad (4-2)$$

وبالتالي تكون الفترة الزمنية من t_1 إلى t_2 هي الزمن T المراد حسابه، وبناء على ذلك يمكن أن نقول:

$$T = t_2 - t_1$$

$$\therefore V_x = \frac{1}{RC} V_{ref} T \quad (5-2)$$

$$\text{or } T = RC \frac{V_x}{V_{ref}} \quad (6-2)$$

وبالنظر إلى المعادلة السابقة نجد أن الفترة الزمنية T تتناسب مباشرة مع الجهد المراد قياسه V_x . ومن أهم عيوب هذا النوع من الدوائر هو عدم استقرار الجهد بما فيه الكفاية، ويرجع ذلك إلى تأثير عملية تحويل الجهد إلى زمن بدرجة الحرارة (درجة الحرارة تؤثر على قيمة C ، R بالمعادلة الأخيرة)، بالإضافة إلى ضرورة ثبات قيمة الجهد خلال فترة التحويل، ويتم التغلب على هذه العيوب في الأجهزة ذات الميل المزدوج.

مثال رقم (2-1)

احسب الفترة الزمنية T من t_1 إلى t_2 لجهاز قياس الجهد الرقمي ذي الميل الواحد، إذا كانت قيمة المقاومة $R = 10 \text{ k}\Omega$ وقيمة سعة المكثف $C = 0.1 \mu\text{f}$ ، علماً بأن قيمة الجهد $V_x = 5 \text{ V}$ ، وقيمة الجهد المقارن $V_{ref} = -10 \text{ V}$.

الحل

باستخدام المعادلة رقم (6-2)، نجد أن:

$$T = RC \frac{V_x}{V_{ref}} = 100 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times \frac{5}{10} = 5 \times 10^{-3} \text{ sec} = 5 \text{ m sec}$$

(Dual-Slope DVM's) 2- 2- 2 أجهزة قياس الجهد الرقمية ذات الميل المزدوج


هذا النوع من أجهزة قياس الجهد الإلكترونية له درجة عالية من المناعة ضد التشويش، ويوضح

شكل رقم (2-4) رسماً تخطيطياً لجهاز قياس جهد رقمي ذي ميل مزدوج.

ويلاحظ أن الجزء الأساسي فيه هو المكامل A_1 الذي يتكون من مكبر تشغيلي مع المقاومة R والمكثف C ، هذا بالإضافة إلى دائرة مقارن الجهد A_2 ، حيث إن هذا المقارن يعطى خرجاً منخفضاً [Low] عندما يكون خرج المكامل سالباً، كما يعطى خرجاً عالياً [High] عندما يكون خرج المكامل موجباً. يتلخص عمل الدائرة كما يلي:


١. في البداية تقوم دائرة التحكم المنطقية بعمل الآتي:

- ١ - غلق المفتاح S_1 لفترة وجيزة لتفريغ أي شحنة بالمكثف C .
- ٢ - تحويل المفتاح S_1 إلى الوضع A .
- ٣ - تصفير العداد (.....٠٠٠٠٠).

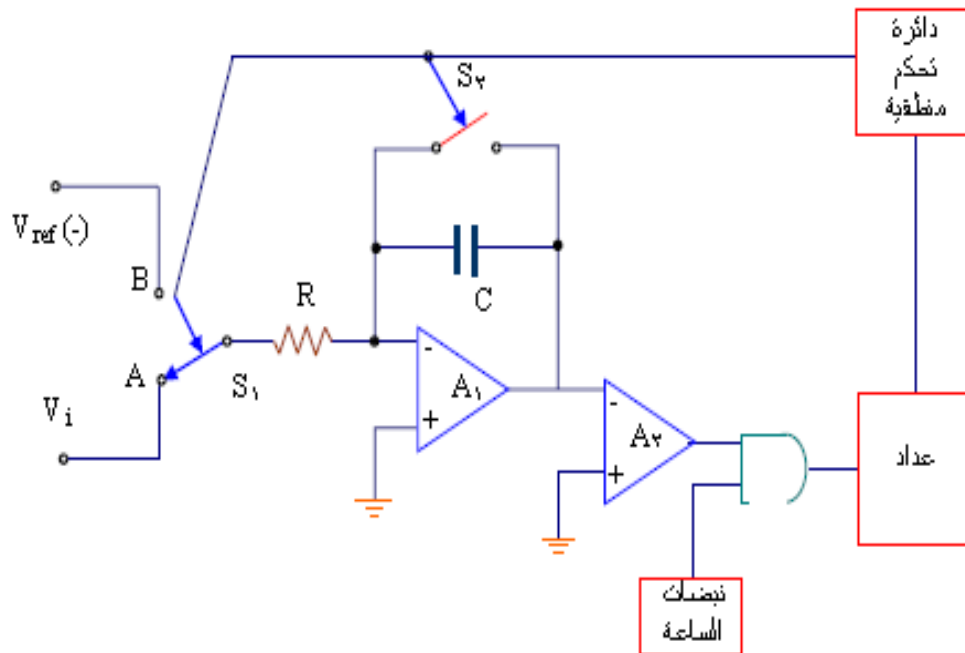

شكل رقم (٢- ٤) شكل تخطيطي لجهاز قياس جهد رقمي ذي ميل مزووج.

٢. يبدأ مكثف المكامل في الشحن وبالتالي يبدأ خرج للمكامل في الزيادة في الاتجاه السالب كما هو موضح في شكل رقم (٢- ٥)، مع ملاحظة أن الشكل مرسوم بطريقة عكسية للسهولة.
٣. بمجرد أن يصبح خرج للمكامل أقل من الصفر يؤدي ذلك إلى أن يكون خرج مقارن الجهد [High]، وعليه تسمع البوابة AND بمرور نبضات الساعة (Clock) إلى العداد.

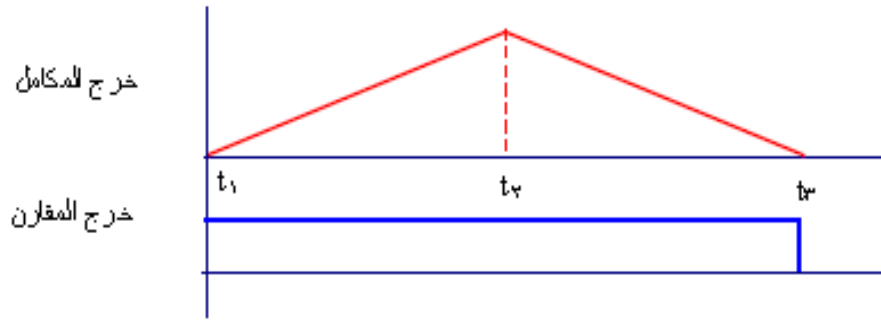

شكل رقم (٢- ٥) موجة الخرج للمكامل والمقارن للدائرة في شكل رقم (٢- ٤).

٤. يبدأ العداد في العد إلى أن يصل للوضع الذي يزيد فيه عن مدى العداد وذلك عند الزمن t_1 في شكل رقم (٢- ٥)، فتولد نبضة تسمى [Overflow Pulse] والتي تجعل دائرة التحكم المنطقية تعمل على تحويل المفتاح S_1 إلى الوضع B ، وبذلك يوصل الجهد المقارن V_{ref} إلى دخل للمكامل، وفي نفس الوقت (at time t_1) يكون العداد في حالة تصفير (..... ٠٠٠٠).

٥. يبدأ المكثف C في تفريغ شحنته بمعدل ثابت خلال الفترة من t_1 إلى t_2 وفي نفس الوقت يبدأ العداد في العد من جديد، ويستمر في العد إلى أن تصل الشحنة على المكثف صفراً عند الزمن t_2 ، فيصبح خرج مقارن الجهد يساوي صفراً [Low]، وبالتالي تمنع البوابة AND نبضات الساعة (Clock) من المرور إلى العداد فيتوقف عن العد، ويكون العدد الذي قد تم عدّه خلال الفترة من t_1 إلى t_2 ممثلاً لقيمة جهد الدخل.

٦. عند الزمن t_2 تقوم دائرة التحكم المنطقية بإرسال نبضة للمبين الرقمي لكي يظهر القيمة الرقمية لجهد الدخل.

يمكن كتابة معادلة الخرج للمكامل عندما يكون المفتاح S_1 على الوضع A كما يلي:

$$V_1(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^t V_{in} dt \quad t_1 \leq t \leq t_2 \quad (٢- ٧)$$

$$\therefore V_1(t) = -\frac{V_{in}}{RC} (t - t_1) \quad (٢- ٨)$$

$$\text{at } t = t_2 \Rightarrow V_1(t) = V_1(t_2) \quad (٢- ٩)$$

$$\therefore V_1(t_2) = -\frac{V_{in}}{RC} (t_2 - t_1) \quad (٢- ١٠)$$

$$\text{If } T_1 = t_2 - t_1 \quad (٢- ١١)$$

$$\therefore V_1(t_2) = -\frac{V_{in}T_1}{RC} \quad (١٢- ٣)$$

وفي خلال الفترة الزمنية لتفريغ المكثف، من t_2 إلى t_3 ، يكون الجهد $V_r(t)$ عند خرج المكامل كما يأتي:

$$V_2(t) = V_1(t_2) + \frac{1}{RC} \int_{t_2}^t V_{ref} dt \quad (١٣- ٣)$$

$$\therefore V_2(t) = V_1(t_2) + \frac{1}{RC} V_{ref} (t - t_2) \quad (١٤- ٣)$$

$$\text{at } t = t_3 \Rightarrow V_2(t_3) = 0 \quad (١٥- ٣)$$

$$\therefore \frac{1}{RC} V_{ref} (t_3 - t_2) = \frac{1}{RC} V_{in} T_1 \quad (١٦- ٣)$$

$$\text{If } T_2 = t_3 - t_2 \text{ therefore,} \quad (١٧- ٣)$$

$$V_{ref} T_2 = V_{in} T_1 \quad (١٨- ٣)$$

which equal,

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \Rightarrow V_{in} = V_{ref} \frac{T_2}{T_1} \quad (١٩- ٣)$$

من المعادلة الأخيرة يمكننا القول بأن القيمة الرقمية طبقاً لجهد الدخل المراد قياسه تتناسب مع الفترة الزمنية T_r .

مثال رقم (٣- ٢)

إذا كانت قيمة الجهد المقارن V_{ref} عند اللحظة t لجهاز قياس الجهد الرقمي ذي الميلين هي V ،
فما هو مقدار الفترة الزمنية من t_1 إلى t_2 ؟ علماً بأن قيمة الجهد $V_i = 1\text{ V}$ وقيمة $T_1 = 1\text{ sec}$.

الحل

بإستخدام المعادلة رقم (٣- ١٩) ، نحصل على:

$$T_2 = T_1 \times \frac{V_{in}}{V_{ref}} = 1 \times \frac{1}{5} = 0.2\text{ sec}$$